


УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель ГЦИ СИ ФБУ
«ГНМШ Минобороны России»**

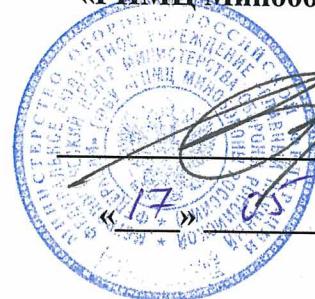

В.В. Швыдун

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Приемники измерительные портативные R&S PR100

фирмы “Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG”, Германия

Методика поверки

**г. Мытищи
2012 г.**

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая методика распространяется на приемники измерительные портативные R&S PR100, Германия (далее – приемники), изготавливаемые компанией «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG», Германия, и устанавливает порядок проведения их первичной и периодической поверки.

1.2 Интервал между поверками - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
		при ввозе импорта	периодической поверке
1 Внешний осмотр	п. 8.1	да	да
2 Опробование	п. 8.2	да	да
3 Определение метрологических характеристик (MX)			
3.1 Определение диапазона рабочих частот и относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора	п. 8.3.1	да	да
3.2 Определение КСВН входов	п. 8.3.2	да	нет
3.3 Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного синусоидального сигнала	п. 8.3.3	да	да
3.4 Определение уровня подавления побочных каналов приема	п. 8.3.4	да	да
3.5 Определение точки пересечения с продуктами интермодуляции третьего порядка (TOI)	п. 8.3.5	да	да
3.6 Определение среднего отображаемого уровня собственных шумов	п. 8.3.6	да	да
3.7 Определение относительного уровня фазовых шумов приемника	п. 8.3.7	да	да
4 Проверка программного обеспечения	п. 8.4	да	да

Примечание - при получении отрицательного результата при проведении хотя бы одной операции поверка прекращается.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Номера пункта документа по методике поверки	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; номер документа регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	Стандарт частоты и времени рубидиевый Ч1-1016 (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 1,5 \times 10^{-12}$)
8.3.1 8.3.7	Частотомер электронно-счетный ЧЗ-66 (диапазон частот от 10 до $37,5 \times 10^9$ Гц, пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты $\pm 1,5 \times 10^{-12}$ в режиме синхронизации)
8.3.1 8.3.4	Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-119 (диапазон рабочих частот от 20 до $19,999 \cdot 10^6$ Гц; пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 1,4 \cdot 10^{-12}$ в режиме синхронизации; пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня напряжения $\pm 1\%$).
8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.7	Измеритель модуля коэффициента передачи и отражения Р2М-18 (диапазон рабочих частот от $0,01$ до $18 \cdot 10^9$ Гц; пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 1,4 \cdot 10^{-12}$ в режиме синхронизации; пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности $\pm 1,0$ дБ; диапазон измерений КСВН от 1,05 до 5,0; пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН $\pm (3 \cdot K_{ctU} + 1)\%$, где K_{ctU} – измеренное значение КСВН).
8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.7	Ваттметр поглощаемой мощности М3-54 (диапазон рабочих частот от 0,01 до 18 ГГц; диапазон измеряемой мощности от 1 мкВт до 1 Вт; пределы допускаемой относительной погрешности измерений уровня мощности $\pm 4\%$)
8.3.1 8.3.4 8.3.5	Вольтметр напряжения переменного тока В3-63 (диапазон рабочих частот 10 Гц - 1500 МГц; пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения $\pm 2\%$)
8.3.5	Синтезатор частот Г7М-20 (диапазон рабочих частот от 0,01 до $20 \cdot 10^9$ Гц; пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 1,4 \cdot 10^{-12}$ в режиме синхронизации; пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности $\pm 1,0$ дБ).

3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих МХ и технические характеристики (ТХ) не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

3.3 Все средства поверки должны быть утвержденного типа, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки приемника допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющим опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с руководством по эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке и имеющий право на поверку (аттестованными в качестве поверителей по ГОСТ 20.2.012-94).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

5.2 К работе с приемником допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

5.3 Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности заземления аппаратуры.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Проверка проводится при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, °С	от 20 до 30;
- относительная влажность, %	65±15;
- атмосферное давление, кПа	100 ± 4 (750 ± 30 мм рт.ст.);
- параметры питания от сети переменного тока:	
- напряжение питающей электросети, В	220±4,4;
- частота, Гц	50±0,5.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:

- проверить готовность приемника в целом согласно технической документации (ТД) фирмы-изготовителя;
- выполнить пробное (15 мин) включение приемника.

7.2 Перед проведением измерений подготовить средства измерений согласно РЭ.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверить:

- соответствие приемника требованиям ТД фирмы-изготовителя;
- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов конструкции, сохранность механических органов управления и четкость фиксации их положения, чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов и гнёзд, наличие и целостность предохранителей, печатей и пломб.

8.2 Опробование

Присоединить приемник к промышленной сети электропитания 220 В 50 Гц с заземлением при помощи прилагаемого шнура питания.

8.2.1 Включить приемник в соответствии с РЭ.

8.2.2 Дождаться загрузки управляющей микропрограммы.

8.2.3 Выполнить общий сброс настроек приемника к заводским значениям и установку начального состояния, выполнив следующие действия:

- Выключите приемник
- Удерживая кнопку «LOOK» включите приемник
- Спустя 5 сек. После включения отпустите кнопку «LOOK»

8.2.4 После предварительного прогрева приемника в течение 15 минут, проверить общую работоспособность прибора путем установки времени и центральной частоты приема сигнала.

8.2.5 Результаты поверки считать положительными, если в процессе выполнения отсутствовали ошибки и предупреждающие сообщения управляющей микропрограммы.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Определение диапазона рабочих частот и относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора

В диапазоне частот от 9 кГц до 10 МГц

8.3.1.1 Соединить выход "5 МГц" стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации "5 МГц" частотомера ЧЗ-66.

8.3.1.2 Соединить выход "5 МГц" стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации "5 МГц" генератора Г3-119.

8.3.1.3 Установить уровень сигнала $3,5 \cdot 10^{-2}$ В.

8.3.1.4 Провести точную установку частоты генератора Г3-119 по показаниям частотомера ЧЗ-66.

8.3.1.5 Соединить ВЧ-выход генератора Г3-119 и антенный вход приемника.

8.3.1.6 Провести измерения частоты в точке 9 кГц, зафиксировав результат (f_n).

8.3.1.7 Результаты измерений зафиксировать в протоколе испытаний.

В диапазоне частот от 10 МГц до 7,5 ГГц

8.3.1.8 Соединить выход "5 МГц" стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации "5 МГц" частотомера ЧЗ-66.

8.3.1.9 Соединить выход "5 МГц" стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации "5 МГц" измерителя Р2М-18.

8.3.1.10 Установить уровень сигнала $3,1 \cdot 10^{-5}$ Вт

8.3.1.11 Провести точную установку частоты измерителя Р2М-18 (f_c) по показаниям частотомера ЧЗ-66.

8.3.1.12 Соединить ВЧ-выход измерителя Р2М-18 и антенный вход приемника.

8.3.1.13 Провести измерения частоты в точках: 1000; 7500 МГц; зафиксировав результат ($f_{n\mu}$) для 1000 МГц и (f_e) для 7500 МГц.

8.3.1.14 Вычислить значения относительной погрешности измерений частоты σ_f по формуле (1):

$$\sigma_f = (f_c - f_{n\mu}) / f_c. \quad 1)$$

8.3.1.15 Диапазон частот приемника определить путем измерения начальной f_n и конечной f_e частот при подаче сигнала известной частоты и уровня минус 15 дБм на вход приемника.

8.3.1.16 Результаты поверки считать положительными, если $f_n = 9$ кГц, $f_e = 7500$ МГц, а значения относительной погрешности измерений частоты находятся в пределах $\pm 2 \cdot 10^{-6}$.

8.3.2 Определение КСВН входов

- 8.3.2.1 Соединить выход измерителя Р2М-18 с антенным входом приемника.
- 8.3.2.2 Выполнить измерения КСВН антенного входа приемника, зафиксировав показания измерителя Р2М-18 в точках 10, 30, 100, 1000, 3500, 4000, 6000, 7500 МГц.
- 8.3.2.3 Результаты измерений зафиксировать в протоколе испытаний.
- 8.3.2.4 Результаты поверки считать положительными, если значения КСВН не превышают 2 для частот 10, 30, 100, 1000, 3500 МГц и 3,0 для частот 3500, 6000, 7500 МГц.

8.3.3 Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного синусоидального сигнала

- 8.3.3.1 Соединить ВЧ-выход измерителя Р2М-18 и вход ВЧ-тройника
- 8.3.3.2 Соединить выходы ВЧ-тройника с антенным входом приемника и с приемным преобразователем измерителя мощности М3-54.
- 8.3.3.3 Установить уровень сигнала на входе приемного преобразователя измерителя мощности М3-54 2,5 мкВт (минус 26 дБмВт)
- 8.3.3.4 Установить следующие параметры приемника:
 - [**CONF : RX : Bandwidth -> 9 kHz**]
 - [**CONF : RX : Demodulation -> AM**]
 - [**CONF : RX : Level Type -> Average**]
 - [**CONF : RX : Measure Time Mode -> Manual**]
 - [**CONF : RX : Measure Time -> 500 ms**]
 - [**CONF : Display : IF-PAN Level Reference -> 80 dB μ V**]
 - [**CONF : Display : IF-PAN Level Range -> 100 dB μ V**]
 - [**CONF : Display : IF-PAN Display Mode -> Avg**]
- 8.3.3.5 Провести измерения уровня сигнала $L_{ПРМ}$ в точках: F = 11, 19, 20, 50, 79, 80, 140, 199, 200, 649, 650, 1100, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 МГц.
- 8.3.3.6 Повторить измерения уровня сигнала $L_{ПРМ}$ для ослабления входного аттенюатора 25 дБ [ATT: ON] на частотах 20, 80, 200, 650, 1499, 2500, 3499 МГц.
- 8.3.3.7 Произвести измерение уровня сигнала на выходе измерительного преобразователя измерителя мощности М3-54 $L_{ИЗМ}$.
- 8.3.3.8 результаты измерений зафиксировать в протоколе испытаний.
- 8.3.3.9 Вычислить относительную погрешность измерений уровня сигнала Δ_L по формуле (2):

$$\Delta_L = L_{ИЗМ} - L_{ПРМ}. \quad (2)$$

- 8.3.3.10 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности измерений уровня мощности входного синусоидального сигнала Δ_L находятся в пределах $\pm 1,5$ дБ.

8.3.4 Определение уровня подавления побочных каналов приема

- 8.3.4.1 Определение уровня подавления зеркальных каналов приема первой промежуточной частоты (ПЧ)

8.3.4.1.1 Для проверки уровня ослабления зеркального канала приема первой ПЧ входного тракта подать с измерителя Р2М-18 сигнал частотой ($F + 21,4$ МГц), где F последовательно установить: 30, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 3500, 4500, 7500 МГц.

8.3.4.1.2 Провести измерения уровня сигнала $L_{ПРМ}$

8.3.4.2 Определение уровня ослабления канала приема ПЧ входного тракта

8.3.4.2.1 Для проверки уровня ослабления канала приема ПЧ входного тракта подать с измерителя Р2М-18 сигнал частотой $F = 21,4$ МГц.

8.3.4.2.2 Провести измерения уровня сигнала $L_{ПРМ}$.

8.3.4.2.3 Результаты измерений зафиксировать в протоколе испытаний.

8.3.4.2.4 Вычислить уровень подавления зеркальных каналов приема первой ПЧ $Q_{ПЧ}$ по формуле (3):

$$Q_{ПЧ} = 100 - L_{ПРМ}. \quad 3)$$

8.3.4.2.5 Результаты поверки считать положительными, если значения уровня подавления побочных каналов приема ($Q_{ПЧ}$) не менее 85 дБм.

8.3.5 Определение точки пересечения с продуктами интермодуляции третьего порядка (ТОИ)

8.3.5.1. Соединить ВЧ выходы измерителя Р2М-18 и синтезатора частот Г7М-20 с входами ВЧ тройника.

8.3.5.2. Поочередно, при помощи вольтметра В3-63 (ваттметра М3-54), установить выходной уровень измерителя Р2М-18 и синтезатора частот Г7М-20 таким образом, чтобы на входе приемника обеспечить уровень минус 20 дБм

8.3.5.3 Соединить выход ВЧ тройника и антенный вход приемника.

8.3.5.4 Установить частоты сигналов измерителей, соответственно:

$$f_{g1} = f_{in} - 1 \text{ МГц}$$

$$f_{g2} = f_{in} + 1 \text{ МГц},$$

значение f_{in} последовательно устанавливать 11, 20, 25, 100, 200, 1300, 2500, 4500, 7000 МГц;

8.3.5.5 На частотах выше 25 МГц устанавливать уровень сигнала по п.4.12.4.2 -10 дБм

8.3.5.6 Провести измерения уровней L_1 и L_2 сигналов на частотах, соответственно:

$$f_{rec1} = 2 \cdot f_{g1} - f_{g2},$$

$$f_{rec2} = 2 \cdot f_{g2} - f_{g1};$$

8.3.5.7 За искомое значение уровня L принять максимальное из L_1 и L_2 .

8.3.5.8 Провести измерения уровней L_1 и L_2 .

8.3.5.9 Результаты измерений зафиксировать в протоколе испытаний.

8.3.5.10 Определить значение точки пересечения с продуктами интермодуляции третьего порядка по формуле (4):

$$IP3_{ex} = \frac{97 - L}{2} - 10. \quad 4)$$

8.3.5.11 Результаты поверки считать положительными, если вычисленные значения точки пересечения с продуктами интермодуляции третьего порядка не менее:

22 дБм, в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц;

20 дБм, в диапазоне частот от 30 МГц до 3500 МГц.

8.3.6 Определение среднего отображаемого уровня собственных шумов

8.3.6.1 Установить на входной разъем измерительного приемника согласованную нагрузку 50 Ом из комплекта Р2М-18.

8.3.6.2 Установить следующие параметры приемника

- [PRESET]
- [CONF : RX : RX Frequency : Frequency *]
- [CONF : RX : Bandwidth -> 9 kHz]
- [CONF : RX : Demodulation -> AM]
- [CONF : RX : Level Type -> RMS]
- [CONF : RX : Measure Time Mode -> Manual]
- [CONF : RX : Measure Time -> 5s]
- [CONF : Display : IF-PAN Level Reference -> 0 dB DV]
- [CONF : Display : IF-PAN Level Range -> 60 dB]
- [CONF : Display : IF-PAN Span -> 1 MHz]
- [CONF : Display : IF-PAN Display Mode -> Avg]

8.3.6.3 Устанавливать частоты приема $F_{\text{прем}}$ 11, 200, 1490, 2000, 3500, 4500, 7000 МГц

8.3.6.4 Провести маркерные измерения на частоте $F_{\text{прем}} + 5$ кГц уровня сигнала.

8.3.6.5 Пересчитать результаты измерений в дБм

8.3.6.6 Результаты измерений зафиксировать в протоколе испытаний.

8.3.6.7 Результаты поверки считать положительными, если измеренные значения не превышают значений:

минус 151,5 дБм, в диапазоне частот от 100 кГц до 20 МГц;

минус 158,5 дБм, в диапазоне частот от 20 до 1500 МГц;

минус 147,0 дБм, в диапазоне частот от 1500 до 7500 МГц.

8.3.7 Определение относительного уровня фазовых шумов приемника

8.3.7.1 Установить уровень выходного сигнала Р2М-18 на уровне 2,5 мкВт с помощью измерителя мощности М3-54.

8.3.7.2 Установить следующие параметры приемника

- [PRESET]
- [CONF : RX : RX Frequency : Frequency *]
- [CONF : RX : Bandwidth -> 15 kHz]
- [CONF : RX : Automatic Frequency Control -> On]
- [CONF : RX : Demodulation -> AM]
- [CONF : RX : Level Type -> RMS]
- [CONF : RX : Measure Time Mode -> Manual]
- [CONF : RX : Measure Time -> 500 ms]
- [CONF : Display : IF-PAN Level Reference -> 80 dB μ V]
- [CONF : Display : IF-PAN Level Range -> 100 dB μ V]
- [CONF : Display : IF-PAN Span -> 200 kHz]
- [CONF : Display : IF-PAN Display Mode -> Avg]

8.3.7.3 Подать ВЧ сигнал от Р2М-18 на антенный вход измерительного приемника.

8.3.7.4 Установить последовательно частоты ВЧ сигнала 10, 500, 4000 МГц, контролируя уровень выходного сигнала.

8.3.7.5 Измерить уровень входного сигнала на частоте 10 (500, 4000) МГц L_{ref} затем установите следующие настройки измерительного приемника

- [CONF : RX : RX Frequency : 10 МГц + offset]
- [CONF : RX : Automatic Frequency Control -> Off]
- [CONF : RX : Measure Time Mode -> Manual]
- [CONF : RX : Measure Time -> 1000 ms]

8.3.7.6 Установливая значения отстройки (offset) 100 кГц измерить значения уровня L_{car} .

8.3.7.7 Определить значение уровня фазовых шумов по формуле (5):

$$L_{\text{фаз}} = L_{\text{ref}} - L_{car} - 27,78, \quad (5)$$

где 27,78 - коэффициент пересчета к полосе 1 Гц.

8.3.7.8 Результаты поверки считать положительными, если измеренные значения не превышают значений указанных в таблице 3.

Таблица 3

Значение частоты, МГц	Отстройка (offset), кГц	Значение, дБ/Гц
10	100	минус 104
500	100	минус 95
4000	100	минус 81

8.4 Проверка программного обеспечения

8.4.1 Осуществить проверку соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения (ПО).

Результаты проверки считать положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют приведенным в таблице 4, а уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с МИ 3286-2010 – «С».

Таблица 4

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
PR100 Instrument firmware	PR100 Instrument firmware	4.01	515A765E	CRC32

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положительных результатах поверки приемника выдается свидетельство установленной формы.

9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.

9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый приемник к дальнейшему применению не допускается. На такой приемник выдается извещение о его непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин забракования.

Начальник отдела

ГЦИ СИ ФБУ «ГНМЦ Минобороны России»

А.В.Клеопин

Начальник лаборатории

ГЦИ СИ ФБУ «ГНМЦ Минобороны России»

А.А. Мешков