

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
по производственной метрологии  
ФГУП «ВНИИМС»



*Иванникова* Н.В. Иванникова

2019 г.

КАНАЛЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕНДА 1А ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ИС-01

Методика поверки

БЛИЖ.401202.100.266 МП

2019 г.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВП	<ul style="list-style-type: none"><li>– верхний предел диапазона измерений или нормированного значения измеряемого параметра</li></ul>
ДИ	<ul style="list-style-type: none"><li>– диапазон измерений ИК, в пределах которого устанавливаются контрольные точки (меры), для которых определяются значения метрологических характеристик, и в которых выполняется их оценка на соответствие нормированным пределам допускаемой погрешности измерений</li></ul>
ИК	<ul style="list-style-type: none"><li>– измерительный канал (каналы)</li></ul>
ИФП	<ul style="list-style-type: none"><li>– индивидуальная функция преобразования (градуировочная характеристика)</li></ul>
КТ	<ul style="list-style-type: none"><li>– контрольная точка диапазона измерений (ДИ), в которой устанавливается (задается) номинальное действительное значение измеряемой величины, принимаемое за истинное, при проведении экспериментальных исследований поверяемого ИК</li></ul>
МП	<ul style="list-style-type: none"><li>– методика поверки</li></ul>
МХ	<ul style="list-style-type: none"><li>– метрологические характеристики</li></ul>
НП	<ul style="list-style-type: none"><li>– нижний предел диапазона измерений</li></ul>
ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>– персональный компьютер</li></ul>
ПО	<ul style="list-style-type: none"><li>– программное обеспечение</li></ul>
СИ	<ul style="list-style-type: none"><li>– средства измерений</li></ul>
СП	<ul style="list-style-type: none"><li>– средства поверки (эталон) СИ или средства проверки технических характеристик СИ</li></ul>

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящая методика поверки (МП) разработана в соответствии с требованиями РМГ 51-2002, приказом Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г., и устанавливает порядок, методы и средства проведения первичной и периодических поверок каналов измерительных систем информационно-управляющей стенда 1А испытательной станции ИС-01 (далее по тексту – ИК ИУС), предназначенных для измерений параметров технологических процессов стендовых испытаний двигателей на стенде 1А в ФКП «НИЦ ракетно-космической промышленности».

ИК ИУС относятся в установленном порядке к средствам измерений, и подлежит государственному регулированию обеспечения единства измерений на всех этапах цикла, включая эксплуатацию.

ИК ИУС состоит из 5 типов ИК, предназначенных для измерений в различных диапазонах следующих физических величин:

- напряжения постоянного тока;
- силы постоянного тока;
- частоты переменного тока;
- сопротивления постоянному току;
- коэффициента преобразования сопротивления постоянному току.

Все ИК относятся к каналам прямых измерений параметров (физических величин).

Характеристики ИК указаны в таблицах приложения В настоящей МП.  
Интервал между поверками - 1 год.

## **1 СПОСОБЫ ПОВЕРКИ И НОРМИРОВАНИЯ МХ**

Способы поверки

Настоящая МП устанавливает комплектный способ поверки ИК.

Нормирование МХ

1.1.1 Номенклатура МХ ИК, определяемых по данной МП, установлена в соответствии с ГОСТ Р8.736-2011

1.1.2 Оценка и форма представления погрешностей – по МИ 1317-2004.

1.1.3 Методы определения МХ ИК при поверке комплектным способом - для ИК по ГОСТ 8.207-76 и ОСТ 1 00487-83.

Нормирование поверки:

- количество КТ на ДИ ИК по МИ 2440-97;
- количество циклов измерений для каждого ИК не менее 1.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

### Перечень операций поверки

2.1.1 Перечень операций, которые должны проводиться при поверке ИК ИУС, приведен в Таблица 1.

Таблица 1 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первой поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.1	Да	Да
2 Опробование	8.2	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик ИК:		Да	Да
3.1 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений напряжения постоянного тока	8.4	Да	Да
3.2 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений силы постоянного тока	8.5	Да	Да
3.3 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений сопротивления постоянному току	8.6	Да	Да
3.4 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений частоты переменного тока	8.7	Да	Да
3.5 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений коэффициента преобразования сопротивления	8.8	Да	Да
4. Оформление результатов поверки		Да	Да

*Примечание: предусмотрена возможность проведения поверки отдельных измерительных каналов*

### **3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ**

3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательное оборудование, приведенные в Таблица 2.

Таблица 2 – Перечень средств поверки

Ссылка на номер раздела МП	Наименование и тип (условное обозначение) основных или вспомогательных СП, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, основные и (или) метрологические и характеристики СП
8.4; 8.5	Калибратор-вольтметр универсальный В1-28: - диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0,1 мкВ до 1000 В, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,001\%$ ; - диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0,1 нА до 2 А, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,03\%$
8.6; 8.8	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная Р3026/2: - диапазон воспроизведения сопротивления постоянному току от 0,01 Ом до 100 кОм, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,005\%$ ;
8.7	Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений DS360: диапазон воспроизведения частоты переменного тока от 0,01 до 200000 Гц, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты $\pm 25 \cdot 10^{-6}$ Гц

При проведении поверки допускается применять другие средства измерений, удовлетворяющие по точности и диапазону воспроизведения или измерений требованиям настоящей методики.

При проверке должны использоваться средства измерений утвержденных типов.

Используемые средства поверки должны быть поверены в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г. и иметь действующее свидетельство о поверке (знак поверки).

Средства поверки должны быть внесены в рабочее помещение не менее чем за 12 часов до начала поверки.

### **4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ**

К поверке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации (РЭ) на систему и входящие в её состав аппаратные и программные средства, знающие принцип действия используемых средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации порядке.

К поверке допускаются лица, освоившие работу с используемыми средствами поверки, изучившие настоящую методику и имеющие достаточную квалификацию.

Лица, участвующие в поверке системы, должны проходить обучение и аттестацию по технике безопасности и производственной санитарии при работе в условиях её размещения.

### **5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При проведении поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевыми Правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.091-2002 и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудо-

дование. Любые подключения приборов проводить только при отключенном напряжении питания системы.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования:

– к работе по выполнению поверки (калибровки) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие аттестацию по технике безопасности и промышленной санитарии, ознакомленные с эксплуатационной документацией на систему, с инструкцией по эксплуатации электрооборудования стенда и с настоящей методикой;

– электрооборудование стенда, а также электроизмерительные приборы, используемые в качестве средств поверки, должны быть заземлены, блоки питания должны иметь предохранители номинальной величины;

– работы по выполнению поверки ИК ИУС должны проводиться по согласованию с лицами, ответственными за эксплуатацию испытательного стенда.

## 6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

### 6.1 Условия окружающей среды в испытательном боксе:

- температура воздуха, °C ..... от 10 до 30
- относительная влажность воздуха, при температуре 25 °C, % ..... от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа ..... от 84 до 106

### 6.2 Питание ИК ИУС:

- напряжение питающей сети переменного тока, В .....  $230 \pm 23$
- частота питающей сети, Гц .....  $50 \pm 1$

*Примечание – При выполнении поверок ИК ИУС условия окружающей среды для СП должны соответствовать требованиям, указанным в руководствах на их эксплуатацию.*

## 7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 При подготовке к поверке должны быть выполнены операции по включению ИК ИУС:

- в помещении аппаратной бункера управления включить автоматы «2QF», «QF1» – «QF4», «QF9», «QF10» в шкафу «ШРТ2», подав тем самым электропитание ~220В на шкафы питания TIS 600-124 UDS СУС, СУИ, СУЭП и ИБП приборной стойки сетевого оборудования (СО).
- кратковременно перевести тумблер, расположенный на лицевой панели СУЭП в положение вверх, включив тем самым питание СУЭП.
- включить ИБП расположенный в стойке СО, зажав на 5 секунд кнопку «I» на его лицевой панели.
- включить питание серверов СУИ и СУС расположенных в стойке СО, кратковременно нажав кнопки «I» на лицевых панелях их корпусов.
- в помещении пультовой бункера управления на рабочем месте «Ведущий СУС, СУИ» включить питание удаленных терминалов серверов СУС и СУИ.
- включить ПЭВМ оператора СУЭП.
- на ПЭВМ оператора СУЭП запустить программу «Пульт СУЭП». Рабочее окно программы показано на рисунке 1.

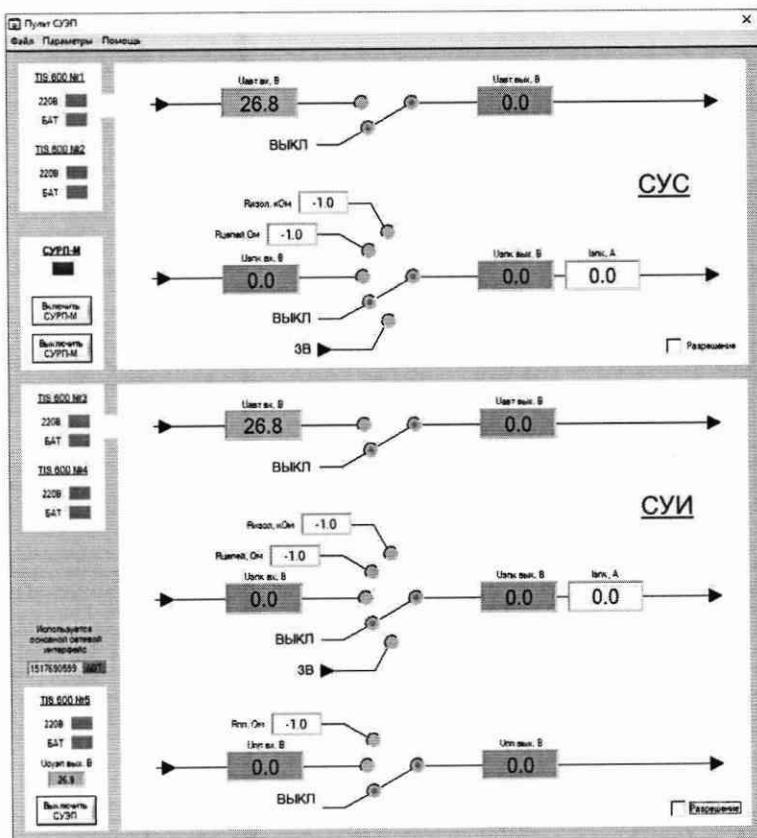


Рисунок 1 – Окно программы «Пульт СУЭП» в исходном положении

7.2 Подготовка к поверке СУС:

- В помещении пультовой бункера управления, на ПЭВМ оператора СУЭП, при помощи пульта СУЭП включить питание СУС (Рисунок 2).

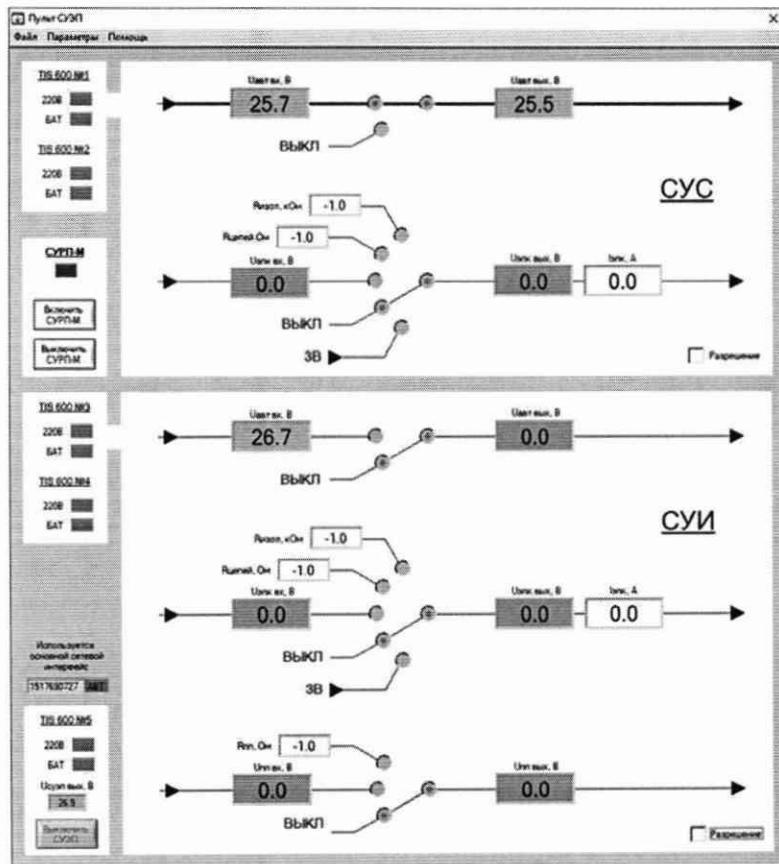


Рисунок 2 – Окно программы «Пульт СУЭП» в состоянии подачи питания на СУС

- На терминале СУС запустить программу «Инженерный пульт» (Рисунок 3).

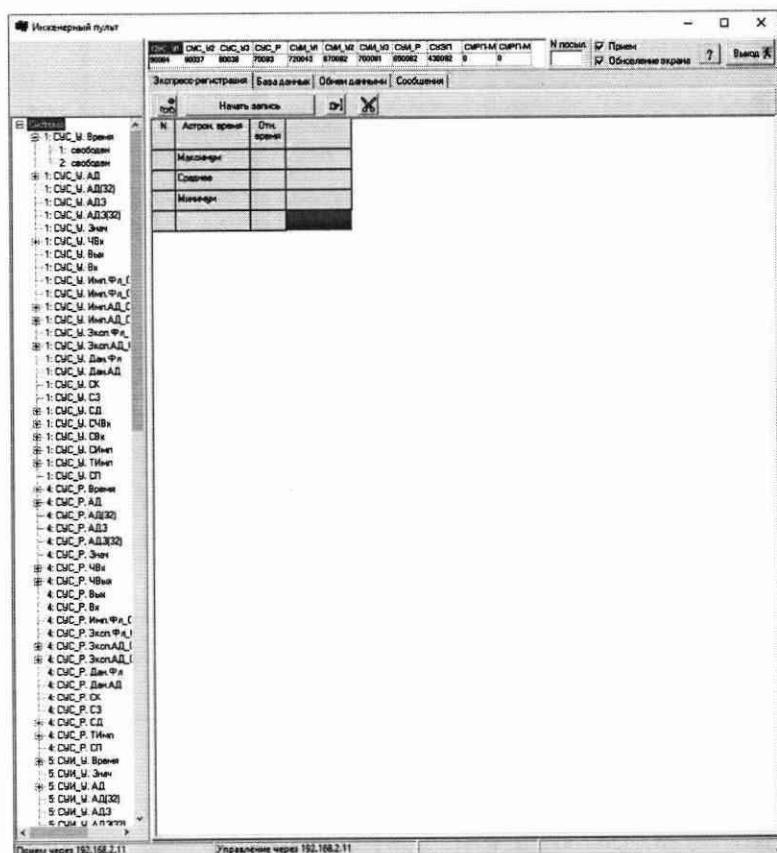


Рисунок 3 – Окно программы «Инженерный пульт» в исходном состоянии

- В правом верхнем углу главного окна инженерного пульта установить флаг «Прием».
- Щелчком левой кнопки мыши в дереве параметров выбрать лист «СУС\_У.ЧВх» (Рисунок 4).

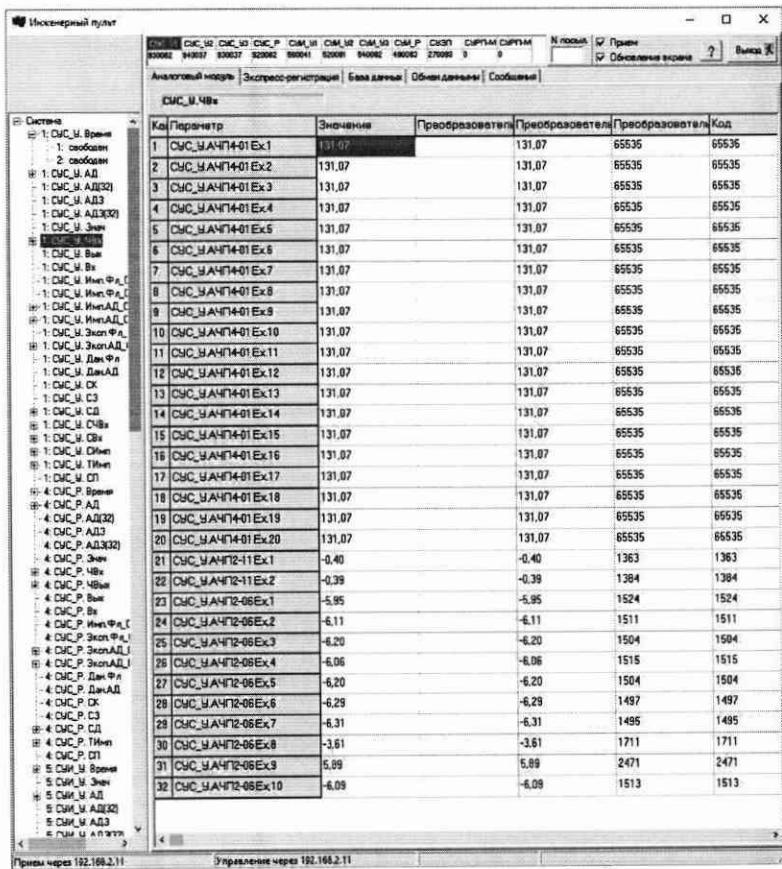


Рисунок 4 – Окно программы «Инженерный пульт» в состоянии выбора «СУС\_У.ЧВх»

7.2.1 В помещении аппаратной бункера управления, в стойке СУС, подключить калибратор (или магазины сопротивлений) через один из технологических кабелей (в зависимости от типа ИК, назначение кабелей см. в приложении В) ко входному разъему ХР1 АЧП № А45 троированного контроллера (см. таблицу подключений).

– Калибратором (или магазинами сопротивлений) выдать требуемые значения сигнала (см. таблицу с контрольными точками).

– В помещении пультовой бункера управления, на терминале сервера СУС, на инженерном пульте в таблице входных частотных сигналов, в столбце «Значение», в строке соответствующем проверяемому каналу (Рисунок 4), фиксировать измеренные СУС значения входного сигнала и записать их в Протокол (см. Приложение Б).

– Повторить действия перечислений 7.2.1 для всех проверяемых каналов троированного контроллера.

7.2.2 Щелчком левой кнопки мыши в дереве параметров выбрать лист «СУС\_Р.ЧВх» (Рисунок 5).

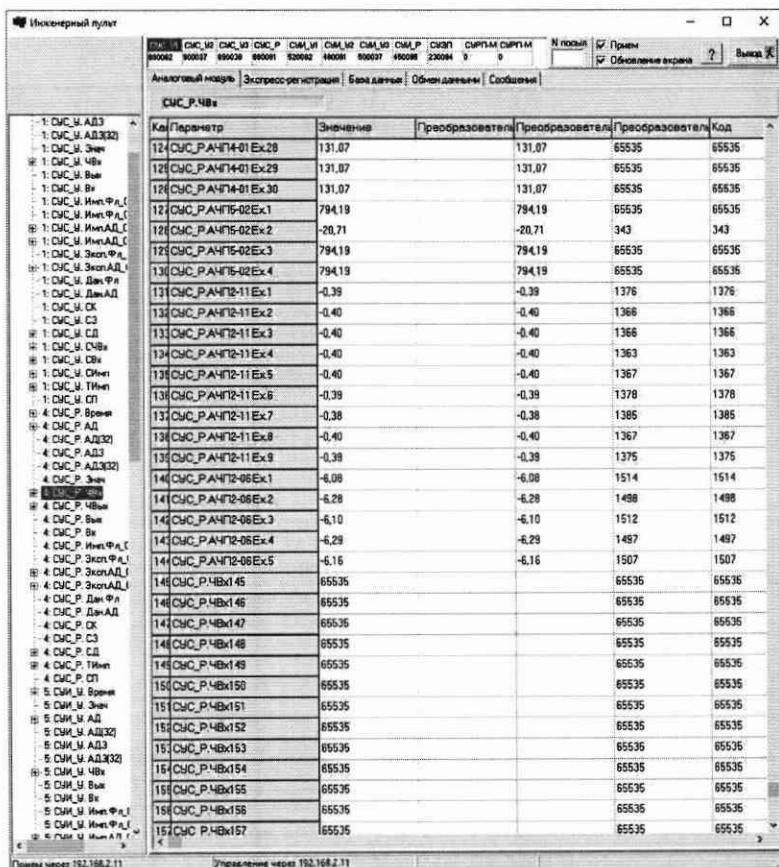


Рисунок 4 – Окно программы «Инженерный пульт» в состоянии выбора «СУС\_Р.ЧВх»

- В помещении аппаратной бункера управления, в стойке СУС, подключить калибратор (или магазины сопротивлений) через один из технологических кабелей (в зависимости от типа ИК, назначение кабелей см. в приложении В) ко входному разъему ХР1 АЧП № А77 регистрирующего контроллера (см. таблицу подключений).
- Калибратором (или магазинами сопротивлений) выдать требуемые значения сигнала (см. таблицу с контрольными точками).
- В помещении пультовой бункера управления, на терминале сервера СУС, на инженерном пульте в таблице входных частотных сигналов, в столбце «Значение», в строке соответствующем проверяемому каналу (Рисунок 5), фиксировать измеренные СУС значения входного сигнала и записать их в Протокол (см. Приложение Б).

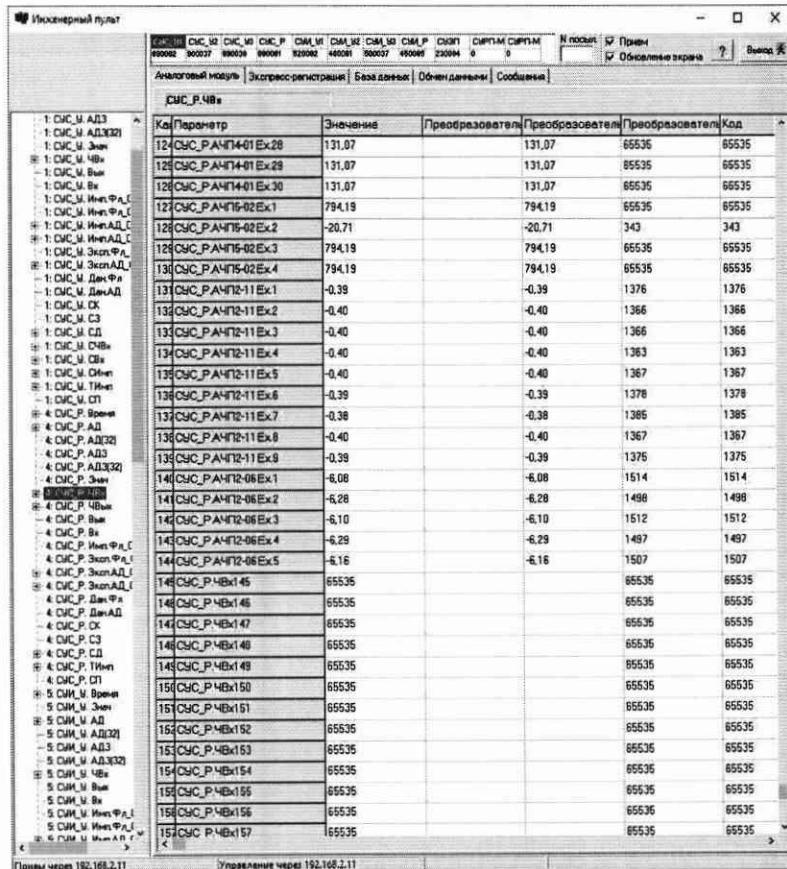


Рисунок 4 – Окно программы «Инженерный пульт» в состоянии фиксации измеренных значений

- Повторить действия перечислений 7.2.2 для всех проверяемых каналов регистрирующего контроллера.

На ПЭВМ оператора СУЭП на пульте оператора СУЭП выключить питание СУС. Протокол обработки результатов измерений формируется в виде файла и (или) выводится на печать принтером. Форма протокола приведена в Приложении Б.

### 7.3 Подготовка к поверке СУИ:

- В помещении пультовой бункера управления на ПЭВМ оператора СУЭП при помощи пульта СУЭП включить питание СУИ (Рисунок 6).

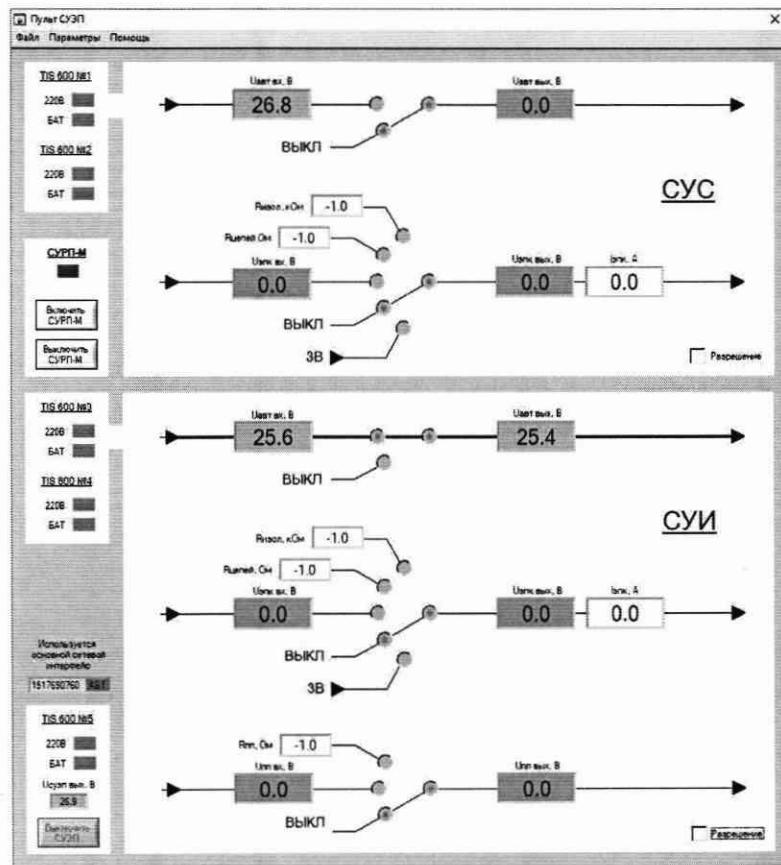


Рисунок 6 – Окно программы «Пульт СУЭП» в состоянии подачи питания на СУИ

- На терминале СУИ запустить программу «Инженерный пульт» (Рисунок 3).
- В правом верхнем углу главного окна инженерного пульта установить флаг «Прием».
- Щелчком левой кнопки мыши в дереве параметров выбрать лист «СУИ\_У.ЧВх» (Рисунок 7).

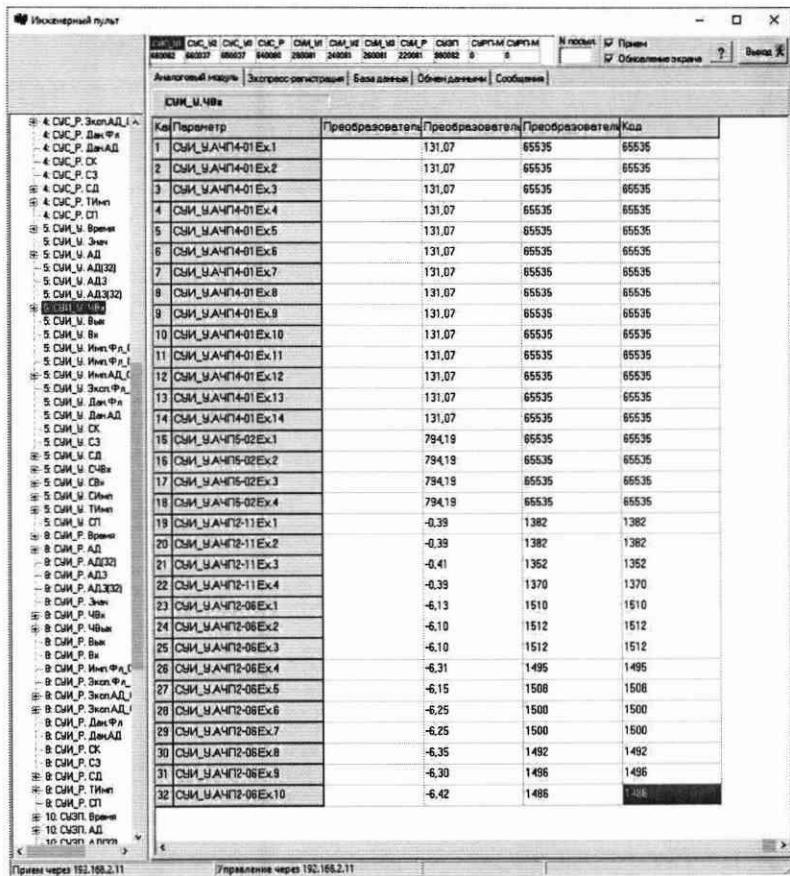


Рисунок 7 – Окно программы «Инженерный пульт» в состоянии выбора «СУИ\_У.ЧВх»

7.2.3 В помещении аппаратной бункера управления, в стойке СУИ, подключить калибратор (или магазины сопротивлений) через один из технологических кабелей (в зависимости от типа ИК, назначение кабелей см. в приложении В) ко входному разъему ХР1 АЧП № А73 троированного контроллера (см. таблицу подключений).

– Калибратором (или магазинами сопротивлений) выдать требуемые значения сигнала (см. таблицу с контрольными точками).

– В помещении пультовой бункера управления, на терминале сервера СУИ, на инженерном пульте в таблице входных частотных сигналов, в столбце «Значение», в строке соответствующем проверяемому каналу (Рисунок 7), фиксировать измеренные СУИ значения входного сигнала и записать их в Протокол (см. Приложение Б).

– Повторить действия, перечисленные в п 7.2.3 для всех типов проверяемых ИК троированного контроллера.

7.2.4 Щелчком левой кнопки мыши в дереве параметров выбрать лист «СУИ\_Р.ЧВх» (Рисунок 8).

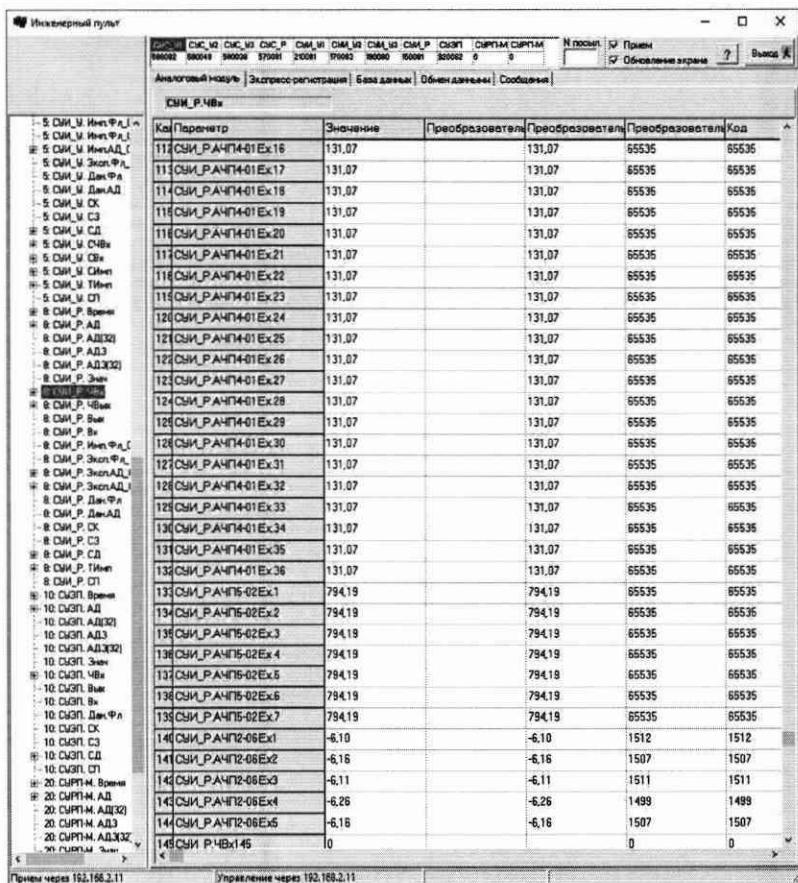


Рисунок 8 – Окно программы «Инженерный пульт» в состоянии выбора «СУИ\_P.ЧВх»

- В помещении аппаратной бункера управления, в стойке СУИ, подключить калибратор (или магазины сопротивлений) через один из технологических кабелей (в зависимости от типа ИК, назначение кабелей см. в приложении В) ко входному разъему ХР1 АЧП № А105 регистрирующего контроллера.
- Калибратором (или магазинами сопротивлений) выдать требуемые значения сигнала (см. таблицу с контрольными точками).
- В помещении пультовой бункера управления на терминале сервера СУИ, на инженерном пульте в таблице входных частотных сигналов, в столбце «Значение», в строке соответствующем проверяемому каналу (Рисунок 8), фиксировать измеренные СУИ значения входного сигнала и записать их в Протокол (см. Приложение Б).
- Повторить действия перечисленных 7.2.4 для всех проверяемых каналов регистрирующего контроллера.

На ПЭВМ оператора СУЭП на пульте оператора СУЭП выключить питание СУИ.

Протокол обработки результатов измерений формируется в виде файла и (или) выводится на печать принтером. Форма протокола приведена в Приложении Б.

## **8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ**

### **8.1 Внешний осмотр**

8.1.1 При выполнении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого ИК ИУС следующим требованиям:

- комплектность ИК должна соответствовать формуляру;
- маркировка ИК должна соответствовать требованиям проектной и эксплуатационной документации;
- измерительные, вспомогательные и соединительные компоненты (кабельные разъемы, клеммные колодки и т. д.) ИК системы не должны иметь визуально определяемых внешних повреждений и должны быть надежно соединены и закреплены;
- соединительные линии (кабели, провода) не должны иметь повреждений изоляции и экранирования и должны быть надежно соединены с разъемами и клеммами;
- экранирование кабелей и проводов должно быть соединено между собой ис заземляющим контуром в соответствии с электрическими схемами;

8.1.2 Результаты внешнего осмотра считать удовлетворительными, если выполняются условия, изложенные в пункте 8.1.1. В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

### **8.2 Опробование**

#### **8.2.1 Идентификация ПО**

Для проверки наименования и версии метрологически значимого ПО выполнить следующие операции:

- запустить программу «Инженерный пульт информационно-управляющих систем» (БЛИЖ.409801.110.017-01), которая использует метрологически значимую часть «BaseCalcFunc.dll». В нижней части главного окна программы, в строке состояния указывается номер версии и контрольная сумма текущей версии метрологически значимой части ПО. Вид главного окна программы приведен на представленном ниже рисунке 9.
- убедиться в соответствии характеристик метрологически значимой части ПО:
  - идентификационное наименование – BaseCalcFunc.dll
  - номер версии – 1;
  - цифровой идентификатор (контрольная сумма) – 9DB1FB68.

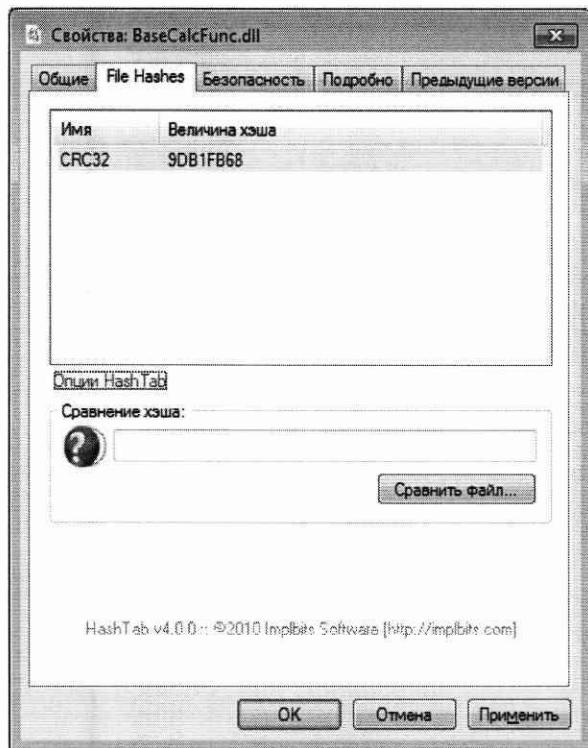


Рисунок 2 – Вид окна свойств BaseCalcFunc.dll

8.2.2 Для проверки работоспособности поверяемого ИК установить с помощью СП на входе в ИК значение измеряемого параметра равное по значению НП ДИ ИК в единицах измерений параметра.

*Примечание – Вместо значения, равного НП ДИ ИК, допускается устанавливать значение, равное 1-ой КТ ДИ ИК.*

ИК признается работоспособным, если отображается информация с действующими значениями измеряемых величин.

### 8.3 Определение метрологических характеристик ИК

8.3.1 Проверку проводить комплектным способом.


### 8.4 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений напряжения постоянного тока

8.4.1 Проверку каждого ИК выполнить в 2 этапа комплектным способом:

- 1 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (погрешности измерений);
- 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.4.2 Проверку электрической части ИК напряжения постоянного тока выполнить в следующей последовательности:

- Собрать схему

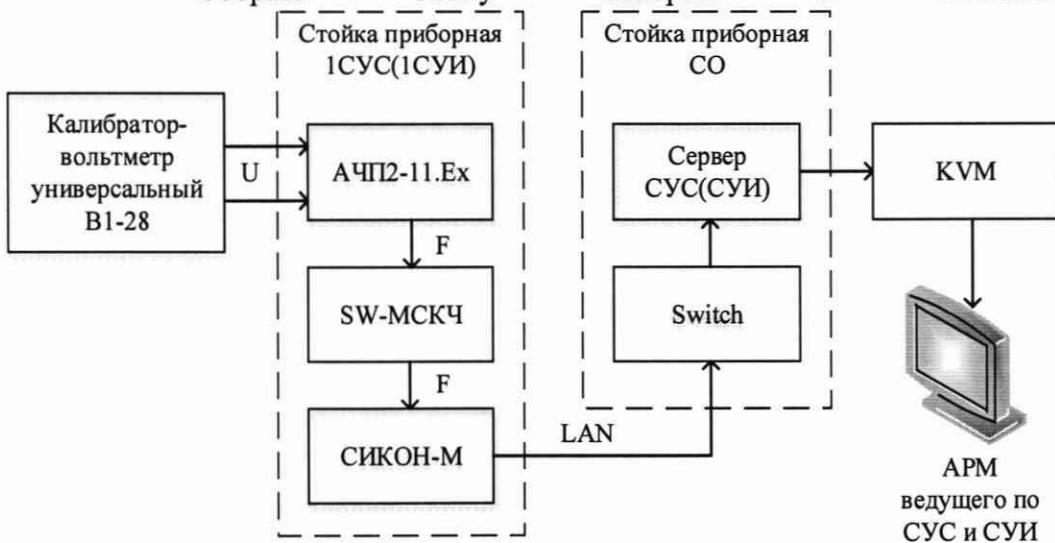

- Рисунок 3, для чего подключить прибор В1-28. Места подключений указаны в таблице А1, Приложения А, схема подключения указана в Приложении В.

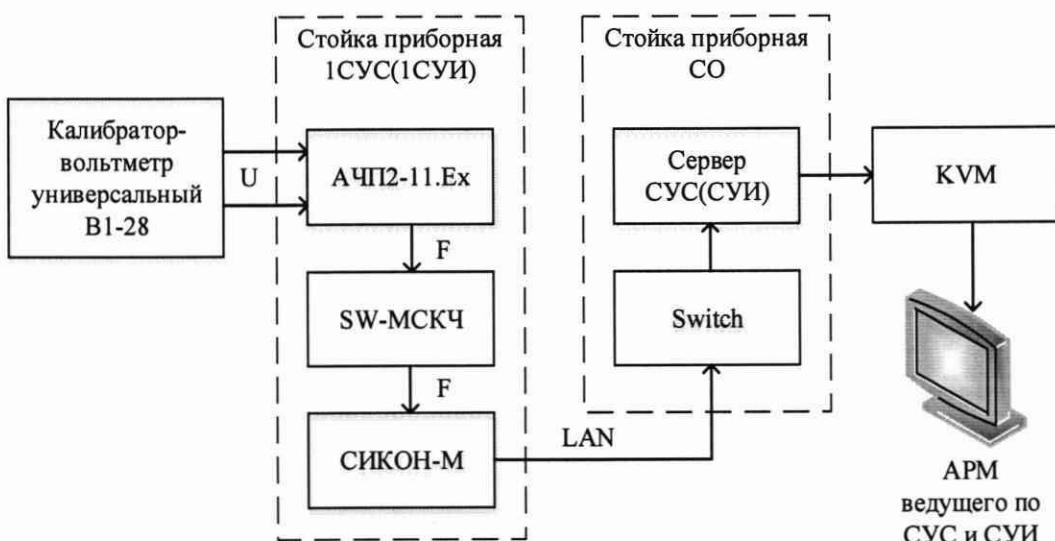


Рисунок 3 - Схема поверки ИК напряжения постоянного тока

- Выполнить пункты 7.2.1-7.2.4, для каждого из указанных ИК, устанавливая значения в соответствии с Таблица 3.

Таблица 3 – Контрольные точки поверки ИК напряжения постоянного тока

Наименование ИК (измеряемого параметра)	Размерность	НП ди ИК	ВП ди ИК	Количество КТ на ди ИК, п	Номинальные значения напряжения в КТ, $x_k$
Напряжение постоянного тока (Параметры: $U_{СУИ_1}...U_{СУИ_4}$ ; $U_{СУС_1}...U_{СУС_{11}}$ )	В	0	5	6	0,1; 1; 2,5; 4; 5

- Поочередно для всех указанных в Таблица 3 напряжений, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Установить на эталоне значение,

указанные в таблице. Зафиксировать отображаемое в ПО значение в протоколе (Приложение Б).

- Номинальные значения напряжения в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью прибора для проверки вольтметров в единицах измерения напряжения постоянного тока (В).

- После завершения сбора данных определить максимальную приведенную погрешность измерений по формулам (1) и (3) в % к ВП ИК.


8.4.3 Результаты поверки ИК считать положительными, если значение приведенной (к ВП) погрешности измерений напряжения постоянного тока находится в пределах  $\pm 0,2\%$ , в противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.5 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений силы постоянного тока

8.5.1 Проверку каждого ИК выполнить в 2 этапа комплектным способом:

- 1 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (погрешности измерений);
  - 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.5.2 Проверку электрической части ИК силы постоянного тока выполнить в следующей последовательности:

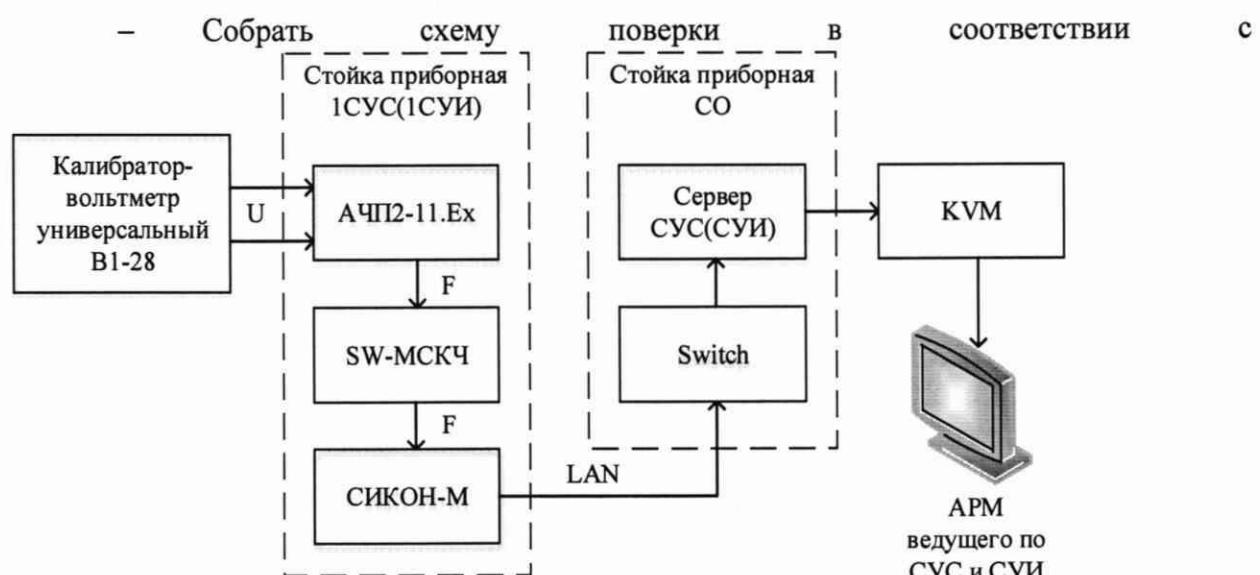

- Рисунок 3, для чего подключить прибор В1-28. Места подключений указаны в таблице А2. Приложения А, схема подключения указана в Приложении В.

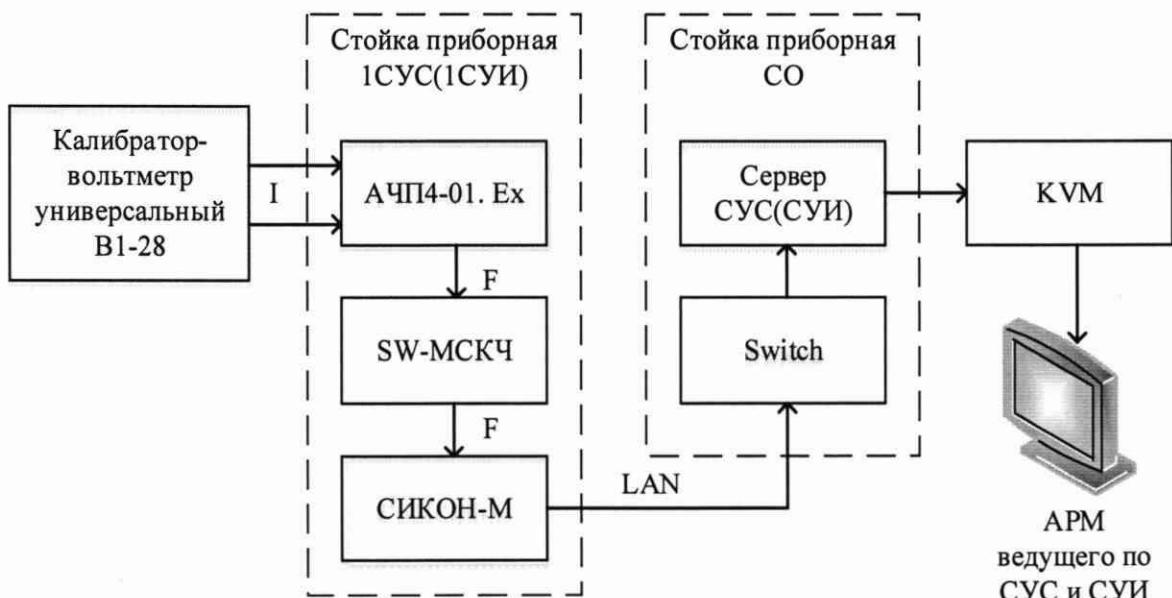


Рисунок 4 - Схема поверки ИК силы постоянного тока

- Выполнить пункты 7.2.1-7.2.4 для каждого из указанных ИК устанавливая значения в соответствии с Таблица 3.

Таблица 4 – Контрольные точки поверки ИК силы постоянного тока

Наименование ИК (измеряемого параметра)	Размерность	НП ди ИК	ВП ди ИК	Количество КГ на ДИ ИК, п	Номинальные значения силы тока в КТ, $x_k$
Сила постоянного тока (Параметры: I СУИ <sub>1</sub> ...I СУИ <sub>50</sub> ; I СУС <sub>1</sub> ...I СУС <sub>50</sub> )	мА	4	20	5	4; 8; 12; 16; 20

- Поочередно для всех указанных в Таблица 3 значений силы постоянного тока, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Установить на эталоне значение, указанные в таблице. Зафиксировать отображаемое в ПО значение в протоколе (Приложение Б).

– Номинальные значения напряжения в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью прибора для проверки вольтметров в единицах измерения силы постоянного тока (мА).

– После завершения сбора данных определить максимальную приведенную погрешность измерений по формулам (1) и (2) в % к ДИ ИК.


8.5.3 Результаты поверки ИК считать положительными, если значение приведенной (к ДИ) погрешности измерений силы постоянного тока находится в пределах  $\pm 0,2 \%$ , в противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.6 Определение абсолютной и приведенной (к ВП) погрешности измерений сопротивления постоянному току

8.6.1 Проверку каждого ИК выполнить в 2 этапа комплектным способом:

- 1 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (погрешности измерений);
- 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.6.2 Проверку электрической части ИК сопротивления постоянному току выполнить в следующей последовательности:

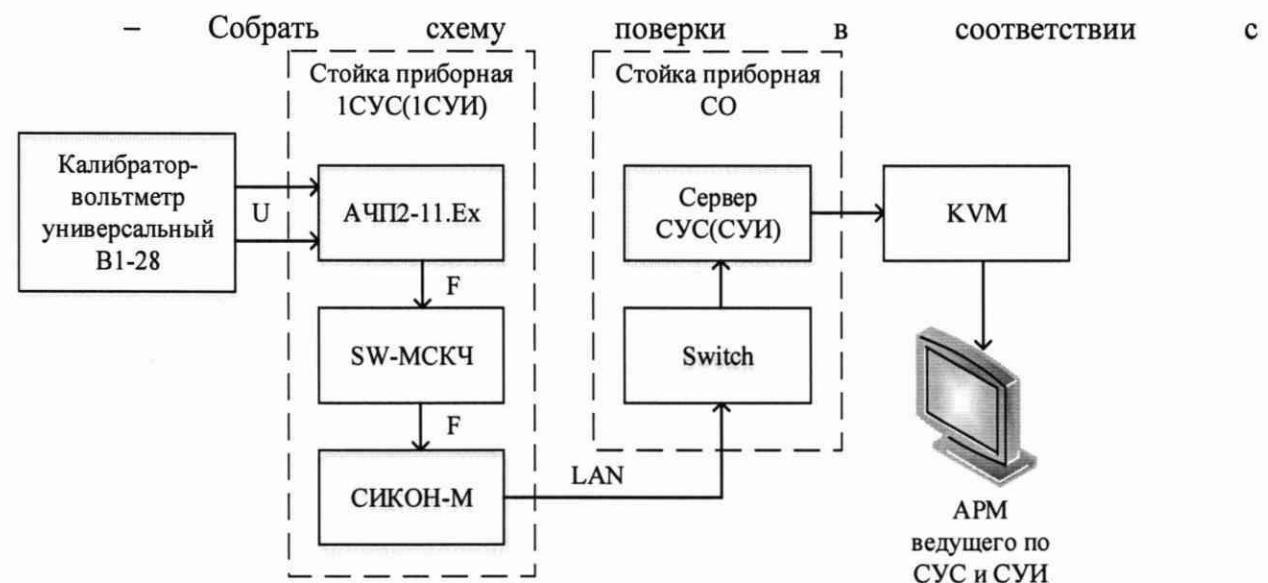

– Рисунок 3, для чего подключить меру электрического сопротивления Р3026/2. Места подключений указаны в таблице А3, Приложения А, схема подключения указана в Приложении В.

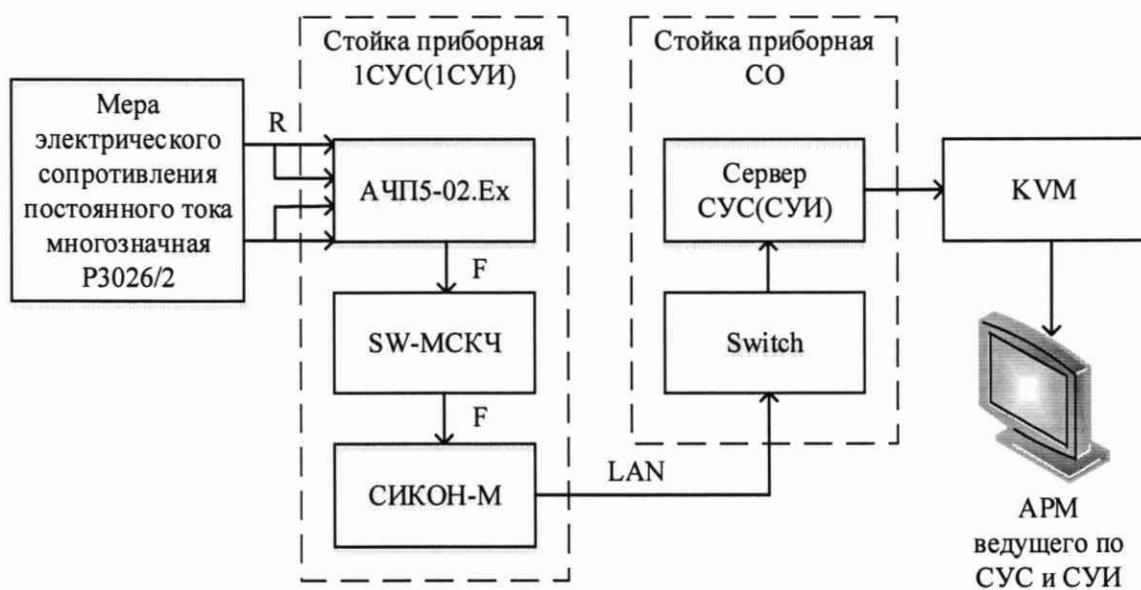


Рисунок 5 - Схема поверки ИК сопротивления постоянному току

– Выполнить пункты 7.2.1-7.2.4 для каждого из указанных ИК устанавливая значения в соответствии с Таблица 3.

Таблица 5 – Контрольные точки поверки ИК сопротивления постоянному току

Наименование ИК (измеряемого параметра)	Размерность	НПДИ ИК	ВПДИ ИК	Количество КГ на ИК, п	Номинальные значения сопротивления в КТ, $x_k$
Сопротивления постоянному току (Параметры: $R_{СУИ1}...R_{СУИ11}$ ; $R_{СУС1}...R_{СУС4}$ )	Ом	1	100	5	1; 25; 50; 75; 100

– Поочередно для всех указанных в Таблица 3 сопротивления, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Установить на эталоне значение, указанные в таблице. Зафиксировать отображаемое в ПО значение в протоколе (Приложение Б).

– Номинальные значения сопротивления в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью меры электрического сопротивления в единицах измерения сопротивления постоянному току (Ом).

– После завершения сбора данных определить максимальную приведенную погрешность измерений по формулам (1) и (3) в % к ВП ИК.

8.6.3 Результаты поверки ИК считать положительными, если значение приведенной (к ДИ) погрешности измерений сопротивления постоянному току находится в пределах  $\pm 0,2\%$ , в противном случае система бракуется и направляется в ремонт.


## 8.7 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений частоты переменного тока

8.7.1 Поверку каждого ИК выполнить в 2 этапа комплектным способом:

– 1 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (погрешности измерений);

– 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.7.2 Поверку электрической части ИК частоты переменного тока выполнить в следующей последовательности:

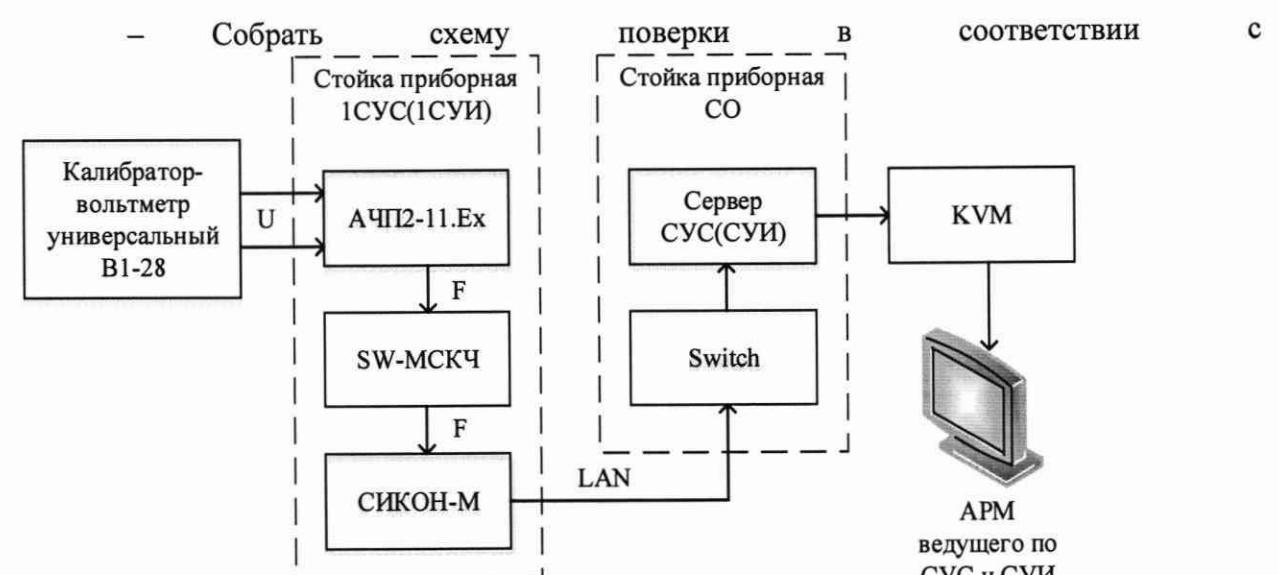

– Рисунок 3, для чего подключить генератор DS360. Места подключений указаны в таблице А4, Приложения А, схема подключения указана в Приложении В.

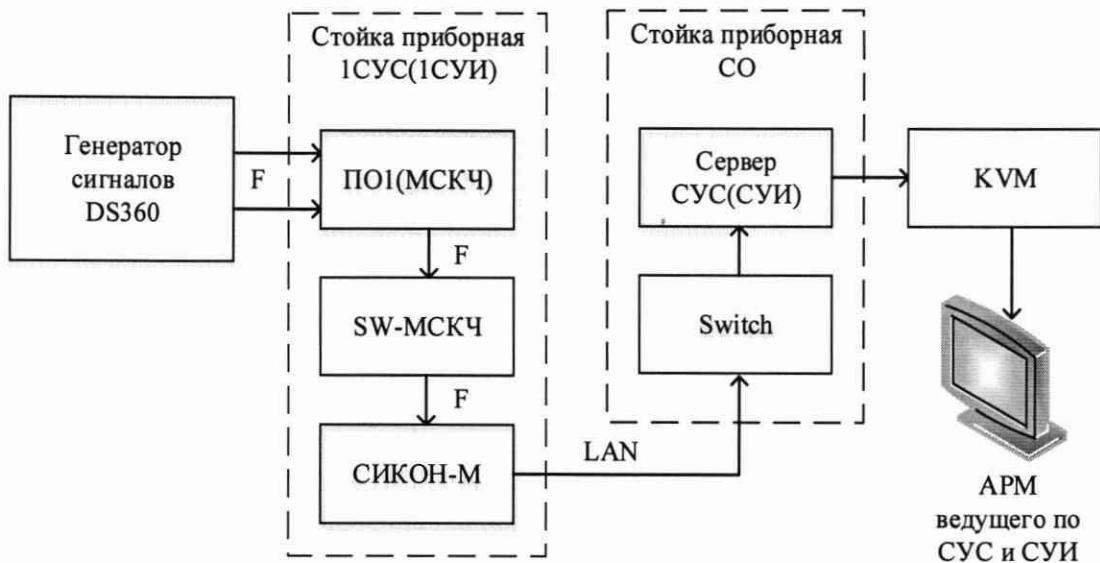


Рисунок 6 - Схема поверки ИК частоты переменного тока

- Выполнить пункты 7.2.1-7.2.4 для каждого из указанных ИК устанавливая значения в соответствии с Таблица 3.

Таблица 6 – Контрольные точки поверки ИК частоты переменного тока

Наименование ИК (измеряемого параметра)	Размерность	НП ДИ ИК	ВП ДИ ИК	Количество КГ на ДИ ИК, п	Номинальные значения частоты в КТ, $x_k$
Частота переменного тока (Параметры: F СУИ <sub>1</sub> ...F СУИ <sub>24</sub> ; F СУС <sub>1</sub> ...F СУС <sub>8</sub> ; F САЗ <sub>1</sub> ...F САЗ <sub>16</sub> )	Гц	50	10000	5	50; 2500; 5000; 7500; 10000
Частота переменного тока (Параметры: F САЗ <sub>1</sub> ...F САЗ <sub>16</sub> )		2000	23000	5	2000; 7250; 12500; 17750; 23000

- Поочередно для всех указанных в Таблица 3 частот, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Установить на эталоне значение, указанные в таблице. Зафиксировать отображаемое в ПО значение в протоколе (Приложение Б).

- Установить значение выходного напряжения генератора 0,5 В.
- Номинальные значения частоты в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью меры генератора в единицах измерения частоты переменного тока (Гц).
- После завершения сбора данных определить максимальную приведенную погрешность измерений по формулам (1) и (2) в % к ДИ ИК.

8.7.3 Результаты поверки ИК считать положительными, если значение приведенной (к ДИ) погрешности измерений частоты переменного тока находится в пределах  $\pm 0,2\%$ , в противном случае система бракуется и направляется в ремонт.


## 8.8 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений коэффициента преобразования (относительного сопротивления)

8.8.1 Поверку каждого ИК выполнить в 2 этапа комплектным способом:

- 1 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (погрешности измерений);
- 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.8.2 Проверку электрической части ИК сопротивления постоянному току выполнить в следующей последовательности:

- Собрать схему

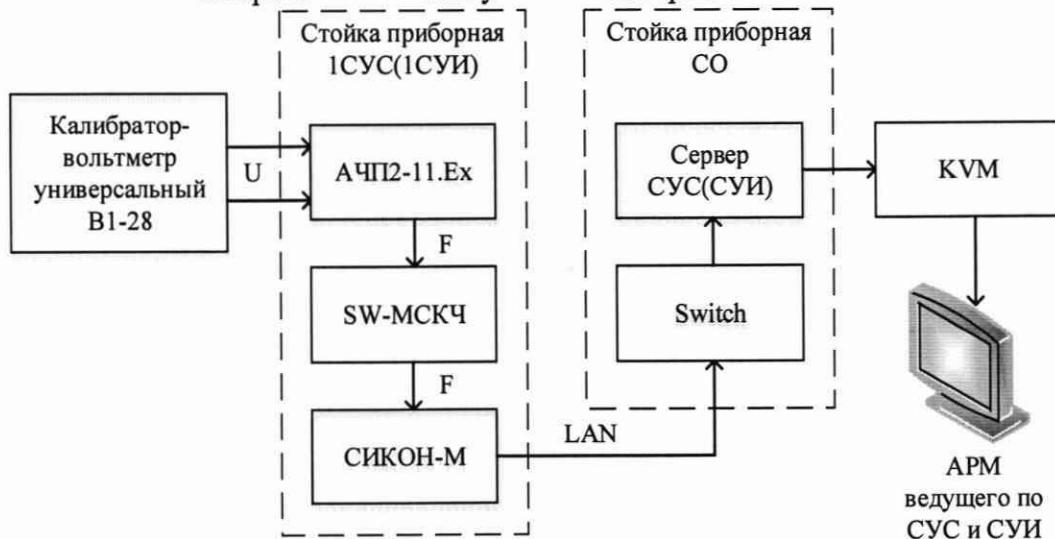

с

проверки

в

соответствии

- Рисунок 3, для чего подключить две меры электрического сопротивления Р3026/2. Места подключений указаны в таблице А5, Приложения А, схема подключения указана в Приложении В.

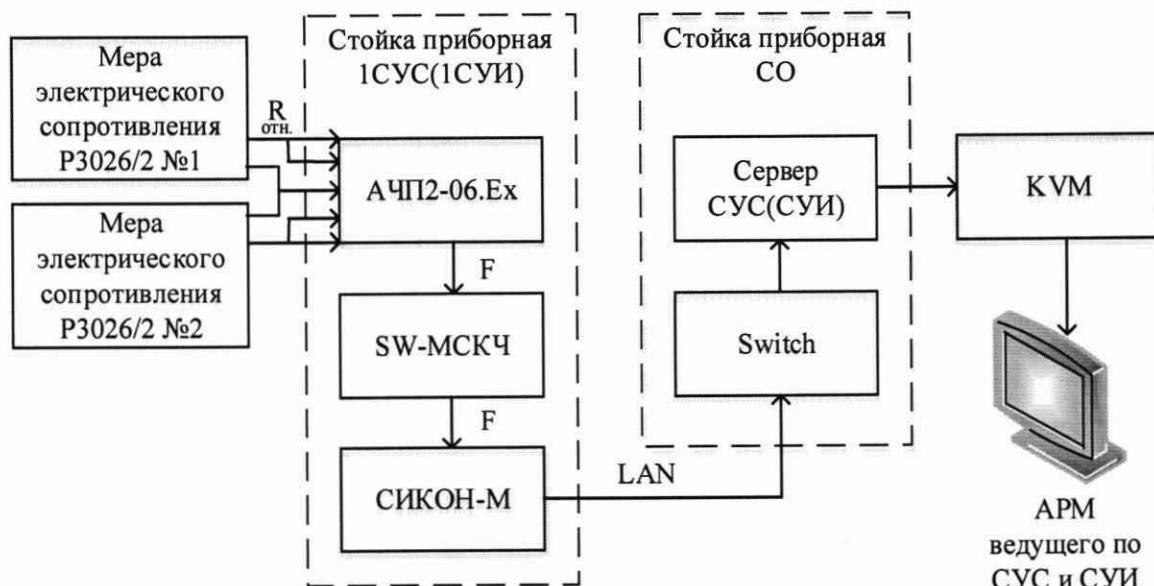


Рисунок 7 - Схема поверки ИК коэффициента преобразования

- Выполнить пункты 7.2.1-7.2.4 для каждого из указанных ИК устанавливая значения в соответствии с Таблица 3.

Таблица 7 – Контрольные точки поверки ИК коэффициента преобразования

Наименование ИК (измеряемого параметра)	Размерность	НП ДИ ИК	ВП ДИ ИК	Количество КТ на ДИ ИК, п	Номинальные зна- чения сопротивле- ния меры (Ом)	
					Мера Р3026/2 № 1	Мера Р3026/2 № 2
Коэффициент преобразо- вания (Параметры: Ротн СУИ <sub>1</sub> ...Ротн СУИ <sub>15</sub> ; Ротн СУС <sub>1</sub> ...Ротн СУС <sub>15</sub> )	%      5	95	5	5	5	100      1900
					25	500      1500
					50	1000      1000
					75	1500      500
					95	1900      100

– Поочередно для всех указанных в Таблица 3 коэффициента преобразования, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Установить на эталоне значение, указанные в таблице. Зафиксировать отображаемое в ПО значение в протоколе (Приложение Б).

– После завершения сбора данных определить максимальную приведенную погрешность измерений по формулам (1) и (2) в % к ДИ ИК.

8.8.3 Результаты поверки ИК считать положительными, если значение приведенной (к ДИ) погрешности измерений сопротивления постоянному току находится в пределах  $\pm 0,2\%$ , в противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

### 9.1 Расчет характеристик погрешности

Значение абсолютной погрешности измерений в  $j$ -той точке определить по формуле:

$$\Delta A_j = A_j - A_{\text{Э}}, \quad (1)$$

где  $A_{\text{Э}}$  - значение физической величины, установленное рабочим эталоном.

### 9.2 Расчет значения приведенной (к ДИ) погрешности

Значения приведенной (к ДИ) погрешности измерений физической величины для каждой точки проверки определить по формуле:

$$\gamma_{Д} = \frac{\Delta A_j}{|P_j - P_i|} \cdot 100 \% \quad (2)$$

где:  $P_j$  - значение верхнего предела измерений;

$P_i$  - значение нижнего предела измерений.

### 9.3 Расчет значения приведенной (к ВП) погрешности ИК

Значения приведенной к верхнему пределу погрешности измерений физической величины для каждой точки проверки определить по формуле:

$$\gamma_{j\text{в}} = \pm \frac{\Delta A_j}{P_{\text{в}}} \cdot 100 \% \quad (3)$$

где:  $P_{\text{в}}$  - значение верхнего предела измерений.

## 10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки заносятся в протокол поверки (Приложение Б).

При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке, на верхний левый угол дверцы стойки приборной наносится знак поверки в виде наклейки.

При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

Начальник отдела 201 ФГУП «ВНИИМС»

 И.М. Каширкина

Ведущий инженер отдела 201 ФГУП «ВНИИМС»



С.Н. Чурилов

Приложение А  
(справочное)

Таблица подключений эталонов для поверки ИК  
в стойках СУИ и СУС

К клеммнику X18 подключены модули троированных контроллеров СУС и СУИ.  
К клеммнику X19 подключены модули регистрирующих контроллеров СУС и СУИ.

**ИК напряжения постоянного тока**

Стойка: СУИ, СУС Крейт: СИКОН Модуль: АЧП2-11.Ex

Таблица А1 – Места подключения эталона для поверки ИК напряжения постоянного тока

Канал	Стойка	Клеммник	№ модуля
U СУИ <sub>1</sub>	СУИ	X18	A91
U СУИ <sub>2</sub>	СУИ	X18	A92
U СУИ <sub>3</sub>	СУИ	X18	A93
U СУИ <sub>4</sub>	СУИ	X18	A94
U СУС <sub>1</sub>	СУС	X18	A65
U СУС <sub>2</sub>	СУС	X18	A66
U СУС <sub>3</sub>	СУС	X19	A111
U СУС <sub>4</sub>	СУС	X19	A112
U СУС <sub>5</sub>	СУС	X19	A113
U СУС <sub>6</sub>	СУС	X19	A114
U СУС <sub>7</sub>	СУС	X19	A115
U СУС <sub>8</sub>	СУС	X19	A116
U СУС <sub>9</sub>	СУС	X19	A117
U СУС <sub>10</sub>	СУС	X19	A118
U СУС <sub>11</sub>	СУС	X19	A119

**ИК силы постоянного тока**

Стойка: СУИ, СУС Крейт: СИКОН Модули: АЧП4-01Ex

Таблица А2 – Места подключения эталона для поверки ИК силы постоянного тока

Канал	Стойка	Клеммник	№ модуля
I СУИ <sub>1</sub>	СУИ	X18	A73
I СУИ <sub>2</sub>	СУИ	X18	A74
I СУИ <sub>3</sub>	СУИ	X18	A75
I СУИ <sub>4</sub>	СУИ	X18	A76
I СУИ <sub>5</sub>	СУИ	X18	A77
I СУИ <sub>6</sub>	СУИ	X18	A78
I СУИ <sub>7</sub>	СУИ	X18	A79
I СУИ <sub>8</sub>	СУИ	X18	A80
I СУИ <sub>9</sub>	СУИ	X18	A81

Продолжение таблицы А2

I СУИ <sub>10</sub>	СУИ	X18	A82
I СУИ <sub>11</sub>	СУИ	X18	A83
I СУИ <sub>12</sub>	СУИ	X18	A84
I СУИ <sub>13</sub>	СУИ	X18	A85
I СУИ <sub>14</sub>	СУИ	X18	A86
I СУИ <sub>15</sub>	СУИ	X19	A105
I СУИ <sub>16</sub>	СУИ	X19	A106
I СУИ <sub>17</sub>	СУИ	X19	A107
I СУИ <sub>18</sub>	СУИ	X19	A108
I СУИ <sub>19</sub>	СУИ	X19	A109
I СУИ <sub>20</sub>	СУИ	X19	A110
I СУИ <sub>21</sub>	СУИ	X19	A111
I СУИ <sub>22</sub>	СУИ	X19	A112
I СУИ <sub>23</sub>	СУИ	X19	A113
I СУИ <sub>24</sub>	СУИ	X19	A114
I СУИ <sub>25</sub>	СУИ	X19	A115
I СУИ <sub>26</sub>	СУИ	X19	A116
I СУИ <sub>27</sub>	СУИ	X19	A117
I СУИ <sub>28</sub>	СУИ	X19	A118
I СУИ <sub>29</sub>	СУИ	X19	A119
I СУИ <sub>30</sub>	СУИ	X19	A120
I СУИ <sub>31</sub>	СУИ	X19	A121
I СУИ <sub>32</sub>	СУИ	X19	A122
I СУИ <sub>33</sub>	СУИ	X19	A123
I СУИ <sub>34</sub>	СУИ	X19	A124
I СУИ <sub>35</sub>	СУИ	X19	A125
I СУИ <sub>36</sub>	СУИ	X19	A126
I СУИ <sub>37</sub>	СУИ	X19	A127
I СУИ <sub>38</sub>	СУИ	X19	A128
I СУИ <sub>39</sub>	СУИ	X19	A129
I СУИ <sub>40</sub>	СУИ	X19	A130
I СУИ <sub>41</sub>	СУИ	X19	A131
I СУИ <sub>42</sub>	СУИ	X19	A132
I СУИ <sub>43</sub>	СУИ	X19	A133
I СУИ <sub>44</sub>	СУИ	X19	A134
I СУИ <sub>45</sub>	СУИ	X19	A135
I СУИ <sub>46</sub>	СУИ	X19	A136
I СУИ <sub>47</sub>	СУИ	X19	A137
I СУИ <sub>48</sub>	СУИ	X19	A138
I СУИ <sub>49</sub>	СУИ	X19	A139
I СУИ <sub>50</sub>	СУИ	X19	A105
I СУС <sub>1</sub>	СУС	X18	A45
I СУС <sub>2</sub>	СУС	X18	A46
I СУС <sub>3</sub>	СУС	X18	A47

Продолжение таблицы А2

I CYC <sub>4</sub>	CYC	X18	A48
I CYC <sub>5</sub>	CYC	X18	A49
I CYC <sub>6</sub>	CYC	X18	A50
I CYC <sub>7</sub>	CYC	X18	A51
I CYC <sub>8</sub>	CYC	X18	A52
I CYC <sub>9</sub>	CYC	X18	A53
I CYC <sub>10</sub>	CYC	X18	A54
I CYC <sub>11</sub>	CYC	X18	A55
I CYC <sub>12</sub>	CYC	X18	A56
I CYC <sub>13</sub>	CYC	X18	A57
I CYC <sub>14</sub>	CYC	X18	A58
I CYC <sub>15</sub>	CYC	X18	A59
I CYC <sub>16</sub>	CYC	X18	A60
I CYC <sub>17</sub>	CYC	X18	A61
I CYC <sub>18</sub>	CYC	X18	A62
I CYC <sub>19</sub>	CYC	X18	A63
I CYC <sub>20</sub>	CYC	X18	A64
I CYC <sub>21</sub>	CYC	X19	A77
I CYC <sub>22</sub>	CYC	X19	A78
I CYC <sub>23</sub>	CYC	X19	A79
I CYC <sub>24</sub>	CYC	X19	A80
I CYC <sub>25</sub>	CYC	X19	A81
I CYC <sub>26</sub>	CYC	X19	A82
I CYC <sub>27</sub>	CYC	X19	A83
I CYC <sub>28</sub>	CYC	X19	A84
I CYC <sub>29</sub>	CYC	X19	A85
I CYC <sub>30</sub>	CYC	X19	A86
I CYC <sub>31</sub>	CYC	X19	A87
I CYC <sub>32</sub>	CYC	X19	A88
I CYC <sub>33</sub>	CYC	X19	A89
I CYC <sub>34</sub>	CYC	X19	A90
I CYC <sub>35</sub>	CYC	X19	A91
I CYC <sub>36</sub>	CYC	X19	A92
I CYC <sub>37</sub>	CYC	X19	A93
I CYC <sub>38</sub>	CYC	X19	A94
I CYC <sub>39</sub>	CYC	X19	A95
I CYC <sub>40</sub>	CYC	X19	A96
I CYC <sub>41</sub>	CYC	X19	A97
I CYC <sub>42</sub>	CYC	X19	A98
I CYC <sub>43</sub>	CYC	X19	A99
I CYC <sub>44</sub>	CYC	X19	A100
I CYC <sub>45</sub>	CYC	X19	A101
I CYC <sub>46</sub>	CYC	X19	A102
I CYC <sub>47</sub>	CYC	X19	A103

**Продолжение таблицы А2**

I СУС <sub>48</sub>	СУС	X19	A104
I СУС <sub>49</sub>	СУС	X19	A105
I СУС <sub>50</sub>	СУС	X19	A106

**ИК сопротивления постоянному току**

Стойка: СУИ, СУС Крейт: СИКОН Модуль: АЧП5-02.Ex

Таблица А3 – Места подключения эталона для поверки ИК сопротивления постоянному току

Канал	Стойка	Клеммник	№ модуля
R СУИ <sub>1</sub>	СУИ	X18	A87
R СУИ <sub>2</sub>	СУИ	X18	A88
R СУИ <sub>3</sub>	СУИ	X18	A89
R СУИ <sub>4</sub>	СУИ	X18	A90
R СУИ <sub>5</sub>	СУИ	X19	A141
R СУИ <sub>6</sub>	СУИ	X19	A142
R СУИ <sub>7</sub>	СУИ	X19	A143
R СУИ <sub>8</sub>	СУИ	X19	A144
R СУИ <sub>9</sub>	СУИ	X19	A145
R СУИ <sub>10</sub>	СУИ	X19	A146
R СУИ <sub>11</sub>	СУИ	X19	A147
R СУС <sub>1</sub>	СУС	X19	A107
R СУС <sub>2</sub>	СУС	X19	A108
R СУС <sub>3</sub>	СУС	X19	A109
R СУС <sub>4</sub>	СУС	X19	A110

**ИК частоты переменного тока**

Стойка: СУИ, СУС Крейт: СИКОН Модуль: ПО1, МСКЧ

Таблица А4 – Места подключения эталона для поверки ИК частоты переменного тока

Канал	Стойка	Клеммник	Контакты	
			+	-
F СУИ <sub>1</sub>	СУИ	X17	1-1	1-8
F СУИ <sub>2</sub>	СУИ	X17	2-1	2-8
F СУИ <sub>3</sub>	СУИ	X17	3-1	3-8
F СУИ <sub>4</sub>	СУИ	X17	4-1	4-8
F СУИ <sub>5</sub>	СУИ	X17	5-1	5-8
F СУИ <sub>6</sub>	СУИ	X17	6-1	6-8
F СУИ <sub>7</sub>	СУИ	X17	7-1	7-8
F СУИ <sub>8</sub>	СУИ	X17	8-1	8-8
F СУИ <sub>9</sub>	СУИ	X17	1-2	1-6
F СУИ <sub>10</sub>	СУИ	X17	2-2	2-6

**Продолжение таблицы А4**

F СУИ <sub>11</sub>	СУИ	X17	3-2	3-6
F СУИ <sub>12</sub>	СУИ	X17	4-2	4-6
F СУИ <sub>13</sub>	СУИ	X17	5-2	5-6
F СУИ <sub>14</sub>	СУИ	X17	6-2	6-6
F СУИ <sub>15</sub>	СУИ	X17	7-2	7-6
F СУИ <sub>16</sub>	СУИ	X17	8-2	8-6
F СУИ <sub>17</sub>	СУИ	X17	1-3	1-7
F СУИ <sub>18</sub>	СУИ	X17	2-3	2-7
F СУИ <sub>19</sub>	СУИ	X17	3-3	3-7
F СУИ <sub>20</sub>	СУИ	X17	4-3	4-7
F СУИ <sub>21</sub>	СУИ	X17	5-3	5-7
F СУИ <sub>22</sub>	СУИ	X17	6-3	6-7
F СУИ <sub>23</sub>	СУИ	X17	7-3	7-7
F СУИ <sub>24</sub>	СУИ	X17	8-3	8-7
F СУС <sub>1</sub>	СУС	X17	1-1	1-8
F СУС <sub>2</sub>	СУС	X17	2-1	2-8
F СУС <sub>3</sub>	СУС	X17	3-1	3-8
F СУС <sub>4</sub>	СУС	X17	4-1	4-8
F СУС <sub>5</sub>	СУС	X17	5-1	5-8
F СУС <sub>6</sub>	СУС	X17	6-1	6-8
F СУС <sub>7</sub>	СУС	X17	7-1	7-8
F СУС <sub>8</sub>	СУС	X17	8-1	8-8
F CA3 <sub>1</sub>	СУИ	X20	1	2
F CA3 <sub>2</sub>	СУИ	X20	3	4
F CA3 <sub>3</sub>	СУИ	X20	5	6
F CA3 <sub>4</sub>	СУИ	X20	7	8
F CA3 <sub>5</sub>	СУИ	X20	9	10
F CA3 <sub>6</sub>	СУИ	X20	11	12
F CA3 <sub>7</sub>	СУИ	X20	13	14
F CA3 <sub>8</sub>	СУИ	X20	15	16
F CA3 <sub>9</sub>	СУИ	X20	17	18
F CA3 <sub>10</sub>	СУИ	X20	19	20
F CA3 <sub>11</sub>	СУИ	X20	21	22
F CA3 <sub>12</sub>	СУИ	X20	23	24
F CA3 <sub>13</sub>	СУИ	X20	25	26
F CA3 <sub>14</sub>	СУИ	X20	27	28
F CA3 <sub>15</sub>	СУИ	X20	29	30
F CA3 <sub>16</sub>	СУИ	X20	31	32

**ИК коэффициента преобразования сопротивления постоянному току**

Стойка: СУИ, СУС Крейт: СИКОН Модуль: АЧП2-06.Ex

Таблица А5 – Места подключения эталона для поверки ИК коэффициента преобразования сопротивления постоянному току

Канал	Стойка	Клеммник	№ модуля
Roth СУИ <sub>1</sub>	СУИ	X18	A95
Roth СУИ <sub>2</sub>	СУИ	X18	A96
Roth СУИ <sub>3</sub>	СУИ	X18	A97
Roth СУИ <sub>4</sub>	СУИ	X18	A98
Roth СУИ <sub>5</sub>	СУИ	X18	A99
Roth СУИ <sub>6</sub>	СУИ	X18	A100
Roth СУИ <sub>7</sub>	СУИ	X18	A101
Roth СУИ <sub>8</sub>	СУИ	X18	A102
Roth СУИ <sub>9</sub>	СУИ	X18	A103
Roth СУИ <sub>10</sub>	СУИ	X18	A104
Roth СУИ <sub>11</sub>	СУИ	X19	A148
Roth СУИ <sub>12</sub>	СУИ	X19	A149
Roth СУИ <sub>13</sub>	СУИ	X19	A150
Roth СУИ <sub>14</sub>	СУИ	X19	A151
Roth СУИ <sub>15</sub>	СУИ	X19	A152
Roth СУС <sub>1</sub>	СУС	X18	A67
Roth СУС <sub>2</sub>	СУС	X18	A68
Roth СУС <sub>3</sub>	СУС	X18	A69
Roth СУС <sub>4</sub>	СУС	X18	A70
Roth СУС <sub>5</sub>	СУС	X18	A71
Roth СУС <sub>6</sub>	СУС	X18	A72
Roth СУС <sub>7</sub>	СУС	X18	A73
Roth СУС <sub>8</sub>	СУС	X18	A74
Roth СУС <sub>9</sub>	СУС	X18	A75
Roth СУС <sub>10</sub>	СУС	X18	A76
Roth СУС <sub>11</sub>	СУС	X19	A120
Roth СУС <sub>12</sub>	СУС	X19	A121
Roth СУС <sub>13</sub>	СУС	X19	A122
Roth СУС <sub>14</sub>	СУС	X19	A123
Roth СУС <sub>15</sub>	СУС	X19	A124

Приложение Б  
(обязательное)  
Форма протокола поверки ИК

## Протокол

проверки измерительных каналов модулей \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ время: \_\_\_\_\_

Диапазон проверки: \_\_\_\_\_

Результаты испытаний:

Таблица 1.1 - Проверка погрешности канала № \_\_\_\_\_ шкафа

Заданные значения	Результаты измерений	Пределы допускаемой, приведенной к ДИ, погрешности, ±%	Полученные значения погрешности, %

Таблица 1.2 - Проверка погрешности канала № \_\_\_\_\_ шкафа

Заданные значения	Результаты измерений	Пределы допускаемой, приведенной к ДИ, погрешности, ±%	Полученные значения погрешности, %

Таблица 1.3 - Проверка погрешности канала № \_\_\_\_\_ шкафа


Заданные значения	Результаты измерений	Пределы допускаемой, приведенной к ДИ, погрешности, ±%	Полученные значения погрешности, %

Максимальная приведенная погрешность ИК \_\_\_\_\_ составила ± \_\_\_\_\_ % (канал № \_\_\_\_\_), что находится/не находится в допускаемых пределах.


**Заключение:** результаты испытаний: (положительные/отрицательные).

Приложение В  
(справочное)  
Схемы подключения эталонов к поверяемым модулям


- Для поверки ИК частоты, силы и напряжения постоянного тока собрать схему переходника, приведённую ниже:

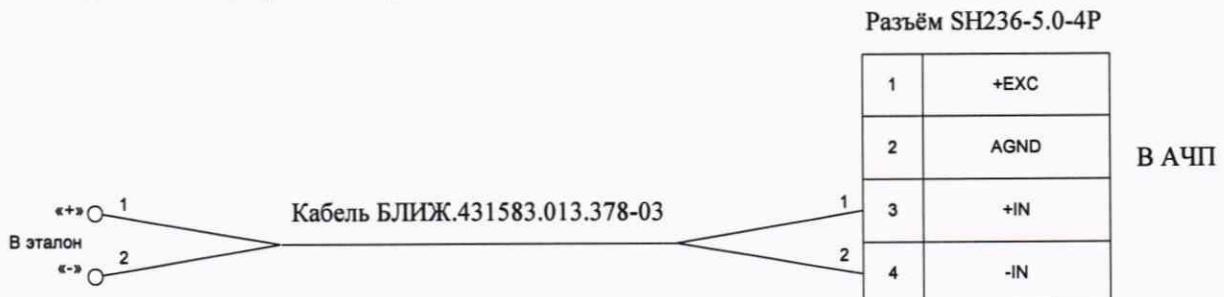

- Для поверки ИК электрического сопротивления постоянному току собрать схему переходника, приведённую ниже:

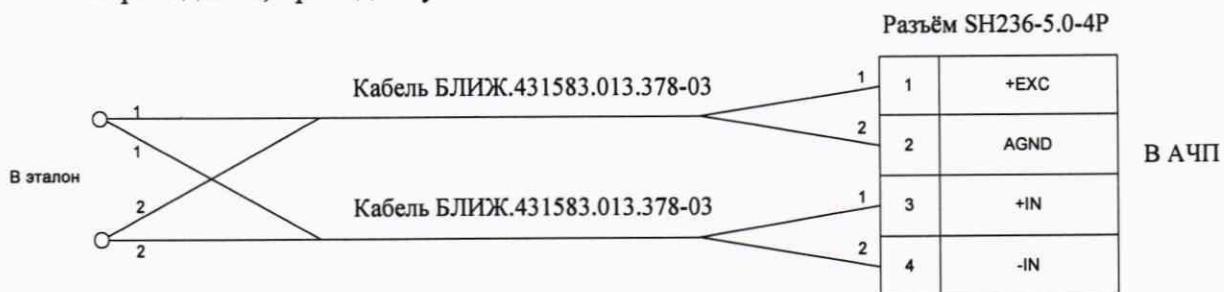

- Для поверки ИК коэффициента преобразования сопротивления постоянному току собрать схему переходника, приведённую ниже:

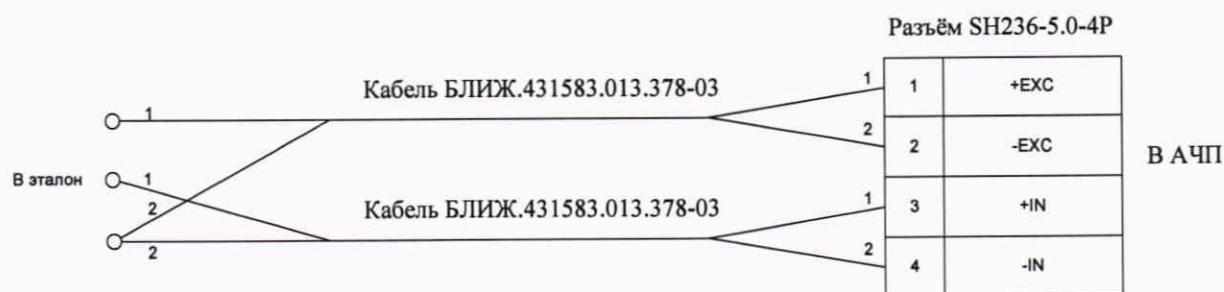

Примечание: Два кабеля БЛИЖ.431583.013.378-03 и один разъём SH236-5.0-4P находятся в составе ЗИП