## УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ФБУ «Пензенский ЦСМ»

\_\_\_\_\_А.А.Данилов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_2015 г.

# ТЕСТЕРЫ ДИСКРЕТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 5000

## МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

л.р. 62441-15

ФБУ «Пензенский ЦСМ»	Тестеры 5000	Методика поверки	Страница 2 из 16
----------------------	--------------	------------------	------------------

Настоящая методика поверки распространяется на Тестеры 5000, предназначенные для измерений характеристик полупроводниковых приборов и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

## 1. Операции поверки

При первичной и периодической поверке Тестера выполняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Howevere	Пункт	Проведение	операции при			
Паименование операции	поверки	первичной периодической поверке поверке				
Внешний осмотр	7.1	Да	Да			
Опробование	7.2	Да	Да			
Определение метрологических характеристик	7.3	Да	Да			

## 2. Средства поверки

2.1. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

#### Таблица 2

Пункт методики поверки	Наименование и тип средств поверки
7.2	Приспособление для самопроверки тестера System self-test fixture
7.3	Стандартное тестовое приспособление STI Test Fixture. Мультиметр цифровой прецизионный 8508А. Блок резисторов САТЕ. 411259.003.00.00.000 из комплекта поставки Тестера 5000

2.2. Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь действующие свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной поверке

## 3. Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускается персонал, соответствующий требованиям пунктов 44, 45 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», изучивший настоящую методику поверки и эксплуатационную документацию на Тестеры 5000.

### 4. Требования безопасности

При проведении поверки должны соблюдаться все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

#### 5. Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °C;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80%;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

- напряжение питающей сети от 198 до 242 В;

– частота питающей сети от 49,5 до 50,5 Гц.

## 6. Подготовка к поверке

6.1. Поверитель должен изучить эксплуатационную документацию (РЭ) поверяемого прибора и используемых средств поверки.

6.2. Поверяемый прибор и используемые средства поверки должны быть заземлены и выдержаны во включенном состоянии в течение времени, указанного в РЭ.

#### 7. Проведение поверки

#### 7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверяются:

- чистота и механическая исправность разъемов и гнезд;

– наличие и исправность предохранителей;

– отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов конструкции;

- сохранность органов управления, четкость фиксации их положения;

- комплектность прибора согласно РЭ.

#### 7.2 Опробование

o

#### 7.2.1 Запуск программного приложения тестера

Запустите программу PSW с помощью ярлыка на рабочем столе ПК, или через меню запуска программ.

Если программа PSW на ПК не установлена, установите ПО тестера на ПК согласно п. 6.1 Руководства по эксплуатации «Тестер дискретных полупроводниковых компонентов 5000».

Проверьте версию программы согласно п. 6.3.4 Руководства по эксплуатации. Версия программы должна быть не ниже 5.29.4.16.

#### 7.2.2 Самодиагностика тестера

Присоедините устройство самопроверки System self-test fixture к гнездам на передней панели тестера.

В приложении PCW выберите команду меню Runtime – Self-test – System test и нажмите кнопку Start на передней панели тестера. В случае успешного прохождения процедуры самодиагностики на экране должно появиться сообщение CHEK-OUT GOOD, в противном случае на дисплее появится код ошибки.

Тестер считается прошедшим проверку, если процедура самодиагностики прошла успешно.

## 7.2.3 Автокалибровка тестера

После выполнения процедуры самодиагностики запустите процедуру автокалибровки тестера, согласно п. 8.2.2 Руководства по эксплуатации.

#### 7.2.4 Определение метрологических характеристик

Определение основной погрешности измерительных каналов тестера осуществляется в следующей последовательности:

– с помощью вольтметра постоянного напряжения определяется основная погрешность измерения напряжения тестером в диапазоне от минус 10 до 10 В;

– с помощью образцовых резисторов и источника напряжения тестера определяется основная погрешность канала измерения тока;

– с помощью образцовых резисторов и канала измерения тока тестера определяется основная погрешность канала измерения напряжения в диапазоне ±1000 В.

# 7.2.5 Определение основной погрешности канала измерения напряжения в диапазоне от минус 10 до 10 В

7.2.5.1 Соберите схему измерения, представленную на рисунке 1. Для этого установите адаптер STI Test Fixture в соответствующие гнёзда тестера. Установите на вольтметре режим измерения постоянного напряжения. Подключите вход « + » вольтметра к гнезду тестера К, а вход « – » подключите к гнезду А.



Рисунок 1 – Схема проверки первого источника напряжения

7.2.5.2 Запустите программное приложение PCW. Выберите пункт меню Управление->Калибровка->Калибровка Системы (рисунок 2).

Методика поверки

Управление Характериограф Тестовые про	ограммы Систе	ма Окно Помощь
Выполнить программу Самодиагностика	Ctrl+S	
Калибровка	► [	Калибровка Системы
Управление Тестером ✓ Автом.показ. Журнал тестирования Показать Журнал тестирования	Ctrl+O Ctrl+E	Калибровка АЦП Калибровка ср.квадр.зн. Калибровка 10х1000 Автокалибровка
Открыть файл Журнала тестирования Выгрузить Журнал тестирования в Excel	Shift+F2 Shift+F7	Автопроверка (Вручную)
Карта пластины		

Рисунок 2 – Установка режима калибровки

7.2.5.3 В появившемся окне (рисунок 3) введите по порядку значения напряжений в соответствии с таблицей 3. После ввода каждого значения напряжения нажимайте кнопку «Задать». Занесите в таблицу 3 напряжение, измеренное вольтметром, и напряжение, измеренное тестером. Вычислите разность показаний тестера и вольтметра и результат занесите в таблицу 3. Тестер считается прошедшим проверку, если разность не выходит за пределы допускаемого отклонения.

-Ввод значения-		ат задания		
0.000 Вол	л Г		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
🖌 Задать				. :

Рисунок 3 – Окно ввода напряжения

ФБУ «Пензенский ЦСМ»	Тестеры 5000	Методика поверки	Страница 6 из 16
----------------------	--------------	------------------	------------------

Номинальное значение напряжения в проверяемой точке, V <sub>3</sub>	Напряжение, из- меренное Тестером, V <sub>T</sub>	Напряжение, из- меренное вольт- метром, V <sub>B</sub>	V <sub>T</sub> - V <sub>B</sub>	Пределы допускаемой погрешности
48,84 мВ				±10,5 мВ
—48,84 мВ				±10,5 мВ
100,1 мВ				±11 мВ
–100,1 мВ				±11 мВ
300,4 мВ				±103 мВ
–300,4 мВ				±103 мВ
500,6 мВ				±105 мВ
–500,6 мВ				±105 мВ
901,1 мВ				±109 мВ
–901,1 мВ				±109 мВ
1,001 B				±0,11 B
-1,001 B				±0,11 B
3,001 B				±0,13 B
-3,001 B				±0,13 B
4,901 B				±0,14 B
4,901 B				±0,14 B
9,768 B				±0,20 B
9,768 B				±0,20 B

7.2.5.4 Отсоедините адаптер STI Test Fixture от тестера. Подключите вольтметр непосредственно к гнёздам G и K тестера (рисунок 4). При этом вход « + » вольтметра подключается к гнезду K, а вход « - » вольтметра к гнезду G.

## Таблица 3

ФБУ «Пензенский ЦСМ»



Рисунок 4 – Схема проверки второго источника напряжения Повторите выполнение пп. 7.2.5.2. – 7.2.5.3.

Тестер считается прошедшим проверку, если разность показаний тестера и вольтметра не выходит за пределы допускаемого отклонения по таблице 3.

## 7.2.6 Определение основной погрешности канала измерения тока.

7.2.6.1 Установите адаптер STI Test Fixture в соответствующие гнёзда тестера (рисунок 5).



Рисунок 5 – Схема подключения образцового резистора

7.2.6.2 В программе PCW установите режим измерения обратного тока диода (за исключением проверки погрешности измерения тока тестером на пределе 50 А, когда устанавливается режим измерения характеристик полевого транзистора), для чего:

а) В главном окне программы выберите пункт меню

Тестовые программы -> Редактор тестовых программ (рисунок 6).

Управление Характериограф	Тестовые программы Систо	ема О	KHO	Пом	ംസ്മ	en alla	cran (
	Конфигурация тестирова	яина					27
	and a second	al a			i ninger ar		Series de la series A series de la series
•	Конфигурация отчёта те	стирова	ния				
	Редактировать названия	тестов		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	n shi kasada ti sa Ti ng Ti	n and and and and and and and and and an	<b>•</b>
	Редактор тестовых прогр	амм	· .	ž.,		Ctrl+	T
	Загрузить файл информ	ации дл	и оп	ератор	ъ	*******	



б) В открывшемся диалоговом окне (рисунок 7) введите имя файла для создания новой тестовой программы. Нажмите кнопку Открыть.

<u>П</u> апка: 🕌 Samples 🗨	← 🗈 💣 📰 -
Имя	Дата изменения
1N914.T60	09.01.2013 11:32
1N4735A.T60	09.01.2013 11:37
2N6071B.T60	09.01.2013 12:16
] IRF610.T60	09.01.2013 11:59
TRFP4468.T60	09.01.2013 12:18
Имя файла:	<u>О</u> ткрыть
<u>Т</u> ип файлов: STI Program files (*.T60 and *.T53)	• Отмена
Г Только чтение	

Рисунок 7 - Создание файла новой тестовой программы

в) На запрос подтверждения на создание новой тестовой программы нажмите Да (рисунок 8).



тестовой программы.

г) В появившемся окне (рисунок 9) в любой свободной области нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт контекстного меню Добавить в конец программы... -> Тест.

ФБУ «Пензенский ЦСМ»	Тестеры 5000	Методика поверки	Страница 9 из 16
----------------------	--------------	------------------	------------------

и прогр.(1) Парам	етры   Корзина / П	рав.сорт,	Pere CNTL-100	Реле EXT-100	Адаптер	ADP-401		
аг:категория	Устройство		Предел	Условие	2	Условие 3	СВЭ/СЭК	CH
Добавить в конец	программы	· •	Тест		Ctrl+T		*****	
Добавить перед в	ыбранным	►	Вычисления		Ctrl+C			
Правка			Дельта		•			
Удалить		Del	АМэП		F			
Копия			Внешний		•			
Править скопиров	чанный в буфер		Автоопр.поляр	прямое	Ctrl+F			
Вставить		*	Автоопр.поляр	. обратное	Ctrl+R			
Ведение журнала		F6 ]				•		
Автодиапазон		F4						
№Категории		FB						
Задержка (мс)		E P						
Пропуск теста		Ctrl+1						
Сохранить  F3 - № 1	категорин   F4 - Авт	годиалазо	н F5 - Выполнени	е F6 - Журная	F7 - 3ag	ержка F8 - Печать	F9 - Информация	операто
	ery.					······	2 T	
	<u></u>							

Рисунок 9 – Выбор пункта меню Добавить в конец программы... -> Тест.

д) В появившемся окне (рисунок 10) в списке выберите Диод (при проверке погрешности измерения тока тестером на пределе 50 А согласно таблице 4 выберите ПТупр p-n N-кан. (рисунок 11), нажмите кнопку Выбрать.

B	ыберите устройство	×
	Диод	
	ПТупр p-n N-кан.	
	ПТупр р-n Р-кан.	
	МДП-трнз N-канал	
	МДП-трнз Р-канал	
	Οπτοπαρα ΝΡΝ	
	Оптопара PNP	
	Стабилизатор -	
	Стабилизатор +	
	Тиристор	
	БП транзистор NPN	
	БП транзистор PNP	
	Симистор	
	🗸 Выбрать	

Рисунок 10 – Выбор элемента списка Диод.

ФБУ «Пензенский ЦСМ»

Тестеры 5000

Методика поверки



Рисунок 11 – Выбор элемента списка ПТупр p-n N-кан..

е) Выберите IR в появившемся окне (рисунок 12) (при проверке погрешности измерения тока тестером на пределе 50 А согласно таблице 4 в появившемся окне (рисунок 13) выберите IDON), нажмите Выбрать.

Выберите тест	
VF IB	Диод
	Контактное устройство
	Контактное устр. STI 2
	🗸 Выбрать

Рисунок 12 – Выбор элемента списка IR.

БУ «Пензенский ЦСМ»	Тестеры 5000	Методика поверки	Страница 11 из 16
Выберите IDSS BVDGC IGSS IDGO IDOFF BVGSS VDSON VGSON	тест F ПТупр р ГКонтактн Контактн	о-п N-кан. ное устройство	
IDON			

	<u></u>	
🗸 E	Зыбрать	

Рисунок 13 – Выбор элемента списка IDON.

7.2.6.3 В появившемся на экране окне (рисунок 14) в поля VR и IR введите значения напряжения и тока из одной строки таблицы 4. При проверке погрешности измерения тока тестером на пределе 50 A согласно таблице 4 в появившемся окне (рисунок 15) введите в поля: IDON > 49 A, VDS = 4.9 V, VGS = 1 V.



Рисунок 14 – Окно ввода значений VR и IR.

Примечание.

Вводимое в поле IR значение требуется для корректной работы программы в процессе проверки. В поле IR вводится значения тока на 10 % превышающее ожидаемое значение тока. В поле IR нельзя установить значение, более 2.997А. Для ожидаемых токов более 3А, в поле IR необходимо ввести значение 2.9 А.

ST Редакт	тор тестов [Тест№ 1] [ПТупр р-п	N-кан IDON]	
	IDON D 0.000 A	VDS = 0.000 V	VGS = 0.000 V

Рисунок 15 – Окно ввода значений IDON, VDS и VGS.

7.2.6.4 После ввода значений тока и напряжения в поля IR и VR загрузите программу проверки в тестер, для чего нажмите кнопку «Загрузить тестовую программу в тестер для выполнения» (рисунок 16).

ФБУ «Пензенский ЦСМ»	Тестеры 5000
----------------------	--------------

Методика поверки

Управление	Характ	ериог	раф 1	есто	ые про	граммы	Сист	ема	Окно Е
ST Courses	ar shirte	reio.		(100.000 (100.00) (100.000		<u>Angelan</u>	set." .	a d'anna anna anna anna anna anna anna a	and a second sec
Шаги прог	p.( 1)	Паран	иетры	Kop	зина /	Прав.со	рт.   Р	еле Cl	NTL-100
Паг:ка	тегор	RN	У	стро	йство		Γ	реде	π
01:00	ЖА	<b>Д</b> ВН	Диод			·	IR	< 1.	001 A
22									
<u> F2 - С</u> охра	нить  F	3 - N≠	катего	ории	F4 - Ai	втодиап	азон	F5 - B	ыполнен
		+ 91	ИНФ.						
		r	UTILE.						

Рисунок 16 – Кнопка «Загрузить тестовую программу в тестер для выполнения».

7.2.6.5 Откройте окно Журнал тестирования (рисунок 17), выбрав в программе PCW пункт меню Управление -> Показать Журнал тестирования.

ФБУ «Пензенский	ЦCM»
-----------------	------

ВЭ • Сбор данных выкл	Выборочный тест 1 <u>→</u> ГИзм. ГГ/Б №партии В_ Отображение вка Отчет по партии выка	Партия	Сброс Заметка	Катег	

Рисунок 17 – Окно Журнал тестирования.

Примечание: при открытии журнала тестирования возможно автоматическое открывание вспомогательных окон для ввода дополнительной информации оператора. Эти окна необходимо закрыть.

7.2.6.6 Измерьте действительные значения сопротивлений резисторов в блоке САТЕ. 411259.003.00.00.00.000 и занесите их в столбец R<sub>д</sub> таблицы 4 в соответствии с их номиналом, указанным в столбце R<sub>H</sub>.

7.2.6.7 Подключите образцовый резистор в блоке САТЕ. 411259.003.00.00.00.000 между выводами А и К адаптера STI Test Fixture (рисунок 5) в соответствии с введенными значениями IR и VR согласно таблицы 4. Однократно нажмите кнопку с красной точкой в левом нижнем углу окна Журнал тестирования, либо кнопку Start на тестере. При этом между выводами A и K тестер устанавливает напряжение, указанное в поле VR, и измеряет ток через образцовый резистор. В окне Журнал тестирования отобразиться измеренное значение тока. Занесите измеренное тестером значение тока Іи в таблицу 4. Действительное значение напряжение между выводами А и К тестера будет отличаться от номинального, указанного в столбце VR таблицы 4. Действительное значение напряжения на резисторе будет соответствовать напряжению, измеренному при проверке источника напряжения тестера в таблице 3. Поэтому, для определения расчетного значения тока через резистор перепишите в поле Vд таблицы 4 действительные значения напряжения на резисторе из поля V<sub>B</sub> таблицы 3 соответствующих одинаковым положительным номинальным значениям напряжений, соответственно, VR и V<sub>3</sub> (V<sub>II</sub> = V<sub>B</sub> при VR = V<sub>3</sub>). Вычислите откло-</sub>нение измеренного значения тока от расчетного и результат занесите в таблицу 4. Тестер считается прошедшим проверку, если измеренное им значение тока не выходит за пределы допускаемого отклонения от расчетного значения.

ФБУ «Пензенский ЦСМ»	Тестеры 5000	Методика поверки	Страница 14 из 16
----------------------	--------------	------------------	-------------------

VR	IR	R <sub>H</sub>	Vд	Rд	I <sub>P</sub> = V <sub>Д</sub> / R <sub>Д</sub>	Iи	$I_H - I_P$	Пределы допускаемой погрешности
48,84 мВ	55 нА	1 МОм						±5,5 нА
100,1 мВ	110 нА	1 МОм						±6 нА
100,1 мВ	1,1 мкА	100 кОм						±0,11 мкА
100,1 мВ	11 мкА	10 кОм						±0,2 мкА
100,1 мВ	110 мкА	1 кОм						±1,1 мкА
1,001 B	1,1 мА	1 кОм						±0,01 мА
1,001 B	11 мА	100 Ом						±0,1 мА
4,901 B	55 мА	100 Ом						±0,49 мА
9,768 B	110 мА	100 Ом						±0,97 мА
48,84 мВ	550 мА	0,1 Ом						±5,5 мА
100,1 мВ	1,1 A	0,1 Ом						±0,01 A
300,4 мВ	2,9 A	0,1 Ом						±0,03 A
500,6 мВ	2,9 A	0,1 Ом						±0,05 A
901,1 мВ	2,9 A	0,1 Ом						±0,09 A
4,901 B	49 A	0,1 Ом						±0,5 A

Таблица 4

VR – программируемое в Тестере напряжение на полюсах объекта измерения;

IR – программируемое в Тестере значение тока, близкое к ожидаемому;

R<sub>H</sub> – номинальное значение сопротивления образцового резистора, подключаемого к тестеру;

V<sub>д</sub>- действительное напряжение на полюсах, которое равно V<sub>B</sub> первого источника;

R<sub>д</sub> – действительное значение сопротивления образцового резистора, подключаемого к тестеру;

I<sub>P</sub> – расчетное значение тока через образцовый резистор;

I<sub>и</sub> – значение тока, измеренное Тестером.

7.2.6.8 Повторите пп. 7.2.6.2. – 7.2.6.7. для всех строк таблицы 4. Тестер считается прошедшим проверку, если измеренные им значения тока для всех строк в таблице 4 не выходят за пределы допускаемого отклонения от расчетных значений.

# 7.2.7 Определение основной погрешности канала измерения напряжения в диапазоне до 1000 В

7.2.7.1 Соберите схему измерения, представленную на рисунке 5.

7.2.7.2 В программе PCW установите режим измерения обратного падения напряжения на диоде, для чего:

Методика поверки

а) В главном окне программы выберите пункт меню

Тестовые программы -> Редактор тестовых программ (рисунок 6).

б) В открывшемся диалоговом окне (рисунок 7) введите имя файла для создания новой тестовой программы. Нажмите кнопку Открыть.

в) На запрос подтверждения на создание новой тестовой программы нажмите Да (рисунок 8).

г) В появившемся окне (рисунок 9) в любой свободной области нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт контекстного меню Добавить в конец программы... -> Тест.

д) В появившемся окне (рисунок 10) в списке выберите Диод, нажмите кнопку Выбрать.

е) В появившемся окне (рисунок 18) выберите BVR, нажмите Выбрать.

Выберите тест	
	- Диод
	-Контактное устройство Контактное устр. STI 2
	✔ Выбрать

Рисунок 18 – Выбор элемента списка BVR.

7.2.7.3 В появившемся на экране окне (рисунок 19) введите значения в поля BVR и IR из таблицы 5.



Рисунок 19 – Окно ввода значений BVR и IR.

7.2.7.4 После ввода значений тока и напряжения в поля IR и BVR загрузите программу проверки в тестер, для чего нажмите кнопку «Загрузить тестовую программу в тестер для выполнения» (рисунок 16).

7.2.7.5 Откройте окно Журнал тестирования (рисунок 17), выбрав в программе PCW пункт меню Управление -> Показать Журнал тестирования.

7.2.7.6 Подключите образцовый резистор в блоке САТЕ. 411259.003.00.00.00.00 между выводами A и K адаптера STI Test Fixture (рисунок 5) в соответствии с введенными значениями IR и BVR согласно таблицы 5 в зависимости от выбранного режима измерений. Однократно нажмите кнопку с красной точкой в левом нижнем углу окна Журнал тестирования, либо кнопку Start на тестере. При этом между выводами A и K тестер формирует возрастающее напряжение до тех пор, пока ток через резистор не станет равным току, указанному в поле IR (таблица 5). По достижении заданного значения. Занесите измеренное тестером значение напряжения в таблицу 5. Вычислите отклонение измеренного значения от расчетного и результат занесите в таблицу. Тестер считается прошедшим проверку, если измеренное им значение напряжения не выходит за пределы допускаемого отклонения от расчетного значения.

Таблица 5

IR	BVR	R <sub>H</sub>	Rд	V <sub>P</sub> = IR· R <sub>Д</sub>	Vи	V <sub>M</sub> -V <sub>P</sub>	Пределы допускаемой погрешности
500,1 мкА	45 мВ	100 Ом					±10,5 мВ
1,001 мкА	90 мВ	100 Ом					±10,5 мВ
10,01 мА	0,9 B	100 Ом					±0,11 B
10,01 мА	9 B	1 кОм					±0,2 B
50,01 мА	45 B	1 кОм					±0,6 B
10,01 мА	90 B	10 кОм					±1,1 B
5,001 мА	450 B	100 кОм					±5,1 B
9,9 мА	970 B	100 кОм					±10,1 B

7.2.7.7 Повторите пп. 7.2.7.2. – 7.2.7.6. для всех строк из таблицы 5. Тестер считается прошедшим проверку, если измеренные им значения напряжения для всех строк в таблице 5 не выходят за пределы допускаемого отклонения от расчетных значений.

#### 8. Оформление результатов поверки

8.1. Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

8.2. При положительных результатах поверки оформляется "Свидетельство о поверке"

8.3. При отрицательных результатах поверки оформляется "Извещение о непригодности".