

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТМС РУС»



С.П. Рубанов

2019 г.

Государственная система обеспечения единства измерений
ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ АРМАТУРЫ IRHP-0750
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП-ТМС-015/19

г. Воскресенск
2019 г.

Предисловие

Разработана: ООО «ТМС РУС»

Исполнитель:
Руководитель направления
ООО «ТМС РУС»




М.В. Максимов

Согласовано:
Заместитель Главного метролога
ООО «ТМС РУС»



Д.Ю. Рассамахин

Утверждена:
Генеральный директор
ООО «ТМС РУС»

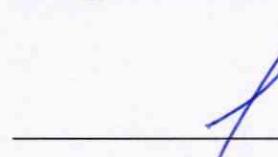

С.П. Рубанов

Введена в действие «___» 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	4
2	СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	4
3	ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
4	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5	УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ	5
6	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
6.1	Внешний осмотр.....	5
6.2	Проверка маркировки	5
6.3	Определение метрологических характеристик датчиков.....	5
6.3.1	Определение диапазона измерений и приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений деформации	5-6
7	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	6-7

Настоящая методика поверки распространяется на датчики деформации арматуры IRHP-0750 выпускаемые «Roctest Ltd», Канада (далее – датчики), в качестве рабочего средства измерений и устанавливает методику их первичной поверки.

Интервал между поверками - Первичная поверка до ввода в эксплуатацию.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки датчиков, должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

№	Наименование операций	Обязательность проведения при поверке	Номер пункта методики проверки
		первичной	
1	Внешний осмотр	да	6.1
2	Проверка маркировки	да	6.2
3	Определение метрологических характеристик датчиков	да	6.3
4	Определение диапазона измерений и приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений деформации	да	6.3.1
5	Оформление результатов поверки	да	7

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Основные и вспомогательные средства поверки

№ пункта методики проверки	Наименование
6.3.1	Система лазерная измерительная XL-80 (рег. № 35362-13); Регистратор данных портативный VWANALYZER (рег. № 66170-16); Машина для испытания конструкционных материалов УТС 111, модификация УТС 111.2-100,0-23, высота рабочего пространства, не менее 1350 мм (рег. № 56294-14)

Примечание. Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей методики поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на датчики и средства их поверки, прошедшие обучение в качестве поверителей и работающие в организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед проведением поверки следует изучить руководство по эксплуатации на поверяемый датчик и приборы, применяемые при поверке.

4.2 К поверке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе на электроустановках.

4.3 Перед проведением поверки все части датчика должны быть очищены от пыли и грязи.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °C	от 15 до 25;
- относительная влажность, %	60±20
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	84,0..106,7 (630..800)

5.2 Перед проведением поверки датчик и средства поверки должны быть приведены в рабочее состояние в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.3 Перед проведением поверки проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки.

5.4 Датчики и средства поверки выдерживают не менее 1 часа в указанных выше условиях.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 Внешний осмотр производят визуальным сличением на соответствие следующим требованиям:

- отсутствие механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики;
- комплектность датчиков должна соответствовать эксплуатационной документации.

6.2 Проверка маркировки

6.2.1 При проверке маркировки проверяют: наличие маркировки (наименование или товарный знак изготовителя, тип и заводской номер).

6.3 Определение метрологических характеристик датчиков

6.3.1 Определение диапазона измерений и приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений деформации

6.3.1.1 Для определения диапазона измерений и приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений деформации используют: систему лазерную измерительную XL-80 (далее – XL-80), регистратор данных портативный VWANALYZER (далее – регистратор) и машины для испытания конструкционных материалов УТС 111, модификация УТС 111.2-100,0-23, с высотой рабочего пространства, не менее 1350 мм (далее – машина).

6.3.1.2 Поместить датчик в рабочем пространстве машины и закрепить с двух сторон в захваты машины с помощью самоцентрирующейся оснастки.

6.3.1.3 Подсоединить поверяемый датчик к регистратору. Маркировка присоединительных разъемов (проводов) приведена в разделе «Схема подключения» руководства по эксплуатации на поверяемый датчик.

6.3.1.4 Включить регистратор.

6.3.1.5 Определить с помощью регистратора выходную частоту F_0 по показаниям считающего прибора при снятой нагрузке. Занести полученное значение F_0 в протокол поверки (здесь и далее - см. приложение 1 к настоящей методике поверки).

6.3.1.6 Установить лазерный блок XL-80 на треногу, на расстоянии 2-3 метров от машины.
6.3.1.7 Установить комплект оптических элементов для измерений XL-80 таким образом, чтобы отражатель был установлен на верхнем подвижном захвате машины, а разделитель на нижнем неподвижном захвате машины.

6.3.1.8 Подключить и настроить XL-80 таким образом, чтобы луч излучаемый XL-80 возвращался на поляризационные анализаторы и фотоприемники расположенный в блоке, во всем диапазоне измерений поверяемого датчика.

6.3.1.9 Обнулить показания измерений XL-80.

6.3.1.10 С помощью машины создать на датчике нагрузку (величина нагрузки не должна превышать значений, приведённых в таблице 3) в сторону сжатия, плавно увеличивая ее до того момента, пока значение деформации по XL-80 не составит 20% от верхнего предела диапазона измерений в сторону сжатия. Снять показания выходной частоты F_i по регистратору и значение деформации $L_{\text{эт},i}$ по XL-80, занести значения в протокол поверки.

6.3.1.11 Увеличивая с помощью машины нагрузку на датчике в сторону сжатия, довести ее до значений, соответствующих 20, 40, 60, 80 и 100% от верхнего предела диапазона измерений в сторону сжатия, фиксируя при этом показания F_i по регистратору и значение деформации $L_{\text{эт},i}$ по XL-80 в протоколе поверки.

6.3.1.12 Измерения проводить для прямого и обратного хода.

6.3.1.13 Провести операции по п.п. 6.3.1.10 – 6.3.1.12 еще два раза.

6.3.1.14 Провести операции по п.п. 6.3.1.10 – 6.3.1.12 три раза в сторону растяжения, предварительно надёжно закрепив и отцентрировав поверяемый датчик.

6.3.1.15 Рассчитать средние значения выходной частоты $F_{cp,i}$ для каждой поверяемой точки диапазона измерений, занести полученное значения в протокол поверки.

6.3.1.16 Определить в каждой поверяемой точке диапазона измерений расчётное значение деформации $L_{izm,i}$ по формуле:

$$L_{izm,i} = A \cdot F_{cp,i}^2 + B \cdot F_{cp,i} + C,$$

где A, B, C – коэффициенты, взятые из паспорта, прилагаемого к каждому датчику;

$F_{cp,i}$ – среднее значение выходной частоты датчика в i -й точке диапазона измерений, Гц.

6.3.1.17 Определить расчётное значение приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений деформации в каждой точке диапазона измерений по формуле:

$$\gamma_{izm,i} = \frac{L_{izm,i} - L_{\text{эт},i}}{L_{\text{полн}}} \times 100\%,$$

где $L_{\text{эт},i}$ – эталонное значение деформации, измеренное XL-80 в i -й точке диапазона измерений, мкм;

$L_{izm,i}$ – расчётное значение деформации в i -й точке диапазона измерений, мкм;

$L_{\text{полн}}$ – полный диапазон измерений датчика, мкм.

Датчики считаются прошедшими поверку по данному пункту с положительным результатом, если приведенная к полному диапазону измерений погрешность измерений деформации не превышает $\pm 0,25\%$.

Таблица 3

Наименование	Значение
Максимально допустимая нагрузка, кН - IRHP-0750	45

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 По результатом поверки оформляется протокол в соответствии с приложением к данной методикой поверки.

7.2 При положительных результатах поверки датчика оформляется свидетельство о поверке согласно приказу Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки и (или) поверительного клейма.

7.3 При отрицательных результатах поверки датчика выписывается извещение о непригодности к применению согласно приказу Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.

Приложение 1 (рекомендуемое) к методике поверки МП-ТМС-015/19

Коэффициенты из паспорта:

$$A = \frac{m}{E} \text{ мкм}/\Gamma^2$$

$$B = \underline{\hspace{2cm}} \text{ мкм/Гц}$$

$$C = \underline{\hspace{2cm}} \text{ MKM}$$