



**Акционерное Общество «АКТИ-Мастер»  
АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА**

127106, Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4  
тел./факс (495)926-71-85 E-mail: [post@actimaster.ru](mailto:post@actimaster.ru)  
<http://www.actimaster.ru>

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор  
АО «АКТИ-Мастер»**

  
**В.В. Федулов**

**« 25 » ноября 2019 г.**



**Государственная система обеспечения единства измерений**

**Генераторы сигналов произвольной формы серии AWG5200**

**Методика поверки  
AWG5200/МП-2019**

**Заместитель генерального директора  
по метрологии АО «АКТИ-Мастер»**



**Д.Р. Васильев**

**г. Москва  
2019**

Настоящая методика поверки распространяется на генераторы сигналов произвольной формы серии AWG5200 модификаций AWG5202, AWG5204 и AWG5208 (далее – генераторы), изготавливаемые компанией “Tektronix, Inc.”, США, и устанавливает методы и средства их поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр и подготовка к поверке	6	да	да
Опробование	7.1	да	да
Идентификация	7.1.1	да	да
Внутренняя диагностика	7.1.2	да	да
Автоподстройка	7.1.3	да	да
Функциональное тестирование	7.1.4	да	да
Определение погрешности частоты опорного генератора	7.2	да	да
Определение погрешности установки амплитуды напряжения на выходах “DC Analog Output”	7.3	да	да
Определение погрешности установки постоянного напряжения смещения на выходах “DC Analog Output”	7.4	да	да
Определение погрешности установки постоянного напряжения смещения на выходах “AC Analog Output”	7.5	да	да
Определение погрешности установки уровней напряжения на выходах “Marker Output”	7.6	да	да

1.2 По письменному запросу пользователя допускается провести операции поверки для отдельных измерительных каналов генератора.

При этом в свидетельстве о поверке должны быть указаны соответствующие каналы.

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Рекомендуется применять средства поверки, указанные в таблице 2.

Допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых генераторов с требуемой точностью.

2.2 Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь документы о поверке.

Таблица 2 – Средства поверки

Наименование средства поверки	Номер пункта методики	Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер реестра, примечания
Осциллограф	7.1.4	Осциллограф цифровой DPO7254C; регистрационный номер 53104-13
Анализатор сигналов СВЧ	7.1.4	Анализатор спектра в реальном масштабе времени RSA5106B; регистрационный номер 59499-14
Частотомер	7.2	Частотомер универсальный Tektronix FCA3000; регистрационный номер 51532-12
Стандарт частоты	7.2	Стандарт частоты рубидиевый FS 725; регистрационный номер 31222-06
Вольтметр	7.3 – 7.6	Мультиметр Keithley 2000; регистрационный номер 75241-19
Нагрузка проходная BNC(m-f) 50 Ω	7.3 – 7.6	Вспомогательное средство поверки (подготовка к измерениям по пункту 6.2.4)

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица с высшим или среднетехническим образованием, имеющие практический опыт в области радиотехнических измерений.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

4.2 Во избежание несчастного случая и для предупреждения повреждения генератора необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- подсоединение генератора к сети должно производиться с помощью сетевого кабеля из комплекта генератора;
- заземление генератора и средств поверки должно производиться посредством заземляющих контактов сетевых кабелей;
- присоединения генератора и оборудования следует выполнять при отключенных входах и выходах (отсутствии напряжения на разъемах);
- запрещается подавать на вход генератора сигнал с уровнем, превышающим максимально допустимое значение;
- запрещается работать с генератором при снятых крышках или панелях;
- запрещается работать с генератором в условиях температуры и влажности, выходящих за пределы рабочего диапазона, а также при наличии в воздухе взрывоопасных веществ;
- запрещается работать с генератором в случае обнаружения его повреждения.

### 5 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПОВЕРКЕ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха (23 ±3) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 70 %;
- атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа.



## 6 ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

### 6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяются:

- чистота и исправность разъемов, отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов генератора;
- сохранность органов управления, четкость фиксации их положений;
- правильность маркировки и комплектность генератора.

6.1.2 При наличии дефектов или повреждений, препятствующих нормальной эксплуатации поверяемого генератора, его направляют в сервисный центр для ремонта.

### 6.2 Подготовка к поверке

6.2.1 Перед началом работы следует изучить руководство по эксплуатации генератора, а также руководства по эксплуатации применяемых средств поверки.

6.2.3 Подсоединить генератор и средства поверки к сети электропитания 220 V; 50 Hz. Включить питание генератора и средств поверки.

6.2.3 Перед началом выполнения операций средства поверки и генератор должны быть выдержаны во включенном состоянии в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации. Минимальное время прогрева генератора 30 min.

6.2.4 Выполнить предварительное определение действительного значения сопротивления проходной нагрузки BNC(m-f) 50  $\Omega$  с помощью мультиметра, используя адаптер BNC(f)-banana(m,m).

Если действительное значение сопротивления R находится в пределах (50  $\pm$ 0.2)  $\Omega$ , то отклонением этого значения от 50  $\Omega$  можно пренебречь.

Если действительное значение сопротивления R выходит за пределы (50  $\pm$ 0.2)  $\Omega$ , то при измерении напряжения мультиметром следует вводить поправочный коэффициент

$$K_R = (R + 50)/2R$$

Значения напряжения, отсчитанные на мультиметре, следует умножить на этот поправочный коэффициент.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### Общие указания по проведению поверки

В процессе выполнения операций результаты заносятся в протокол поверки.

Полученные результаты должны укладываться в пределы допускаемых значений, которые указаны в таблицах настоящего раздела документа.

Если заказчиком поверки (пользователем) не установлены требования по записи действительных числовых значений метрологических характеристик, допускается в таблицах протокола поверки привести качественные результаты соответствия метрологических характеристик допускаемым значениям.

При получении отрицательных результатов по какой-либо операции необходимо повторить операцию. При повторном отрицательном результате генератор следует направить в сервисный центр для проведения регулировки или ремонта.

## 7.1 Опробование

### 7.1.1 Идентификация

#### 7.1.1.1 Войти в меню **Utilities > About my AWG, System Information.**

При этом должна появиться панель “About Tektronix AWG”, в которой отображаются обозначение модели (Model), серийный номер (Serial Number), номер версии программного обеспечения (Software Version), и наличие каких-либо установленных опций DC, HV, AC.

Записать результаты идентификации генератора в таблицу 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Идентификация

Содержание проверки	Результат проверки	Критерий проверки
обозначение модели и серийный номер		модель и серийный номер отображаются правильно
номер версии программного обеспечения		номер версии должен быть не ниже v6.1.0054
установленные опции		наличие опций DC, HV, AC

### 7.2.2 Внутренняя диагностика

#### 7.2.2.1 Убедиться в том, что к каналам генератора ничего не подсоединено.

Войти в меню **Utilities > Diag & Cal**, выбрать **Diagnostics & Calibration, Diagnostics.**

Выждать до завершения процедуры функционального тестирования (она занимает несколько минут).

#### 7.2.2.2 Убедиться в том, что в диалоговом окне выбраны все пункты диагностики.

Если выбраны не все пункты, кликнуть на клавише **Select All Tests.**

#### 7.2.2.3 Кликнуть на клавише **Start.**

Внутренняя диагностика занимает несколько минут.

После завершения диагностики в диалоговом окне должны отобразиться результаты проверки (PASS/FAIL).

Записать результат диагностики в таблицу 7.2.2.

#### 7.2.2.4 Кликнуть на клавише **Close.**

Таблица 7.2.2 – Внутренняя диагностика

Содержание проверки	Результат проверки	Критерий проверки
диагностика функций генератора		результат PASS по всем пунктам

### 7.2.3 Автоподстройка

#### 7.2.3.1 Убедиться в том, что к каналам генератора ничего не подсоединено.

Войти в меню **Utilities > Diag & Cal**, выбрать **Diagnostics & Calibration, Calibration.**

#### 7.2.3.2 Кликнуть на клавише **Start.**

После завершения автоподстройки в диалоговом окне должны отобразиться результаты проверки (PASS/FAIL).

Убедиться в том, что результат PASS отображается для всех пунктов диалогового окна.

#### 7.2.3.3 Кликнуть на клавише **Close.**

Записать результат автоподстройки в таблицу 7.2.3.



Таблица 7.2.3 – Автоподстройка

Содержание проверки	Результат проверки	Критерий проверки
автоподстройка каналов генератора		результат PASS для всех пунктов

## 7.2.4 Функциональное тестирование

7.2.4.1 Выполнить заводскую настройку, кликнув на дисплейной клавише **Reset to Default Setup**. Нажать клавишу **All Outputs On/Off**.

7.2.4.2 Выполнить соединение оборудования:

Используя адаптеры SMA(m)-BNC(f), соединить кабелями BNC(m-m) аналоговые выходы на передней панели генератора:

- прямой выход **CH 1 (+)** с входом **CH 1** осциллографа
- инверсный выход **CH 1 (-)** с входом **CH 2** осциллографа

7.2.4.3 Активировать каналы CH1, CH2 на осциллографе, и выполнить установки:

- Input coupling: DC
- Input impedance: 50  $\Omega$
- Vertical scale: 200 mV/div
- Horizontal scale: 100 ns/div
- Trigger source: CH1; Trigger level: 0 mV; Trigger mode: Auto

7.2.4.4 Загрузить тестовый сигнал **PV\_Square.wfm** в список “Waveform List”.

Файлы тестовых сигналов находятся в директории

**C:\Program Files\Tektronix\AWG5200\Samples\PV**.

Кликнуть на дисплейной клавише **Home**.

В окне “Waveform List” выбрать сигнал **PV\_Square.wfm** для канала “Channel 1” генератора.

7.2.4.5 Кликнуть на клавише **Setup -> Channel** и включить канал “Channel 1”.

7.2.4.6 Нажать на генераторе клавишу **All Outputs On/Off** для активации выходов.

7.2.4.7 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

Наблюдаемые на дисплее осциллографа сигналы должны соответствовать сигналам, показанным на рисунке 7.2.4. Для удобства можно воспользоваться функцией **Autoset** осциллографа.

Записать результат проверки в таблицу 7.2.4.1.

7.2.4.8 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации канала.

7.2.4.9 Выполнить действия аналогично пунктам 7.2.4.2, 7.2.4.4 – 7.2.4.8 для остальных каналов генератора, подлежащих проверке.

7.2.4.10 Выполнить соединение оборудования:

Используя адаптеры SMA(m)-BNC(f), соединить кабелями BNC(m-m) маркерные выходы на задней панели генератора:

- выход **CH1:1** с входом **CH 1** осциллографа
- выход **CH1:2** с входом **CH 2** осциллографа
- выход **CH1:3** с входом **CH 3** осциллографа
- выход **CH1:4** с входом **CH 4** осциллографа

**ВНИМАНИЕ:** если выход маркера не соединен с входом осциллографа, на него должна быть установлена согласованная нагрузка (терминатор) SMA(m) 50  $\Omega$  из комплекта генератора.

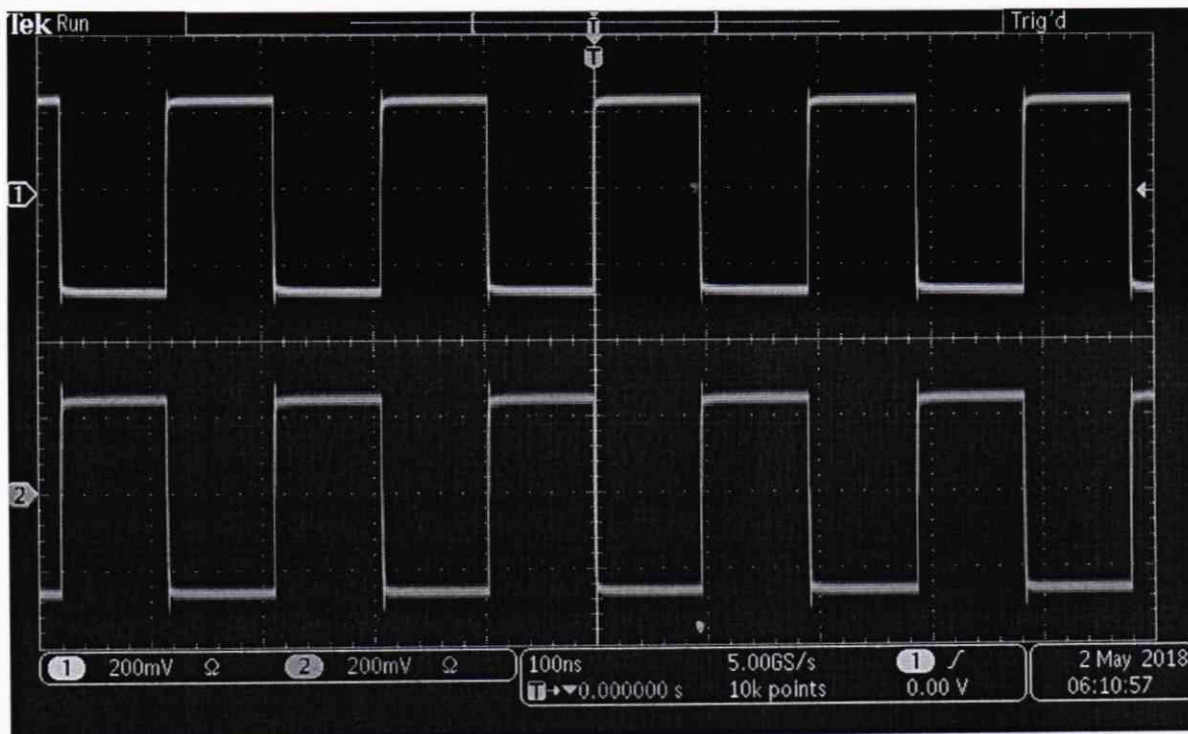


Рисунок 7.2.4.2 – Форма сигналов **PV\_Square.wfmx** на прямом и инверсном аналоговых выходах

7.2.4.11 Активировать все четыре канала на осциллографе, и выполнить на них установки, как указано в пункте 7.2.4.3, изменив установку коэффициента отклонения:  
- Vertical scale: 1 V/div

7.2.4.12 Кликнуть на дисплейной клавише **Home**.  
В окне “Waveform List” выбрать сигнал **PV\_Square.wfmx** для канала “Channel 1” генератора.

7.2.4.5 Кликнуть на клавише **Setup -> Channel** и включить канал “Channel 1”.  
Выбрать **Output Settings** установить на канале **Resolution:12+4 Mkr**

7.2.4.13 Нажать на генераторе клавишу **All Outputs On/Off** для активации выходов.

7.2.4.14 Нажать на генераторе клавишу **Play**.  
Наблюдаемые на дисплее осциллографа сигналы должны соответствовать сигналам, показанным на рисунке 7.2.4.2. Для удобства можно воспользоваться функцией **Autoset** осциллографа.

Записать результат проверки в таблицу 7.2.4.

7.2.4.15 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации канала.

7.2.4.16 Выполнить действия аналогично пунктам 7.2.4.10, 7.2.4.12 – 7.2.4.15 для остальных каналов генератора, подлежащих проверке.

7.2.4.17 Используя адаптер SMA(f)-N(m), соединить кабелем SMA(m-m) выход **CH 1 (+)** генератора с входом **RF Input** анализатора спектра.

Установить на выход **CH 1 (-)** согласованную нагрузку (терминатор) SMA(m) 50  $\Omega$  из комплекта генератора.



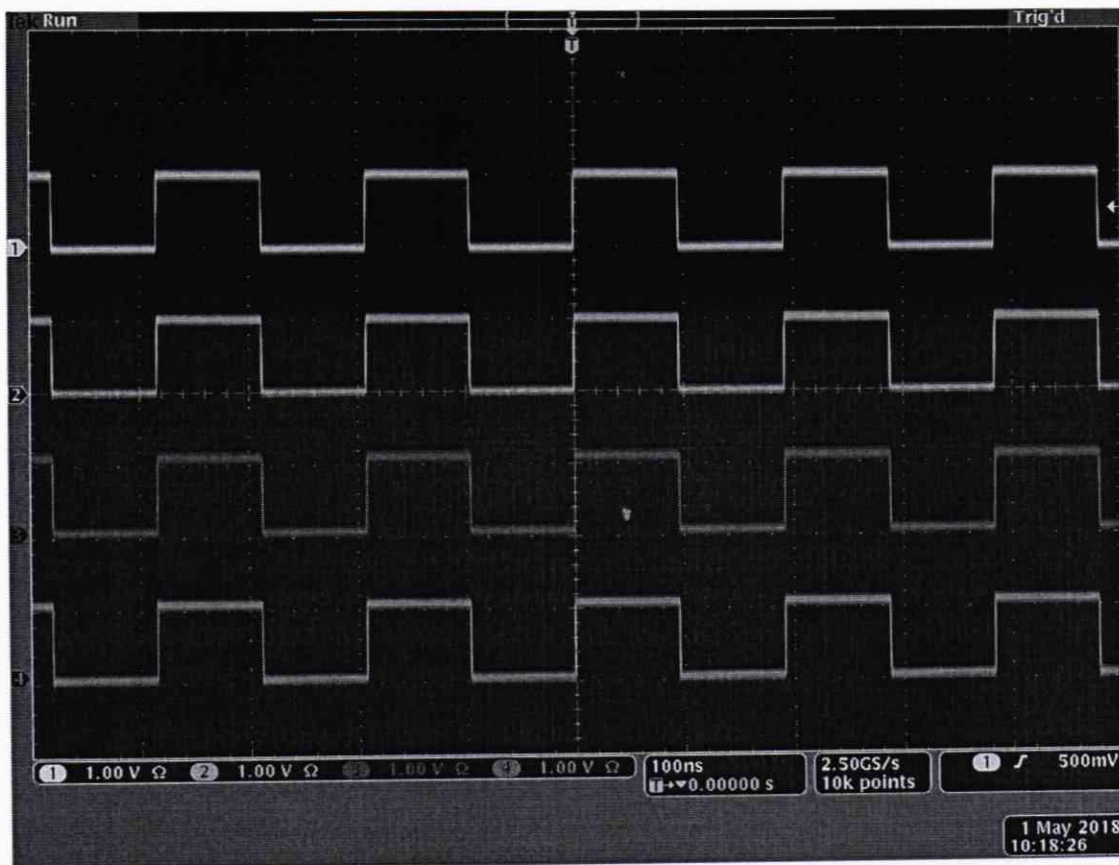


Рисунок 7.2.4.2 – Форма сигналов PV\_Square.wfmх на маркерных выходах

7.2.4.18 Сформировать на генераторе синусоидальный сигнал с частотой 1 GHz следующим образом (окно дисплея показано на рисунке 7.2.4.3):

- кликнуть на вкладке **Waveform Plug-ins**, выбрать из списка **Basic Waveform**;
- кликнуть на клавише **Reset Plug-in**;
- ввести параметры Function: Sine, Frequency: 1 GHz;
- кликнуть на ярлыке **Compile Settings** для открытия диалогового окна, изменить имя **Name field** на **Waveform\_1 GHz**;
- закрыть диалоговое окно **Compile Settings**, затем кликнуть на клавише **Compile**.

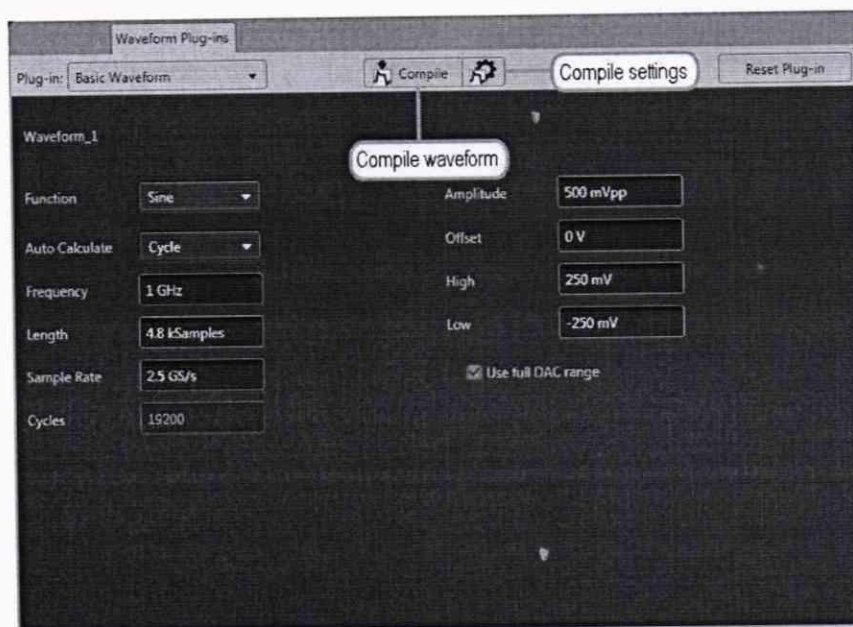


Рисунок 7.2.4.3 – Окно Waveform Plug-ins



7.2.4.19 Установить на анализаторе спектра:

- Reference Level 0 dBm

- Central Frequency 1 GHz, Span 165 MHz, RBW 10 kHz

7.2.4.20 Кликнуть **Setup** -> **Channel**, затем **Output Settings**.

Выбрать канал “Channel 1”.

7.2.4.21 Установить **Output Path: AC Direct**.

Активировать выход канала “Channel 1”.

7.2.4.22 Кликнуть на дисплейной клавише **Home**.

В окне “Waveform List” выбрать **Waveform\_1 GHz** для канала “Channel 1”.

7.2.4.23 Нажать клавишу **All Outputs Off** для активации выходов генератора.

7.2.4.24 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

Наблюдаемый на дисплее анализатора спектра сигнал должен соответствовать сигналу, показанному на рисунке 7.2.4.4.

Записать результат проверки в таблицу 7.2.4.

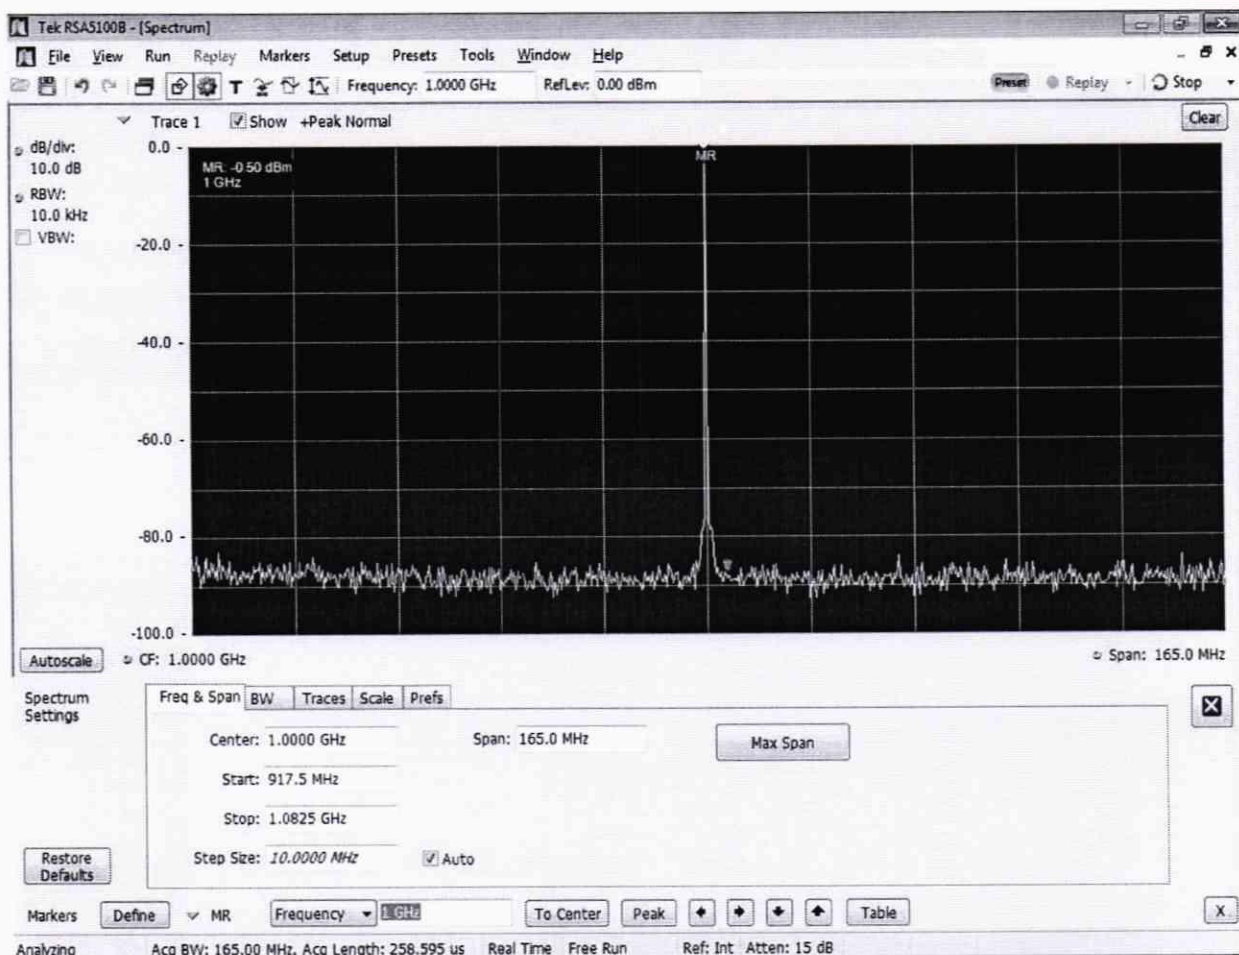


Рисунок 7.2.4.4 – Форма сигнала **Waveform\_1 GHz** на аналоговых выходах

7.2.4.25 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации канала.

7.2.4.26 Выполнить действия аналогично пунктам 7.2.4.17, 7.2.4.20 – 7.2.4.25 для остальных каналов генератора, подлежащих проверке.

7.2.4.27 Отсоединить кабель и адаптер от оборудования.

Таблица 7.2.4 – Функциональное тестирование

Содержание проверки	Результат проверки	Критерий проверки
форма сигналов PV_Square.wfmх на аналоговых выходах		форма сигналов правильная
форма сигналов PV_Square.wfmх на маркерных выходах		форма сигналов правильная
форма сигнала Waveform_1 GHz на аналоговых выходах		форма сигнала правильная

### 7.3 Определение метрологических характеристик

#### 7.3.1 Определение погрешности частоты опорного генератора

7.3.1.1 Подготовить к работе стандарт частоты и выдержать его во включенном состоянии в соответствии с руководством по эксплуатации.

7.3.1.2 Соединить кабелем BNC(m,m) выход “10 MHz” стандарта частоты с разъемом “Ref In” частотомера.

7.3.1.3 Соединить кабелем BNC(m,m) выход “10 MHz Ref Out” на задней панели генератора с разъемом “CH1” частотомера.

7.3.1.4 Записать отсчет частотомера в столбец 2 таблицы 7.3.1.

Таблица 7.3.1. Частота опорного генератора

Нижний предел допускаемых значений, MHz	Измеренное значение частоты, MHz	Верхний предел допускаемых значений, MHz
1	2	3
10.000 000 – ΔF		10.000 000 + ΔF

$\Delta F = F \cdot (1 \cdot 10^{-6} + 1 \cdot 10^{-6} \cdot N)$ ; F = 10 MHz; N – округленное в большую сторону целое число лет со времени последней заводской калибровки (подстройки)

#### 7.3.2 Определение погрешности установки амплитуды напряжения на выходах “DC Analog Output”

7.3.2.1 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации каналов генератора, если они активны.

7.3.2.2 Выполнить заводскую настройку генератора, кликнув на дисплейной клавише **Reset to Default Setup**.

7.3.2.3 Загрузить в список “Waveform List” тестовые сигналы:

**PV\_DC\_Plus.wfmх** и **PV\_DC\_Minus.wfmх**.

Файлы тестовых сигналов находятся в директории

**C:\Program Files\Tektronix\AWG5200\Samples\PV**.

7.3.2.4 Используя адаптер SMA(m)-BNC(f), кабель BNC(m-m), проходную нагрузку BNC(f-m) и адаптер BNC(f)-banana(m,m), соединить аналоговый прямой выход **CH 1 (+)** на передней панели генератора с гнездами **HI** и **LO** мультиметра, соблюдая полярность.

Установить на разъем аналогового инверсного выхода **CH 1 (-)** терминатор SMA(m) 50 Ω из комплекта генератора.



7.3.2.5 Завести сигнал **PV\_DC\_Plus.wfm**x на канал “Channel 1”.

7.3.2.6 Нажать клавишу **All Outputs Off** для активации выходов генератора.

7.3.2.7 Кликнуть **Setup -> Channel**, затем **Output Settings**.  
Выбрать канал “Channel 1”.

7.3.2.8 Установить **Output Path: DC High BW**.  
Активировать выход канала “Channel 1”.

7.3.2.9 Установить на генераторе первое значение амплитуды (**Amplitude**), указанное в столбце 1 таблицы 7.3.2.1.

7.3.2.10 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

7.3.2.11 Зафиксировать измеренное мультиметром значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) как (U+).

7.3.2.12 Завести сигнал **PV\_DC\_Minus.wfm**x на канал “Channel 1”.

7.3.2.13 Зафиксировать измеренное мультиметром значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) как (U–).

7.3.2.14 Вычислить разностное значение (U+) – (U–)], оно должно укладываться в пределы допускаемых значений, указанные в столбце 3 таблицы 7.3.2.1.

7.3.2.15 Выполнить действия по пунктам 7.3.2.9 – 7.3.2.14 для остальных значений амплитуды (**Amplitude**), указанных в столбце 1 таблицы 7.3.2.1 (два последних значения – при наличии опции DC).

7.3.2.16 При отсутствии опции HV перейти к пункту 7.3.2.29.  
При наличии опции HV кликнуть **Setup -> Channel**, затем **Output Settings**.  
Выбрать канал “Channel 1”.

7.3.2.17 Установить **Output Path: DC High Volt**.  
Активировать выход канала “Channel 1”.

7.3.2.18 Установить на генераторе первое значение амплитуды (**Amplitude**), указанное в столбце 1 таблицы 7.3.2.2.

7.3.2.19 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

7.3.2.20 Зафиксировать измеренное мультиметром значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) как (U+).

7.3.2.21 Завести сигнал **PV\_DC\_Minus.wfm**x на канал “Channel 1”.

7.3.2.22 Зафиксировать измеренное мультиметром значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) как (U–).

7.3.2.23 Вычислить разностное значение (U+) – (U–)], оно должно укладываться в пределы допускаемых значений, указанные в столбце 3 таблицы 7.3.2.2.

7.3.2.24 Выполнить действия по пунктам 7.3.2.18 – 7.3.2.23 для остальных значений амплитуды (**Amplitude**), указанных в столбце 1 таблицы 7.3.2.2.

7.3.2.25 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации канала.

7.3.2.26 Используя адаптер SMA(m)-BNC(f), кабель BNC(m-m), проходную нагрузку BNC(f-m) и адаптер BNC(f)-banana(m,m), соединить аналоговый инверсный выход **CH 1 (-)** на передней панели генератора с гнездами **HI** и **LO** мультиметра, соблюдая полярность.

Установить на разъем аналогового прямого выхода **CH 1 (+)** терминатор SMA(m) 50  $\Omega$  из комплекта генератора.

7.3.2.27 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для активации выходов генератора.

7.3.2.28 Выполнить действия по пунктам 7.3.2.6 – 7.3.2.25 для аналогового инверсного выхода канала **CH 1 (-)**.

ПРИМЕЧАНИЕ: полярность напряжения для инверсного выхода противоположная, поэтому знак отсчета на мультиметре следует изменять на противоположный.

7.3.2.29 Выполнить действия по пунктам 7.3.2.4 – 7.3.2.28 для остальных каналов генератора, подлежащих поверке (заменяя номер канала в соответствующих пунктах).

Таблица 7.3.2.1 – Амплитуда напряжения на аналоговых выходах DC High BW в стандартном исполнении и с опцией DC

Установленное значение Amplitude	Измеренное значение Amplitude	Пределы допускаемых значений
1	2	3
25 mV p-p		23.75 ... 26.25 mV
100 mV p-p		98 ... 102 mV
200 mV p-p		196 ... 204 mV
500 mV p-p		490 ... 510 mV
следующие значения при наличии опции DC		
1 V p-p		0.980 ... 1.020 V
1.5 V p-p		1.470 ... 1.530 V

Таблица 7.3.2.2 – Амплитуда напряжения на аналоговых выходах DC High Volt (опция HV)

Установленное значение Amplitude	Измеренное значение Amplitude	Пределы допускаемых значений
1	2	3
10 mV p-p		9.50 ... 10.50 mV
100 mV p-p		95 ... 105 mV
200 mV p-p		196 ... 204 mV
500 mV p-p		490 ... 510 mV
2 V p-p		1.96 ... 2.04 V
5 V p-p		4.90 ... 5.10 V



### 7.3.3 Определение погрешности установки постоянного напряжения смещения на выходах “DC Analog Output”

7.3.3.1 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации каналов генератора, если они активны.

7.3.3.2 Выполнить заводскую настройку генератора, кликнув на дисплейной клавише **Reset to Default Setup**.

7.3.3.3 Загрузить в список “Waveform List” тестовый сигнал **PV\_DC\_Zero.wfm**  
Файлы тестовых сигналов находятся в директории  
**C:\Program Files\Tektronix\AWG5200\Samples\PV**.

7.3.3.4 Используя адаптер SMA(m)-BNC(f), кабель BNC(m-m), проходную нагрузку BNC(f-m) и адаптер BNC(f)-banana(m,m), соединить аналоговый прямой выход **CH 1 (+)** на передней панели генератора с гнездами **HI** и **LO** мультиметра, соблюдая полярность.

Установить на разъем аналогового инверсного выхода **CH 1 (-)** терминатор SMA(m) 50 Ω из комплекта генератора.

7.3.3.5 Завести сигнал **PV\_DC\_Zero.wfm** на канал “Channel 1”.

7.3.3.6 Нажать клавишу **All Outputs Off** для активации выходов генератора.

7.3.3.7 Кликнуть **Setup -> Channel**, затем **Output Settings**.  
Выбрать канал “Channel 1”.

7.3.3.8 Установить **Output Path: DC High BW**.  
Активировать выход канала “Channel 1”.

7.3.3.9 Установить на генераторе первое значение напряжения смещения (**Offset**), указанное в столбце 1 таблицы 7.3.3.1.

Значение амплитуды (**Amplitude**) установить равным 25 mV p-p.

7.3.3.10 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

7.3.3.11 Выполнить отсчет напряжения на мультиметре. Измеренное значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) должно укладываться в пределы допускаемых значений, указанных в столбце 3 таблицы 7.3.3.1.

7.3.3.12 Выполнить действия по пунктам 7.3.3.9 – 7.3.3.11 для остальных значений напряжения смещения (**Offset**), указанных в столбце 1 таблицы 7.3.3.1.

7.3.3.13 При отсутствии опции HV перейти к пункту 7.3.3.23.  
При наличии опции HV кликнуть **Setup -> Channel**, затем **Output Settings**.  
Выбрать канал “Channel 1”.

7.3.3.14 Установить **Output Path: DC High Volt**.  
Активировать выход канала “Channel 1”.

7.3.3.15 Установить на генераторе первое значение напряжения смещения (**Offset**), указанное в столбце 1 таблицы 7.3.3.1.

Значение амплитуды (**Amplitude**) установить равным 10 mV p-p.

7.3.3.16 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

7.3.3.17 Выполнить отсчет напряжения на мультиметре. Измеренное значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) должно укладываться в пределы допускаемых значений, указанных в столбце 3 таблицы 7.3.3.1.

7.3.3.18 Выполнить действия по пунктам 7.3.3.15 – 7.3.3.17 для остальных значений напряжения смещения (**Offset**), указанных в столбце 1 таблицы 7.3.3.2.

7.3.3.19 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации канала.

Таблица 7.3.3.1 – Напряжение смещения (DC High BW) на аналоговых выходах (стандартное исполнение и опция DC)

Установленное значение Offset	Измеренное значение Offset	Пределы допускаемых значений
1	2	3
+2 V		+(1.95 ... 2.05) V
0 V		±10 mV
-2 V		-(1.95 ... 2.05) V

Таблица 7.3.3.2 – Напряжение смещения на аналоговых выходах DC High Volt (опция HV)

Установленное значение Offset	Измеренное значение Offset	Пределы допускаемых значений
1	2	3
+2 V		+(1.92 ... 2.08) V
0 V		±20 mV
-2 V		-(1.92 ... 2.08) V

7.3.3.20 Используя адаптер SMA(m)-BNC(f), кабель BNC(m-m), проходную нагрузку BNC(f-m) и адаптер BNC(f)-banana(m,m), соединить аналоговый инверсный выход **CH 1 (-)** на передней панели генератора с гнездами **HI** и **LO** мультиметра, соблюдая полярность.

Установить на разъем аналогового прямого выхода **CH 1 (+)** терминатор SMA(m) 50 Ω из комплекта генератора.

7.3.3.21 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для активации выходов генератора.

7.3.3.22 Выполнить действия по пунктам 7.3.3.6 – 7.3.3.19 для аналогового инверсного выхода канала **CH 1 (-)**.

ПРИМЕЧАНИЕ: полярность напряжения для инверсного выхода противоположная, поэтому знак отсчета на мультиметре следует изменять на противоположный.

7.3.3.23 Выполнить действия по пунктам 7.3.3.4 – 7.3.3.22 для остальных каналов генератора, подлежащих проверке (заменяя номер канала в соответствующих пунктах).

### 7.3.4 Определение погрешности установки постоянного напряжения смещения на выходах “AC Analog Output”

7.3.4.1 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации каналов генератора, если они активны.

7.3.4.2 Выполнить заводскую настройку генератора, кликнув на дисплейной клавише **Reset to Default Setup**.

7.3.4.3 Загрузить в список “Waveform List” тестовый сигнал **PV\_DC\_Zero.wfm**  
 Файлы тестовых сигналов находятся в директории  
**C:\Program Files\Tektronix\AWG5200\Samples\PV**.



7.3.4.4 Используя адаптер SMA(m)-BNC(f), кабель BNC(m-m), проходную нагрузку BNC(f-m) и адаптер BNC(f)-banana(m,m), соединить аналоговый прямой выход **CH 1 (+)** на передней панели генератора с гнездами **HI** и **LO** мультиметра, соблюдая полярность.

Установить на разъем аналогового инверсного выхода **CH 1 (-)** терминатор SMA(m) 50  $\Omega$  из комплекта генератора.

7.3.4.5 Завести сигнал **PV\_DC\_Zero.wfmx** на канал “Channel 1”.

7.3.4.6 Нажать клавишу **All Outputs Off** для активации выходов генератора.

7.3.4.7 Кликнуть **Setup -> Channel**, затем **Output Settings**.  
Выбрать канал “Channel 1”.

7.3.4.8 Установить **Output Path: AC Direct**.  
Активировать выход канала “Channel 1”.

7.3.4.9 Установить на генераторе первое значение напряжения смещения (**DC Bias**), указанное в столбце 1 таблицы 7.3.4.

7.3.4.10 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

7.3.4.11 Выполнить отсчет напряжения на мультиметре. Измеренное значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) должно укладываться в пределы допускаемых значений, указанных в столбце 3 таблицы 7.3.4.

7.3.4.12 Выполнить действия по пунктам 7.3.4.9 – 7.3.4.11 для остальных значений напряжения смещения (**DC Bias**), указанных в столбце 1 таблицы 7.3.4.

7.3.4.13 При отсутствии опции AC перейти к пункту 7.3.4.16.  
При наличии опции HV кликнуть **Setup -> Channel**, затем **Output Settings**.  
Выбрать канал “Channel 1”.

7.3.4.14 Установить **Output Path: AC Amplified**.  
Активировать выход канала “Channel 1”.

7.3.4.15 Выполнить действия по пунктам 7.3.4.9 – 7.3.4.12 для опции AC.

7.3.4.16 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации канала.

7.3.4.17 Выполнить действия по пунктам 7.3.4.4 – 7.3.4.16 для остальных каналов генератора, подлежащих проверке (заменяя номер канала в соответствующих пунктах).

Таблица 7.3.4 – Напряжение смещения на аналоговых выходах AC Direct и AC Amplified (опция AC)

Установленное значение DC Bias	Измеренное значение DC Bias	Пределы допускаемых значений
1	2	3
+5 V		+(4.88 ... 5.12) V
0 V		$\pm 20$ mV
-5 V		-(4.88 ... 5.12) V

### 7.3.5 Определение погрешности установки уровней напряжения на выходах “Marker Output”

7.3.5.1 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации каналов генератора, если они активны.

7.3.5.2 Выполнить заводскую настройку генератора, кликнув на дисплейной клавише **Reset to Default Setup**.

7.3.5.3 Загрузить в список “Waveform List” тестовые сигналы:

**PV\_DC\_Plus.wfm** и **PV\_DC\_Minus.wfm**.

Файлы тестовых сигналов находятся в директории

**C:\Program Files\Tektronix\AWG5200\Samples\PV**.

7.3.5.4 Используя адаптер SMA(m)-BNC(f), кабель BNC(m-m), проходную нагрузку BNC(f-m) и адаптер BNC(f)-banana(m,m), соединить маркерный выход **CH1:1** на задней панели генератора с гнездами **HI** и **LO** мультиметра, соблюдая полярность.

Установить на разъемы маркерных выходов **CH1:2**, **CH1:3**, **CH1:4** терминаторы SMA(m) 50 Ω из комплекта генератора.

7.3.5.5 Завести сигнал **PV\_DC\_Plus.wfm** на канал “Channel 1”.

7.3.5.6 Кликнуть на клавише **Setup -> Channel**.

Выбрать **Output Settings**, установить на канале “Channel 1” **Resolution:12+4 Mkrs**

7.3.5.7 Нажать клавишу **All Outputs Off** для активации выходов генератора.

7.3.5.8 Включить канал “Channel 1”.

7.3.5.9 В меню **Setup -> Channel** установить первое значение верхнего уровня напряжения (**Marker High Level**), указанное в столбце 1 таблицы 7.3.5.1.

7.3.5.10 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

7.3.5.11 Выполнить отсчет напряжения на мультиметре. Измеренное значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) должно укладываться в пределы допускаемых значений, указанных в столбце 3 таблицы 7.3.5.1.

7.3.5.11 Выполнить действия по пунктам 7.3.5.8 – 7.3.5.10 для остальных значений верхнего уровня напряжения (**Marker High Level**), указанных в столбце 1 таблицы 7.3.5.1.

7.3.5.12 Нажать клавишу **All Outputs Off** для деактивации выходов генератора.

Таблица 7.3.5.1 – Верхний уровень напряжения на маркерных выходах

Установленное значение <b>Marker High Level</b>	Измеренное значение <b>Marker High Level</b>	Пределы допускаемых значений
1	2	3
+1.7 V		+(1.505 ... 1.895) V
0.0 V		±25 mV
-0.3 V		-(0.245 ... 0.355) V

7.3.5.13 Завести сигнал **PV\_DC\_Minus.wfm** на канал “Channel 1”.

7.3.5.14 Нажать клавишу **All Outputs Off** для активации выходов генератора.

7.3.5.15 Включить канал “Channel 1”.



7.3.5.16 В меню **Setup** -> **Channel** установить первое значение нижнего уровня напряжения (**Marker Low Level**), указанное в столбце 1 таблицы 7.3.5.2.

7.3.5.17 Нажать на генераторе клавишу **Play**.

7.3.5.18 Выполнить отсчет напряжения на мультиметре. Измеренное значение напряжения (с учетом поправочного коэффициента по пункту 6.2.4) должно укладываться в пределы допускаемых значений, указанных в столбце 3 таблицы 7.3.5.2.

7.3.5.19 Выполнить действия по пунктам 7.3.5.16 – 7.3.5.18 для остальных значений нижнего уровня напряжения (**Marker Low Level**), указанных в столбце 1 таблицы 7.3.5.2.

Таблица 7.3.5.2 – Нижний уровень напряжения на маркерных выходах

Установленное значение <b>Marker Low Level</b>	Измеренное значение <b>Marker Low Level</b>	Пределы допускаемых значений
1	2	3
+1.55 V		+(1.37 ... 1.73) V
0.0 V		±25 mV
-0.5 V		-(0.425 ... 0.575) V

7.3.5.20 Нажать клавишу **All Outputs On/Off** для деактивации каналов генератора

7.3.5.21 Выполнить пункты 7.3.5.4 – 7.3.5.19 последовательно для остальных маркерных выходов канала **CH1:2**, **CH1:3**, **CH1:4**, устанавливая терминаторы на неиспользуемые выходы. Пропускать действия, которые не требуют повторения.

7.3.5.22 Выполнить действия по пунктам 7.3.5.4 – 7.3.5.20 для остальных каналов генератора, подлежащих поверке (заменяя номер канала в соответствующих пунктах).

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

### 8.1 Протокол поверки

По завершении операций поверки оформляется протокол поверки в произвольной форме. В протоколе поверки допускается привести качественные результаты измерений с выводами о соответствии допускаемым значениям без указания измеренных числовых значений величин.

### 8.2 Свидетельство о поверке и знак поверки

При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке и наносится знак поверки в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.

### 8.3 Извещение о непригодности

При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре, опробовании или выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.