

144

Постот эк. инструм. на высший звездой поверки
13. ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ

Настоящие методические указания распространяются на измеритель неоднородностей линий Р5-13 и устанавливают методы средства первичной и периодической поверок.

Рекомендуемый межповерочный интервал - 12 месяцев.

I3.1. Операции и средства поверки

При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 16.

Таблица 16

Номер пункта раздела поверки	Наименование операции, проводимой при поверке	Поверяемая отметка	Допускаемое значение погрешности или предельное значение определяемого параметра	Средство поверки	
				образ- новое	вспо- мога- тель- ное
1	2	3	4	5	6
I3.3.1	Внешний осмотр				
I3.3.2	Опробование				
I3.3.3	Определение метрологических параметров:				
I3.3.3.1	Определение частоты и погрешности частоты калибровочных меток	0,1 МГц 1 МГц 10 МГц	$\pm 0,1\%$	ЧЗ-57	
I3.3.3.2	Определение погрешности калибровки шкалы измерения расстояния (временной задержки)	На основных диапазонах: переключатель диапазонов М-"100", "1000", "10000"-0, 100, 200, 300, 400, 500, 600;	Не более ± 10 делений ($\pm 1 \%$) шкалы РАСТОЯНИЕ		

Продолжение табл. 16

I	2	3	4	5	6
I3.3.3.4	Определение погрешности установки коэффициента укорочения	700, 800, 900, 1000 делений шкалы РАСТОЯНИЯ; 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 делений шкалы ЭЛТ.			
I3.3.3.5	Определение погрешности измерения временных задержек	На дополнительных диапазонах пеленгатора переключатель ЭЛТ ДИАПАЗОНЫ М-"1000", переключатель М/ДЕЛ "5"-0, 2, 4, 6, 8, 10; "10"-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; "20"-0, 5, 10; "50"-0, 2, 4, 6, 8, 10 делений шкалы ЭЛТ			
I3.3.3.6	Определение погрешности установки коэффициента укорочения	Шкала УКОРОЧИЕ - "1" 7-я метка 900 делений шкалы РАСТОЯНИЕ, шкала УКОРОЧИЕ-"1,5": 10-я метка 900 делений шкалы РАСТОЯНИЕ;			

31.3.3.4 Определение амплитуды единичного пе-

I	2	3	4	5	6
13.3.3.4 1)	Определение амплитуды единичного перепада напряжения	шкала УКОРОЧЕНИЕ - "2,5-17-я метка-960 делений шкалы РАССТОЯНИЕ Переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС "Г"	Не менее 1 В	CI-91/I	
2)	Определение длительности видеосигнала	Переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС "Г"; ручка ДЛИТЕЛЬНОСТЬ "Г"-крайнее левое положение; крайнее правое положение	Не более 5 делений шкалы ЭЛТ	Собственный индикатор	
3)	Определение амплитуды видеосигнала	Переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС "Г", ручка ДЛИТЕЛЬНОСТЬ "Г"-крайнее правое положение	Не менее 3 В	CI-91/I	
4)	Проверка наличия суперпозиции зондирующих сигналов	Переключатель "ЗОНД ИМПУЛЬС" - "Г"		Собственный индикатор	

Продолжение табл.16

31.3.3.5 Определение ширины шумовой линии

I	2	3	4	5	6
I3.3.3.5	Определение ширины шумовой линии	Переключатель %/ДЕЛ - "0,1"	Не более 7,5 мм		Собственный индикатор Г5-60
I3.3.3.6	Определение погрешности калибровки вертикального тракта	Переключатель %/ДЕЛ "50", "20", "10", "5", "2", "1"	Не более $\pm 10\%$	B7-28	
I3.3.3.7	Определение времени нарастания переходной характеристики	Ручка ЗОНД ИМПУЛЬС "Г"	Не более 4 нс		Собственный генератор
I3.3.3.8	Определение выходного сопротивления	Ручка ВЫХОД СОПР -крайнее левое положение;	Не более 30 Ом		B7-28
I3.3.3.9	Определение высоты изображения зондирующего сигнала	Переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС "-Г"; ручка "D"; крайнее правое положение	Не менее 6 делений шкалы ЭЛТ		Собственный индикатор
I3.3.3.10	Определение величины перемещения лиции развертки в вертикальном направлении	Перемещение вершины зондирующего сигнала при вращении ручки "	Не менее 22 мм вверх и вниз от центра		Собственный индикатор

Продолжение табл. I6

I	2	3	4	5	6
I3.3.3.II	Определение возмож- ности совмещения фрона зондирующего сигнала с централь- ной риской шкалы ЭЛТ	Переключа- тель ЗОНД ИМПУЛЬС "Г", "Г" "Г", пе- реключа- тель ДИА- ПАЗОНЫ М- "100", "10000"		Собствен- ный инди- катор	
I3.3.3.I2	Определение времени нарастания выходного напряжения временной развертки для само- писца	Переключа- тель РАЗ- ВЕРТКА-ЗА- ПИСЬ	Не менее 15 с	СДСпр- -I-2	
I3.3.3.I3	Проверка функциональ- ных возможностей	Переключа- тель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ- РАЗД СРАВН		Блок вы- читания, собствен- ный инди- катор	
I3.3.3.I4	Определение уровня подавляемых помех	Переключа- тель %/ДЕЛ -"50", не- реключа- тель ДИАПА- ЗОНЫ М "100" и "1000", "10000"	Не менее 20 дБ в диапазоне частот 50-1000 Гц	С1-91/I Г3-II0	
I3.3.3.I5	Определение па- метров зарядного устройства (ток заряда)		Не менее 20 дБ в диа- пазоне час- тот	50-100 Ед (150 \pm 10) мА	B5-48 T217 (3524) B7-35

Продолжение табл. I6

I	2	3	4	5	6
I3.3.3.I6	Определение потреб- ляемой мощности		Не более 25 ВА		B5-48 T220 B7-35 T217 (3524)
I3.3.3.I7	Определение напряже- ния срабатывания схемы сигнализации степени разряда ак- кумуляторной батареи			10 \pm 0,2 В	B5-48

- Примечания:
1. Вместо указанных в табл. I6 образцовых средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.
 2. Образцовые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах, паспортах) о государственной или ведомственной поверке.
 3. Встроенный калибратор считается поверенным после выполнения операции I3.3.3.I и занесения в формуляр результатов поверки.
 4. Операции I3.3.3.4 – I3.3.3.6, I3.3.3.8–I3.3.3.17 должны производиться только при выпуске из ремонта.

Основные технические характеристики образцовых (вспомогательных) средств поверки приведены в табл. I7.

Таблица I7

Наименование средства поверки	Требуемые технические характеристики средства поверки		Рекомендуемое средство поверки	Примечание
	пределы измерения	погрешность		
Частотометр электронно-счетный	0,1-10 МГц	0,01%	Ч3-57	1.8.6.21
Оscиллограф универсальный	3 В	5%	С1-91/1	
Генератор импульсов	1 МВ-0,5 В	1%	Т5-60	
Генератор сигналов низкочастотный	50 Гц-1 кГц	5%	Г3-II0	
Вольтметр универсальный цифровой	0,02-1 В	0,1%	В7-28	
Вольтметр универсальный цифровой	0,2-250 В	0,5%	В7-35	
Миллиамперметр	30-200 Ом	2%	T217 (3524)	
Амперметр	200 мА	2%	T220 (3526)	
Источник постоянного тока	1,2 А	2,5%	Б5-48	1.8.6.21
Секундомер	30 с	3 с	СДСпр- -I-2	
Активная нагрузка	200 Ом	2%	С2-29В- -0,125- -200 Ом± ±1%-I-A	

I3.2. Условия поверки и подготовка к ней

I3.2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды (293 ± 5) К $(20\pm 5)^\circ\text{C}$;относительная влажность воздуха $(65\pm 15)\%$ атмосферное давление (100 ± 4) кПа (750 ± 30) мм рт.ст.;напряжение источника питания $(220\pm 4,4)$ В, (50 ± 1) Гц;

отсутствие сотрясений и вибраций;

отсутствие источников сильных магнитных и электрических полей.

I3.2.2. Перед проведением операции поверки необходимо выполнить подготовительные работы, сговоренные в п.9.2 ТО.

Перечень и последовательность дополнительных подготовительных работ:

расконсервация измерителя (при хранении);

проверка комплектности измерителя;

размещение поверяемого измерителя на рабочем месте с обеспечением удобств работы, с исключением попадания на него прямых солнечных лучей;

заземление поверяемого и измерительных приборов (соединение проводом клеммы \ominus) с шиной заземления;

подключение поверяемого измерителя к измерительному прибору;

подключение измерителя и приборов к сети переменного тока 220 В, 50 Гц;

включение измерителя и прогрев в течение 15 мин.

I3.3. Проведение поверки

I3.3.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должны быть проведены все работы по п.7.2 и установлено соответствие измерителя следующим требованиям:

отсутствие механических повреждений, влияющих на точность измерителя; наличие и прочность крепления органов управления и коммутации; четкость фиксации их положений, плавность вращения ручек органов настройки, наличие предохранителей;

чистота гнезд, разъемов и клемм, исправность соединительных проводов, кабелей;

четкость маркировки и обозначений на шкалах отсчетных устройств;

отсутствие дефектов лакокрасочных покрытий;
отсутствие отъединившихся или слабо закрепленных элементов схемы (определяется на слух при наклонах измерителя).

Измерители, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

13.3.2. Опробование

Опробование работы измерителя производится по п.9.2 (подготовка измерителей к включению), п.9.3 (проверка на функционирование), п.10.2 (проверка калибровки).

Неисправные измерители бракуются и направляются в ремонт.

13.3.3. Определение метрологических параметров

Последовательность операций, проводимых при поверке, должна соответствовать табл.16.

13.3.3.1. Определение частоты и погрешности калибровочных меток производится с помощью частотометра ЧЗ-57.

Включите измеритель и с выходов калибратора "0,1 МГц", "1МГц", "10 МГц" поочередно подайте калибровочные метки на вход частотометра. Частота калибровочных меток должна быть в пределах:

$0,1 \text{ МГц} \pm 0,1 \text{ кГц}$ ($\pm 0,1 \%$);

$1 \text{ МГц} \pm 1 \text{ кГц}$ ($\pm 0,1 \%$);

$10 \text{ МГц} \pm 10 \text{ кГц}$ ($\pm 0,1 \%$).

13.3.3.2. Определение погрешности калибровки шкалы измерения расстояния до неоднородности (временной задержки) производится по встроенному калибратору.

Отсчет расстояния (временной задержки) на основных диапазонах производится по шкале отсчетного устройства РАСТОЯНИЕ и по шкале ЭЛТ, на дополнительных диапазонах - по шкале ЭЛТ.

Переключатель М/ДЕЛ. установите в крайнее правое положение, ручку РАСТОЯНИЕ - в положение "0", ручку УКОРОЧИТЬ - в положение "1,5", переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС - в положение "Г", ручку УСТАНОВКА ОТСЧЕТА - в крайнее правое положение, переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение РАЗД.,

Подайте на разъем "-● 3" поочередно калибровочные метки с выходов калибратора "10 МГц", "1 МГц" и "0,1 МГц" в положении переключателя ДИАПАЗОНЫ М - "100", "1000", "10000" соответственно.

Ручками %/ДЕЛ., "►" при необходимости кнопкой ФИЛЬТР или СЛАЖ. установите амплитуду и качество изображения меток удобными для наблюдения. Ручкой "||" и регулировкой УСТАНОВКА МЕТОК совместите одну из меток с отсчетной риской шкалы ЭЛТ. Вращением ручки РАСТОЯНИЕ совместите каждую последующую метку с той же риской шкалы ЭЛТ. Проверку начальной установки меток производить с помощью кнопки КОНТРОЛЬ. При этом отсчет по шкале РАСТОЯНИЕ должен соответствовать табл.18.

Ручками РАСТОЯНИЕ и "||" совместите одну из меток с крайним левым делением шкалы ЭЛТ. Произведите измерение расстояния между крайней левой меткой и каждой последующей по шкале ЭЛТ. Отсчет должен соответствовать табл.18.

Таблица 18

Положение переключателя ДИАПАЗОНЫ М	Вход калибратора	Отсчет по шкале РАСТОЯНИЕ в делениях	Допускаемая погрешность	Отсчет по шкале ЭЛТ в делениях	Допускаемая погрешность
"100"	"10 МГц"	0,100,200,	$\pm 10 \text{ делений}$	0,1,2,3	
"1000"	"1 МГц"	300,400,		4,5,6,7	$\pm 0,5$
"10000"	"0,1 МГц"	500,600, 700,800, 900,1000	$(\pm 1\%)$	8,9,10	± 5

Определение погрешности калибровки шкалы измерения расстояния на дополнительных диапазонах производится в положении "1000" переключателя ДИАПАЗОНЫ М.

Выбор дополнительных диапазонов производите переключателем М/ДЕЛ.

Подайте на вход измерителя калибровочные метки с выхода калибратора "10 МГц" на диапазонах 50 и 100 м и с выхода "1 МГц" на диапазонах 200 и 500 м.

Совместите ручками РАСТОЯНИЕ и "||" одну из меток с крайним левым делением шкалы ЭЛТ.

Произведите измерение расстояния между крайней левой меткой и каждой последующей по шкале ЭЛТ.

Отсчет должен составить по диапазонам (табл.19):

Таблица 19

Положение переключателя диапазона М	Положение переключателя М/ДЕЛ.	Выход калибратора	Отсчет по шкале ЭЛТ в делениях	Допускаемая погрешность	
				делений	процентов
"1000"	"5"	"10 MHz"	0,2,4,6,8,10		
	"10"	"10 MHz"	0,1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10	±0,5	±5
	"20"	"1 MHz"	0,5,10		
	"50"	"1 MHz"	0,2,4,6,8,10		

13.3.3.3. Определение погрешности установки коэффициента укорочения производится путем измерения периода следования калибровочных меток в различных положениях ручки УКОРОЧЕНИЕ.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "1000", переключатель М/ДЕЛ - в крайнее правое положение, переключатель РАЗВЕРТКА - в положение НОРМ., ручку РАССТОЯНИЕ - в положение "0", ручку УСТАНОВКА ОТСЧЕТА - в крайнее правое положение, переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение РАЗД.

С выхода калибратора "1 MHz" подайте калибровочные метки на разъем ВХОД З. Ручками %/ДЕЛ., "▷" и, при необходимости, кнопкой ФИЛЬТР установите амплитуду и качество изображения меток удобными для наблюдения.

Ручкой "↓" и регулировкой УСТАНОВКА МЕТОК совместите одну из меток с отсчетным делением шкалы ЭЛТ.

Вращением ручки РАССТОЯНИЕ совместите поочередно последующие метки с отсчетным делением шкалы ЭЛТ в положениях ручки УКОРОЧЕНИЕ - "1", "1,5", "2,5".

Отсчет по шкале РАССТОЯНИЕ должен составить (табл.20):

Таблица 20

Положение шкалы УКОРОЧЕНИЕ	Положение переключателя М/ДЕЛ.	Число меток	Отсчет по шкале РАССТОЯНИЕ в делениях	Допускаемая погрешность	
				делений	процентов
"1"	"100"	7	900		
"1,5"	"100"	10	900	±10	±1
"2,5"	"50"	17	960		

13.3.3.4. 1) Определение амплитуды единичного перепада напряжения производится с помощью осциллографа С1-91/1 при подключенной внешней нагрузке 200 Ом.

Подключите ко входу измерителя — (—) I с помощью присоединительного кабеля нагрузку.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "1000", переключатель %/ДЕЛ - в положение "50", переключатель М/ДЕЛ - в крайнее левое положение, ручку РАССТОЯНИЕ - в положение "0", ручку ЗОНД ИМПУЛЬС - в положение "Г", ручку ВЫХОД СОПР - в крайнее правое положение, переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОБЩ I, ручку "▷" - в крайнее левое положение.

Ручками УСТАНОВКА ОТСЧЕТА и "↓" выведите фронт перепада на середину экрана.

Подключите к нагрузке осциллограф, измерьте амплитуду перепада напряжения.

Результат поверки считается удовлетворительным, если измеренное значение амплитуды единичного перепада напряжения будет не менее 1 В. 2) Определение длительности видеосигнала производится с помощью собственного индикатора.

Подключите ко входу измерителя — (—) I нагрузку 200 Ом.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "100", переключатель М/ДЕЛ - в положение "1", переключатель %/ДЕЛ - в положение "50", переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС - в положение "Г", ручку ВЫХОД СОПР - в крайнее правое положение, ручку УКОРОЧЕНИЕ - в положение "1,5", переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОБЩ I.

Ручкой УСТАНОВКА ОТСЧЕТА выведите изображение импульса на середину экрана. Установите ручку ДЛЯТЕЛЬНОСТЬ Г в крайнее левое положение.

Ручкой "▷" установите амплитуду импульса, равную 5 делениям шкалы ЭЛТ.

Измерьте длительность импульса на уровне 0,5.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "1000", переключатель М/ДЕЛ - в положение "100". Переведите ручку ДЛЯТЕЛЬНОСТЬ в крайнее правое положение.

Ручкой УСТАНОВКА ОТСЧЕТА выведите изображение импульса на середину экрана. Измерьте длительность импульса на уровне 0,5.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренное значение длительности видеосигнала на уровне 0,5 не более 0,05 мкс (5 делений шкалы ЭЛТ) в крайнем левом и не менее 5 мкс

(5 делений) в крайнем правом положении ручки ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГЛ

3) Определение амплитуды видеоимпульса производится с помощью осциллографа С1-91/1 на внешней нагрузке 200 Ом.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "10000", переключатель М/ДЕЛ - в положение "1000", ручку ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГЛ - в крайнее правое положение.

Измерьте амплитуду видеоимпульса.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренное значение амплитуды видеоимпульса не менее 3 В.

4) Проверка наличия суперпозиции зондирующих сигналов производится путем наблюдения изображения на экране ЭЛТ.

Установите переключатель ЗОНД. ИМПУЛЬС в положение "ГЛ". Ручкой УСТАН. ОТСЧЕТА вывести изображение сигнала на середину экрана.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если на экране наблюдается наложение перепада напряжения и прямоугольного импульса.

13.3.3.5. Определение ширины шумовой линии производится путем измерения по шкале ЭЛТ измерителя.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "1000", переключатель М/ДЕЛ - в положение "100", переключатель %/ДЕЛ - в положение "50", ручку ВЫХОД СОПР. - в крайнее левое положение.

Ручку РАССТОЯНИЕ установите в положение "0", переключатель ЗОНД. ИМПУЛЬС - в положение "ГЛ", РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОНЧ I.

Ручками УСТАН ОТСЧЕТА и "↓" выведите фронт зондирующего сигнала на середину экрана.

Ручкой "▷" установите величину зондирующего сигнала, равную 2 делениям шкалы ЭЛТ.

Переключатель %/ДЕЛ установите в положение "0,1", ручку УСТАН ОТСЧЕТА установите в крайнее правое положение.

Ручкой "↓" выведите линию развертки на середину экрана. Переключатель РАЗВЕРТКА установите в положение СТЛАЖ.

Произведите измерение ширины шумовой линии по шкале ЭЛТ без учета отдельных несинхронных всплесков.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если ширина шумовой линии будет не более 7,5 мм (1 деления шкалы ЭЛТ).

13.3.3.6. Определение погрешности калибровки вертикального тракта производится с помощью генератора Г5-60 и цифрового вольтметра по схеме, приведенной на рис.15. Подсоединение вольтметра, аттенюатора и нагрузки производится с помощью переключателя S и коаксиальных тройников XI, X2.

Схема определения погрешности калибровки вертикального тракта

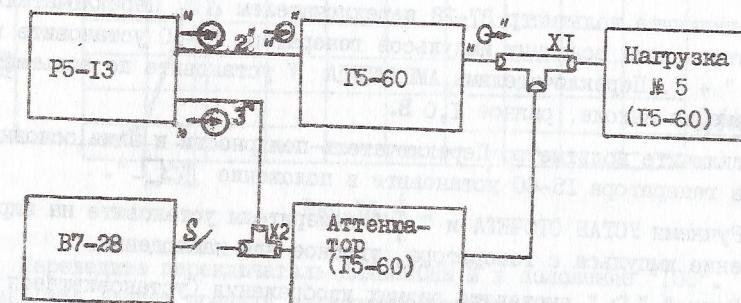


Рис.15

Установите ручки измерителя в следующие положения:

ДИАПАЗОНЫ М	- "1000",
М/ДЕЛ	- "100",
%/ДЕЛ	- "50",
ЗОНД. ИМПУЛЬС	- "ГЛ",
РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	- РАЗД,
РАЗВЕРТКА	- СТЛАЖ.,
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГЛ	- крайнее правое положение,
РАССТОЯНИЕ	- "1000",
СИММЕТР. -НЕСИМ.	- НЕСИМ.

Подключите к генератору Г5-60 аттенюатор "20dB".

Установите ручки генератора Г5-60 в следующие положения:

переключатель вида запуска	- "ГЛ"
переключатель режима работы	- "I",
тумблер "ГЛ - ГЛ"	- "ГЛ",
БАЗ. СИММЕТИЯ	- "0",
переключатель полярности и вида основных импульсов	- "ГЛ".

Переключателями ДЛИТЕЛЬНОСТЬ μs установите длительность импульса, равную 10 мкс.

Переключателями ВРЕМЕННОЙ СДВИГ D1 μs установите задержку импульса, равную 10 мкс.

Ручку ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Γ измерителя установите в крайнее левое положение. Вращением ручки УСТАН.ОТСЧЕТА убедитесь в наличии импульса с генератора на экране ЭЛТ.

Подключите вольтметр В7-28 переключателем 5. Переключатель ПОЛЯРНОСТИ и вида основных импульсов генератора Г5-60 установите в положение "+" . Переключателями АМПЛИТУДА V установите по вольтметру напряжение на выходе, равное 1,0 В.

Отключите вольтметр. Переключатель ПОЛЯРНОСТИ и вида основных сигналов генератора Г5-60 установите в положение " \square " .

Ручками УСТАН ОТСЧЕТА и " \downarrow " измерителя установите на экране изображение импульса с генератора, удобное для наблюдения.

Ручкой " \triangleright " выставите размах изображения (установившееся значение), равный 4 делениям шкалы ЭЛТ.

Установите поочередно переключатель %/ДЕЛ в положения "20", "10", "5", "2", "1".

Переключателями АМПЛИТУДА V и с помощью аттенюаторов выставляйте размах изображения на экране ЭЛТ, равный 4 делениям.

Измеряйте вольтметром выходные напряжения генератора в положении переключателя ПОЛЯРНОСТИ и вида основных импульсов - "+" .

Показания вольтметра должны составлять соответственно 0,4; 0,2; 0,1; 0,04; 0,02 В.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения напряжений отличаются от указанных не более, чем $\pm 10\%$.

13.3.3.7. Определение времени нарастания переходной характеристики измерителя производится с помощью собственного генератора по шкале ЭЛТ.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "10000", переключатель М/ДЕЛ - в крайнее левое положение, переключатель %/ДЕЛ - в положение "20", ручку РАССТОЯНИЕ - в крайнее левое положение, переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС - в положение " Γ ", переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОБЩ. I, ручку ВЫХОД СОПР - в крайнее левое, измерения - в положение ОБЩ. I, ручку ВЫХОД СОПР - в крайнее правое положение.

Ручками УСТАН ОТСЧЕТА и " \downarrow " выведите фронт перепада на середину экрана.

Ручкой " \triangleright " установите в соответствии с рис.16 величину перепада h_y , равную 5 делениям шкалы ЭЛТ.

Определение времени нарастания переходной характеристики

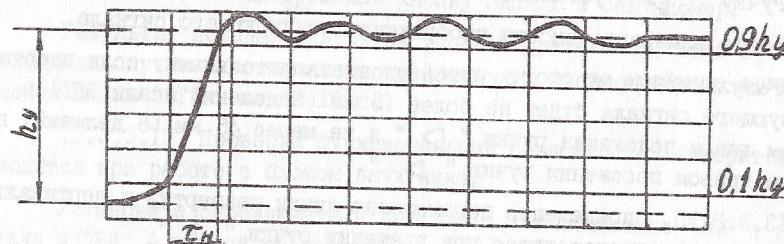


Рис.16.

Переведите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "100". Произведите отсчет времени нарастания переходной характеристики на уровне 0,1 - 0,9 h_y по шкале ЭЛТ.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если отсчет составит не более 4 нс (0,8 деления шкалы ЭЛТ).

13.3.3.8. Определение выходного сопротивления измерителя производится с помощью цифрового вольтметра В7-35.

Выключите измеритель. К разъему " $\ominus \Gamma$ " подключите вольтметр В7-35 , переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ установите в положение ОБЩ. I. Вращая ручку ВЫХОД СОПР из одного крайнего положения в другое, снимите показания вольтметра.

Результат поверки считается удовлетворительным, если в крайнем левом положении ручки ВЫХОД СОПР показание вольтметра не более 30 Ом и в крайнем правом положении - не менее 200 Ом.

13.3.3.9. Определение высоты изображения зондирующего сигнала производится путем измерения по шкале ЭЛТ.

К входу измерителя " $\ominus \Gamma$ " подключите нагрузку 200 Ом.

Установите переключатель ДИАПАЗОНЫ М в положение "1000", переключатель М/ДЕЛ - в крайнее правое положение, переключатель %/ДЕЛ - в положение "50", переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС - в положение " Γ ", переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ в положение ОБЩ. I, ручку ВЫХОД СОПР - в крайнее правое положение.

Ручками УСТАН.ОТСЧЕТА и "↑" получите изображение перепада на экране ЭЛТ и выведите фронт перепада на середину экрана. Ручку "▷" установите в крайнее правое положение.

Произведите измерение высоты изображения зондирующего сигнала по шкале ЭЛТ.

Ручку "▷" установите в крайнее левое положение.

Произведите измерение высоты изображения зондирующего сигнала.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если высота зондирующего сигнала будет не более 15 мм (2 делений шкалы ЭЛТ) в крайнем левом положении ручки "▷" и не менее 45 мм (6 делений) в крайнем правом положении ручки "▷".

13.3.3.10. Определение перемещения линии развертки в вертикальном направлении производится при вращении ручки "↑".

Подключите к измерителю нагрузку 200 Ом ("→ I").

Переключатель М/ДЕЛ установите в крайнее правое положение, переключатель %/ДЕЛ - в положение "50", переключатель ЗОНД.ИМПУЛЬС - в положение "Г", ручку ВЫХОД СОПР - в крайнее правое положение, переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОБЦ 1.

Ручками "↑" и УСТАН.ОТСЧЕТА выведите фронт перепада в центр экрана.

Ручкой "▷" установите величину зондирующего сигнала, равную 4 делениям шкалы ЭЛТ. Ручкой "↑" установите вершину перепада на среднюю линию шкалы.

Результат поверки считается удовлетворительным, если при вращении ручки "↑" перемещение вершины зондирующего сигнала от средней линии не менее 22 мм (3 делений шкалы ЭЛТ).

13.3.3.11. Определение возможности совмещения фронта зондирующего сигнала с центральной риской шкалы ЭЛТ производится при вращении ручки УСТАН.ОТСЧЕТА.

Установливая поочередно переключатель ЗОНД.ИМПУЛЬС в положения "Г", "ГЛ" и "Г-", произведите совмещение фронта зондирующих сигналов с центральной риской шкалы ЭЛТ.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если фронт зондирующего сигнала совмещается с центральной риской шкалы ЭЛТ на зондирующих сигналах 100 и 10000 м в положении переключателя М/ДЕЛ - "0,5" и "1000" соответственно.

13.3.3.12. Определение времени нарастания выходного напряжения временной развертки для самописца производится по экрану ЭЛТ с помощью секундомера.

Установите переключатель РАЗВЕРТКА в положение "↓".

Ручкой УСТАН.ОТСЧЕТА совместите луч с крайним левым делением шкалы ЭЛТ. Включите одновременно кнопку ЗАПИСЬ и секундомер.

Результат поверки считается удовлетворительным, если время прохождения лучом расстояния от крайнего левого до крайнего правого деления шкалы ЭЛТ не менее 15 с.

13.3.3.13. Проверка функциональных возможностей измерителя производится при работе с блоком вычитания.

Установите переключатель ДИАПАЗОН М в положение "100", переключатель М/ДЕЛ - в крайнее правое положение, переключатель ЗОНД.ИМПУЛЬС - в положение "Г", переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОБЦ 2, ручку ВЫХОД СОПР - в крайнее правое положение, СИММЕТР - НЕСИМ, в положение НЕСИМ, %/ДЕЛ - "50".

Ручками УСТАН.ОТСЧЕТА и "↑" вывести фронт перепада на середину экрана. Ручкой "▷" установить амплитуду сигнала, равную 4 делениям шкалы ЭЛТ. К разъему "→ 2" подключить нагрузку 200 Ом. Перевести переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ в положение СРАВН.

На экране должны наблюдаться два сигнала, различные по амплитуде.

Отключите нагрузку. Установите переключатели ЗОНД.ИМПУЛЬС в положение "ГЛ", РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОБЦ 2. Ручкой ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГЛ установите длительность импульса на экране в пределах от 0,5 до 1,5 деления, ручкой "▷" установите амплитуду импульса, равную 4 делениям.

Тумблеры СИММЕТР - НЕСИМ установите в положения СИММЕТР.

Переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ установите в положение РАЗД. С помощью кабелей (4.850.021) подключить к измерителю блок вычитания (к разъемам "→ 2", "→ 3").

Ко входу ВХ3 блока вычитания подключить нагрузку 200 Ом. На экране измерителя должен наблюдаться зондирующий импульс.

Ко входу ВХ2 блока вычитания подключить нагрузку 200 Ом.

Результат поверки считается удовлетворительным, если обеспечена компенсация зондирующего импульса (за исключением выбросов).

13.3.3.14. Проверка уровня подавляемых измерителем помех производится с помощью генератора ГЗ-И10.

Установите переключатель ДИАПАЗОН М в положение "100", переключатель М/ДЕЛ - в крайнее правое положение, переключатель %/ДЕЛ - в положение "50", переключатель РАЗВЕРТКА - в положение СЛАЖ., переключатель ЗОНД ИМПУЛЬС - в положение "Г", ручку РАСТОЯНИЕ -- в положение "0", переключатель РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - в положение ОНЧ. I, нажмите кнопку ФИЛЬТР.

Ручками УСТАН ОТСЧЕТА и " " выводите изображение зондирующего сигнала на середину экрана.

Ручкой " " установите величину перепада напряжения, равную 3 делениям шкалы ЭЛТ.

Подключите ко входу (-) измерителя осциллограф. Измерьте амплитуду перепада. Переведите ручку УСТАН ОТСЧЕТА в крайнее правое положение, переключатель %/ДЕЛ - в положение "5".

Подайте на вход измерителя с генератора ГЗ-И10 сигнал амплитудой, равной половине величины перепада. Контроль произведите осциллографом.

Поддерживая величину входного напряжения постоянной и устанавливая фиксированные значения частоты, указанные в табл.21, измерьте величину изображения помехи на экране ЭЛТ, в делениях (n) и определите уровень подавления помех по формуле:

$$K_{\text{под.пом.}} = 20 \lg 10 \cdot \frac{3}{n} \quad (\text{дБ}). \quad (\text{II})$$

Проведите измерения в положениях переключателя ДИАПАЗОНЫ М - "1000" и "10000".

Уровень подавляемых помех должен составить (табл.21):

Таблица 21

Положение переключателя ДИАПАЗОНЫ М	Значение частоты, Гц	Уровень подавляемых помех	
		в делениях	в децибелах
"100"	50, 100, 1000	не более	не менее
"1000"	50, 100, 1000	3	20
"10000"	50, 100		

13.3.3.15. Определение параметров зарядного устройства (в режиме заряда) производится при работе на встречную ЭДС.

Схема измерения приведена на рис.17.

Схема измерения параметров зарядного устройства.

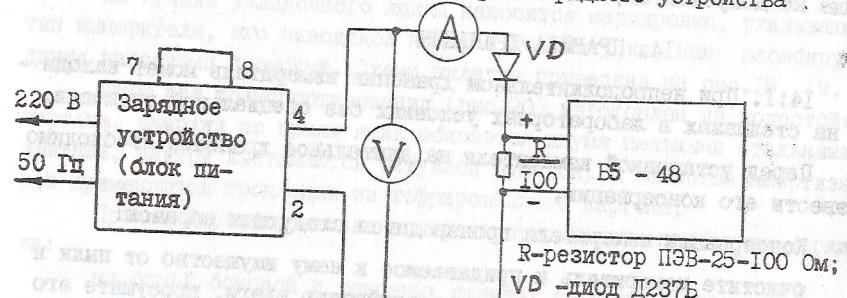


Рис.17

Результат поверки считается удовлетворительным, если при питании от сети (220 ± 22) в частотой 50 Гц при крайних значениях напряжения сети измеренное значение тока будет находиться в пределах (150 ± 10) мА при напряжении на источнике питания B5-48 20 В и 0-20 мА при увеличении напряжения на источнике питания до 29-30 В.

13.3.3.16. Определение потребляемой мощности проводят амперметром и вольтметром приnominalном напряжении сети и максимальной нагрузке. Потребляемую мощность определяют как произведение напряжения сети на потребляемый измерителем ток.

Результат поверки считается удовлетворительным, если мощность, потребляемая измерителем, не превышает 25 ВА при питании от сети переменного тока и 15 Вт при питании от сети постоянного тока.

13.3.3.17. Проверка сигнализации степени разряда аккумуляторной батареи производится при питании измерителя от источника постоянного тока B5-48. Установите напряжение на выходе источника 10,5 В. Уменьшите напряжение источника до момента, когда начнёт мигать индикатор включения измерителя на передней панели.

Результат поверки считается удовлетворительным, если измеренное значение напряжения источника питания в момент начала мигания индикатора включения будет находиться в пределах от 9,8 до 10,2 В.

13.4. Оформление результатов поверки

Результаты поверки записываются в формуляр, заверяются подписью поверителя и оттиском поверительного клейма.

Измерители, имеющие отрицательные результаты поверки, в обращение не допускаются, направляются в ремонт.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1. При непродолжительном хранении измеритель может находиться на стеллажах в лабораторных условиях без специальной упаковки.

Перед установкой измерителя на длительное хранение необходимо произвести его консервацию.

Консервация измерителя производится следующим образом:

очистите измеритель и придаваемое к нему имущество от пыли и грязи; если измеритель подвергался воздействию влаги, просушите его в лабораторных условиях в течение двух суток;

наденьте на вилки, разъемы шнуров питания чехлы и закрепите их скрепками (допускается применение для обертки промасленной бумаги);

поместите измеритель, ЗИП, мешочки с силикагелем (при их наличии) в укладочный ящик и опломбируйте.

Храните измеритель в закрытом, чистом хранилище при отсутствии паров кислот и щелочей.

14.2. Условия хранения в отапливаемом хранилище:

температура воздуха от 5 до 40°C;

относительная влажность 80% при температуре 25°C.

Гамма-процентный срок сохраняемости - 10 лет.

14.3. Условия хранения в неотапливаемом хранилище:

температура воздуха от минус 50°C до плюс 40°C;

относительная влажность до 98% при температуре 25°C.

Гамма-процентный срок сохраняемости 5 лет.

14.4. Расконсервация измерителя после длительного хранения производится в следующем порядке:

извлеките измеритель и ЗИП из укладочного ящика;

снимите чехлы с вилок и разъемов шнуров питания.

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки

Измеритель и ЗИП укладываются в металлический укладочный ящик, предназначенный для предохранения их от повреждения при транспортировании и в процессе эксплуатации. Внутри ящика установлен вкладыш из

пенополистирола, в котором имеются ячейки для укладки прибора и имущества. Для лучшей амортизации применен поропласт.

На крышке укладочного ящика наносится маркировка, указывающая тип измерителя, его заводской номер и год выпуска. Ящик пломбируется двумя навесными пломбами. Схема укладки приведена на рис.18, 19.

Ящик для транспортирования (рис.20) изготовлен из водостойкого картона, снаружи по краям ящик обивается двумя цельными стальными лентами, внутри выстилается битумной бумагой. В качестве амортизаторов применяются прокладки из гофрированного картона.

При заводской упаковке на транспортный ящик наносится маркировка:

на одной боковой и торцевых стенках тарного ящика предупредительные знаки, имеющие значения "Осторожно, хрупкое", "Верх, не кантовать", "Боится сырости", а также масса упаковки в кг; на боковой стенке - тип измерителя.

После упаковки транспортный ящик пломбируется двумя навесными пломбами.

При повторной упаковке и дальнейшем транспортировании измерителя применяйте тару первичной упаковки, а если она не сохранилась, подберите эквивалентную.

Повторная упаковка измерителя производится следующим образом: измеритель и запасное имущество к нему очистите от пыли, загрязнений и просушите в течение двух суток; измеритель, ЗИП, эксплуатационную документацию и мешочки с силикагелем уложите в соответствующие ячейки укладочного ящика; произведите опломбирование укладочного ящика навесными пломбами (рис.19).

Укладочный ящик оберните двумя слоями оберточной бумаги и поместите в транспортный ящик таким образом, чтобы зазоры между наружными поверхностями укладочного ящика и внутренними поверхностями стенок транспортного ящика были одинаковыми. Зазоры заполните прокладками из гофрированного картона, до уплотнения. Сверху положите упаковочный лист и ведомость упаковки. Крышку транспортного ящика прибейте гвоздями. Затем ящик обейте стальной лентой и опломбируйте двумя навесными пломбами. Места маркировки и пломбирования транспортного ящика показаны на рис. 20.