

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительную объемного расхода и объема азота высокого давления от ООО «Линде Газ Новотроицк» в АО «Уральская Сталь» (далее – ИС), заводской № 3, и устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе эксплуатации.

1.2 Метрологические характеристики средств измерений, входящих в состав ИС, подтверждаются сведениями о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Метрологические характеристики ИС определяются на месте эксплуатации расчетным методом.

1.3 Если очередной срок поверки средства измерений из состава ИС наступает до очередного срока поверки ИС или появилась необходимость периодической или внеочередной поверки средства измерений, то поверяют только данное средство измерений, при этом внеочередную поверку ИС не проводят.

1.4 При условии, что средства измерений, входящие в состав ИС, поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению, ИС прослеживается к:

– Государственному первичному специальному эталону единицы давления для разности давлений (ГЭТ 95-2020) в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений разности давлений до $1 \cdot 10^5$ Па, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2021 года № 1904 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений разности давлений до $1 \cdot 10^5$ Па»;

– Государственному первичному эталону единицы давления для области абсолютного давления в диапазоне $1 \cdot 10^{-1}$ – $7 \cdot 10^5$ Па (ГЭТ 101-2011) в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений абсолютного давления в диапазоне $1 \cdot 10^{-1}$ – $1 \cdot 10^7$ Па, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2019 года № 2900 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления в диапазоне $1 \cdot 10^{-1}$ – $1 \cdot 10^7$ Па»;

– Государственному первичному эталону единицы температуры-кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К (ГЭТ 35-2021) и Государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 °С (ГЭТ 34-2020) в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2022 года № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры».

1.5 В результате поверки ИС должны быть подтверждены метрологические характеристики ИС, приведенные в таблице 1, и метрологические характеристики измерительных каналов (далее – ИК) ИС, приведенные в таблице 2.

Таблица 1 – Метрологические характеристики ИС

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений объемного расхода азота, приведенного к стандартным условиям, м ³ /ч	от 526,834 до 5663,300
Диапазон измерений объема азота за час, приведенного к стандартным условиям, м ³	от 526,834 до 5663,300
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода и объема азота, приведенных к стандартным условиям, %	±2,0

Таблица 2 – Метрологические характеристики ИК ИС

Наименование ИК	Состав ИК			Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности ИК в условиях эксплуатации
	Первичный ИП	СОИ			
ИК перепада давления	SITRANS P 7MF4433	SUMMIT 8800		от 0 до 16 кПа	$\gamma=\pm 0,21\%$
ИК абсолютного давления	SITRANS P 7MF4233	SUMMIT 8800		от 0 до 1,7 МПа	$\gamma=\pm 0,36\%$
ИК температуры	MHW	MCR-2	SUMMIT 8800	от -35 до +60 °С	$\Delta=\pm 0,77\text{ °С}^1$

¹⁾ Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ИК температуры рассчитаны для верхнего предела диапазона измерений.

Примечание – Приняты следующие сокращения и обозначения:
 ИП – измерительный преобразователь;
 СОИ – система обработки информации;
 SITRANS P 7MF4433 – преобразователь давления измерительный SITRANS P серии 7MF (модификация DSIII), модель 7MF4433 (регистрационный № 66310-16 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – ФИФОЕИ));
 SITRANS P 7MF4233 – преобразователь давления измерительный SITRANS P серии 7MF (модификация DSIII), модель 7MF4233 (регистрационный № 66310-16 в ФИФОЕИ);
 MHW – термопреобразователь сопротивления серии М, исполнение MHW (регистрационный № 70195-18 в ФИФОЕИ);
 MCR-2 – преобразователь измерительный MINI MCR-2, модификация MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C (регистрационный № 63447-16 в ФИФОЕИ);
 SUMMIT 8800 – контроллер измерительно-вычислительный SUMMIT 8800 (регистрационный № 65347-16 в ФИФОЕИ);
 γ – пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %;
 Δ – пределы допускаемой абсолютной погрешности, в единицах измеряемой величины.

2 Перечень операций поверки средства измерений

При проведении поверки должны быть выполнены операции, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	Да	Да
Определение приведенной к диапазону измерений погрешности измерений ИК перепада давления	10.1	Да	Да
Определение приведенной к диапазону измерений погрешности измерений ИК абсолютного давления	10.2	Да	Да

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Определение абсолютной погрешности измерений ИК температуры	10.3	Да	Да
Определение пределов относительной погрешности измерений объемного расхода и объема азота, приведенных к стандартным условиям	10.4	Да	Да
Оформление результатов поверки	11	Да	Да

Примечание – При получении отрицательных результатов по какому-либо пункту методики поверки поверку ИС прекращают.

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха в месте установки СОИ ИС от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность не более 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, руководства по эксплуатации ИС, средств поверки и прошедшие инструктаж по охране труда.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки ИС применяют средства поверки, указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень средств поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии – обозначения типа, модификации
7, 8, 9, 10	Средство измерений температуры окружающей среды: пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений $\pm 0,5$ °С Средство измерений относительной влажности окружающей среды: пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений ± 5 % Средство измерений атмосферного давления: пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 0,5$ кПа	Термогигрометр ИВА-6 (регистрационный номер 46434-11 в ФИФОЕИ)
8	Средство воспроизведения силы постоянного тока: диапазон воспроизведения от 4 до 20 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,01$ мА Средство воспроизведения сигналов термопреобразователей сопротивления типа Pt100 по ГОСТ 6651–2009 в диапазоне измеряемых температур от минус 35 до плюс 60 °С, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения $\pm 0,20$ °С	Калибратор многофункциональный и коммуникатор ВЕАМЕХ МС6 (-R) (регистрационный номер 52489-13 в ФИФОЕИ) (далее – калибратор)

5.2 Допускается применение средств измерений (далее – СИ) с метрологическими и техническими характеристиками, удовлетворяющих требованиям, изложенным в таблице 4.

5.3 Применяемые СИ должны быть утвержденного типа, а также поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и ИС, приведенных в их эксплуатационных документах;
- инструкций по охране труда, действующих на объекте.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре проверяют:

- состав СИ и комплектность ИС;
- отсутствие механических повреждений СИ ИС, препятствующих применению ИС;
- четкость надписей и обозначений на СИ ИС.

7.2 Результаты поверки по пункту 7 считают положительными, если:

- состав СИ и комплектность ИС соответствуют описанию типа ИС;
- отсутствуют механические повреждения СИ ИС, препятствующие ее применению;
- надписи и обозначения на СИ ИС четкие и соответствуют их технической документации.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 При опробовании проводят проверку общей работоспособности ИС (без определения метрологических характеристик):

– проверяют соответствие текущих измеряемых ИС значений перепада давлений на сужающем устройстве, температуры, абсолютного давления, объемного расхода данным, отраженным в описании типа ИС;

– проверяют наличие сообщений об ошибках на дисплее контроллера измерительно-вычислительного SUMMIT 8800 (далее – контроллер SUMMIT 8800).

8.2 Проводят проверку показаний ИК в следующей последовательности:

- отключить первичный ИП от линии связи ИК;
- вместо первичного ИП подключить калибратор;
- поочередно установить пять значений выходного сигнала, равномерно распределенных в диапазоне измерений ИК: 0; 25; 50; 75; 100 % от диапазона измерений. Тип выходного сигнала выбирается в зависимости от типа выходного сигнала первичного ИП;
- зафиксировать показания ИК;
- повторить вышеперечисленные операции для всех ИК ИС.

8.3 Результаты поверки по пункту 8 считают положительными, если:

– текущие измеряемые ИС значения перепада давлений на сужающем устройстве, температуры, абсолютного давления, объемного расхода соответствуют данным, отраженным в описании типа ИС;

- на дисплее контроллера SUMMIT 8800 сообщения об ошибках отсутствуют;
- при изменении значений выходного сигнала калибратора соответствующим образом изменяются показания ИК.

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Проверку программного обеспечения (далее – ПО) проводят сравнением номера версии и цифрового идентификатора ПО ИС с номером версии и цифровым идентификатором

ПО, зафиксированными при испытаниях в целях утверждения типа ИС и отраженными в описании типа ИС.

9.2 Проверку номера версии и цифрового идентификатора ПО ИС проводят в следующей последовательности:

– перейти в подменю «System Information» главного меню контроллера SUMMIT 8800;

– зафиксировать номер версии (FW Version) и цифровой идентификатор (FW Checksum) ПО контроллера SUMMIT 8800, отображаемые в разделе «Main Program»;

– сравнить номер версии и цифровой идентификатор ПО ИС с номером версии и цифровым идентификатором ПО ИС, отраженными в описании типа ИС.

9.3 Результаты поверки по пункту 9 считают положительными, если номер версии и цифровой идентификатор ПО ИС совпадают с указанными в описании типа ИС.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 Определение приведенной к диапазону измерений погрешности измерений ИК перепада давления

10.1.1 Проверяют наличие сведений о поверке СИ в ФИФОЕИ, входящих в состав ИК перепада давления, в соответствии с описанием типа ИС.

10.1.2 Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности ИК перепада давления $\gamma_{др}$, %, рассчитывают по формуле

$$\gamma_{др} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\gamma_{ППдр}^2 + \gamma_{ППлдр}^2 + \gamma_I^2}, \quad (10.1)$$

где $\gamma_{ППдр}$ – пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности первичного измерительного преобразователя перепада давления, %;

$\gamma_{ППлдр}$ – пределы допускаемой дополнительной приведенной к диапазону измерений погрешности первичного измерительного преобразователя перепада давления, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, %;

γ_I – пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности контроллера SUMMIT 8800 при измерении сигналов постоянного тока от 4 до 20 мА, %.

10.1.3 Результаты поверки по пункту 10.1 считают положительными, если:

– СИ, входящие в состав ИК перепада давления в соответствии с описанием типа ИС, поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению;

– рассчитанные по формуле (10.1) пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности ИК перепада давления не превышают $\pm 0,21$ %.

10.2 Определение приведенной к диапазону измерений погрешности измерений ИК абсолютного давления

10.2.1 Проверяют наличие сведений о поверке СИ в ФИФОЕИ, входящих в состав ИК абсолютного давления, в соответствии с описанием типа ИС.

10.2.2 Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности ИК абсолютного давления γ_p , %, рассчитывают по формуле

$$\gamma_p = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\gamma_{ПП}^2 + \gamma_{ППл}^2 + \gamma_I^2}, \quad (10.2)$$

где $\gamma_{ПП}$ – пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного измерительного преобразователя абсолютного давления, %;

$\gamma_{ППл}$ – пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности первичного измерительного преобразователя абсолютного давления, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, %.

10.2.3 Результаты поверки по пункту 10.2 считают положительными, если:

– СИ, входящие в состав ИК абсолютного давления в соответствии с описанием типа ИС, поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению;

– рассчитанные по формуле (10.2) пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности ИК абсолютного давления не превышают $\pm 0,36\%$.

10.3 Определение абсолютной погрешности измерений ИК температуры

10.3.1 Проверяют наличие сведений о поверке СИ в ФИФОЕИ, входящих в состав ИК температуры, в соответствии с описанием типа ИС.

10.3.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК температуры Δ_T , °С, рассчитывают по формуле

$$\Delta_T = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\Delta_{TC}^2 + (\gamma_{MCR}^2 + \gamma_I^2) \cdot \left(\frac{t_{\max} - t_{\min}}{100}\right)^2}, \quad (10.3)$$

где Δ_{TC} – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры первичным измерительным преобразователем температуры, °С;

γ_{MCR} – пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования преобразователя измерительного MINI MCR-2 модификации MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C сигналов термопреобразователей сопротивления типа Pt100, %;

t_{\max} – верхний предел диапазона измерений температуры, °С;

t_{\min} – нижний предел диапазона измерений температуры, °С.

10.3.3 Результаты поверки по пункту 10.3 считают положительными, если:

– СИ, входящие в состав ИК температуры в соответствии с описанием типа ИС, поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению;

– рассчитанные по формуле (10.3) пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК температуры не превышают $\pm 0,77\%$.

10.4 Определение относительной погрешности измерений объемного расхода и объема азота, приведенных к стандартным условиям

10.4.1 Проводят расчет относительной расширенной неопределенности измерений (при коэффициенте охвата 2) объемного расхода азота, приведенного к стандартным условиям, с помощью программного комплекса «Расходомер ИСО» (модуль «Стандартные сужающие устройства») или другого программного комплекса.

10.4.2 Исходные данные для выполнения расчета вводят в программный комплекс «Расходомер ИСО» в соответствии с инструкцией «Государственная система обеспечения единства измерений. Объемный расход и объем азота. Методика измерений системой измерительной объемного расхода и объема азота высокого давления от ООО «Линде Газ Новотроицк» в АО «Уральская Сталь» (позиция FIQ3936)», регистрационный номер ФР.1.29.2021.40378 в ФИФОЕИ. Текущее значение диаметра сужающего устройства вводят в программный комплекс «Расходомер ИСО» в соответствии с протоколом контроля (паспортом) сужающего устройства.

10.4.3 Относительную расширенную неопределенность измерений (при коэффициенте охвата 2) объема азота, приведенного к стандартным условиям, принимают равной относительной расширенной неопределенности измерений (при коэффициенте охвата 2) объемного расхода азота, приведенного к стандартным условиям.

10.4.4 Численное значение относительной расширенной неопределенности (при коэффициенте охвата 2) соответствует границам относительной погрешности измерений при доверительной вероятности 0,95.

10.4.5 Результаты поверки по пункту 10.4 считают положительными, если рассчитанная относительная погрешность измерений объемного расхода и объема азота, приведенных к стандартным условиям, не превышает $\pm 2,0\%$ в диапазонах измерений объема

и объемного расхода азота, приведенных к стандартным условиям, в соответствии с описанием типа ИС.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки оформляют протоколом поверки произвольной формы с указанием даты проведения поверки, условий проведения поверки, применяемых средств поверки, результатов поверки.


11.2 Результаты поверки оформляют в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.

11.3 По заявлению владельца СИ или лица, представившего его на поверку, при положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке ИС (знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС), при отрицательных результатах поверки – извещение о непригодности к применению ИС.



ООО ЦМ «СТП»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.311229

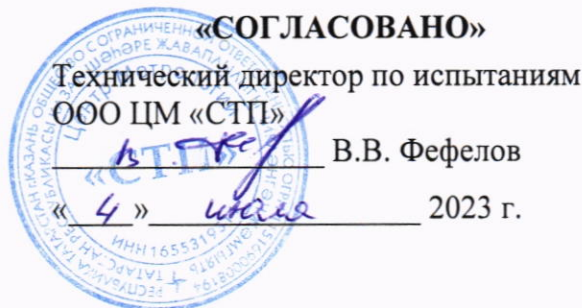

Государственная система обеспечения единства измерений

Система измерительная объемного расхода и объема азота высокого давления от ООО «Линде Газ Новотроицк» в АО «Уральская Сталь»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 0407/3-311229-2023

г. Казань
2023