

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора-
заместитель по научной работе ФГУП «ВНИИСТРИ»


« 20 » _____ 2017


ИНСТРУКЦИЯ
Антенны рупорные двухгребневые
DRH18-EX

Методика поверки
DRH18-EX-2017 МП

р.п. Менделеево
2017 г.

Содержание

1 Вводная часть	3
2 Операции поверки	3
3 Средства поверки	3
4 Требования к квалификации поверителей	4
5 Требования безопасности	4
6 Условия поверки	4
7 Подготовка к проведению поверки	4
8 Проведение поверки	4
8.1 Внешний осмотр	4
8.2 Опробование	5
8.3 Определение КСВН	5
8.4 Определение коэффициента усиления	5
8.5 Определение абсолютной погрешности коэффициента усиления	7
9 Оформление результатов поверки	7

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки (далее – МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок антенн рупорных двухребневых DRH18-EX (далее – антенна DRH18-EX), изготавливаемых фирмой «RFspin, s.r.o.», Чехия.

1.2 Первичной поверке подлежат антенны DRH18-EX, ввезенные по импорту и выходящие из ремонта.

Периодической поверке подлежат антенны DRH18-EX, находящиеся в эксплуатации и на хранении.

1.3 Интервал между поверками 2 (два) года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки антенн DRH18-EX должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки антенн DRH18-EX

Наименование операции	Пункт МП	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	8.1	да	да
Опробование	8.2	да	да
Определение КСВН	8.3	да	нет
Определение коэффициента усиления	8.4	да	нет
Определение абсолютной погрешности коэффициента усиления	8.5	нет	да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки антенн DRH18-EX должны быть применены средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства измерений для поверки антенн DRH18-EX

Пункт МП	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.2, 8.3	Государственный рабочий эталон единиц комплексных коэффициентов передачи в диапазоне от 0 до минус 60 дБ и комплексных коэффициентов отражений в диапазоне от 0,002 до 1 в диапазоне частот от 0,05 до 65 ГГц пределы допускаемой погрешности измерений модуля коэффициента отражения S_{11} в диапазоне частот от 0,05 до 18 ГГц $\pm 0,010$
8.4, 8.5	Государственный рабочий эталон единицы коэффициента усиления измерительных антенн РЭИА-2, диапазон частот от 0,3 до 40 ГГц, диапазон измерений коэффициента усиления от 0 до 28 дБ, пределы допускаемой абсолютной погрешности определения коэффициента усиления $\pm 0,5$ дБ

3.2 Допускается использовать аналогичные средства поверки, которые обеспечат измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

3.3 Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверка должна осуществляться лицами, аттестованными в качестве поверителей в установленном порядке и имеющим квалификационную группу электробезопасности не ниже второй.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с документом «Антенна рупорная двухгребневая DRH18-EX. Руководство по эксплуатации DRH18-EX-2017 РЭ» (далее – DRH18-EX РЭ).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, регламентируемые Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, а также требования безопасности, приведённые в DRH18-EX РЭ и руководствах по эксплуатации на средства поверки.

5.2 Средства поверки должны быть надежно заземлены в соответствии с документацией.

5.3 Размещение и подключение измерительных приборов разрешается производить только при выключенном питании.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Влияющая величина	Значение
Температура окружающей среды, °С	от 15 до 25
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 70
Атмосферное давление, мм рт. ст.	от 630 до 795

7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

7.1 Перед проведением операций поверки необходимо произвести подготовительные работы, оговоренные в DRH18-EX РЭ и в руководствах по эксплуатации применяемых средств поверки.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Внешний осмотр каждой антенны DRH18-EX проводить визуально.

При этом проверить:

– комплектность, маркировку;
– отсутствие видимых механических повреждений антенны DRH18-EX, влияющих на ее нормальную работу;

– чистоту и отсутствие видимых повреждений входного ВЧ соединителя;

– состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок.

8.1.2 Проверку комплектности антенны DRH18-EX проводить сличением действительной комплектности с данными, приведенными в документе DRH18-EX РЭ.

8.1.3 Проверку маркирования производить путем внешнего осмотра и сличением с данными, приведенными в DRH18-EX РЭ.

8.1.4 Результаты внешнего осмотра антенны DRH18-EX считать положительными, если:

– комплектность соответствует DRH18-EX РЭ;

– маркировка соответствует DRH18-EX РЭ;

– отсутствуют видимые повреждения лакокрасочного покрытия антенны DRH18-EX;

– присоединительный ВЧ соединитель чист и видимых повреждений на нем нет;

– отсутствуют видимые механические повреждения антенны DRH18-EX.

В противном случае результаты внешнего осмотра считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8.2 Опробование

8.2.1 Установить антенну DRH18-EX на треногу из состава государственного рабочего эталона единицы коэффициента усиления измерительных антенн РЭИА-2 (далее – РЭИА-2). Вращением ручки плавного подъема установить антенну DRH18-EX на нужную высоту. Установить антенну DRH18-EX визуально в горизонтальное положение с вертикальной плоскостью поляризации.

8.2.2 Выполнить соединение антенны DRH18-EX к средству измерений КСВН – государственному рабочему эталону единиц комплексных коэффициентов передачи в диапазоне от 0 до минус 60 дБ и комплексных коэффициентов отражений в диапазоне от 0,002 до 1 в диапазоне частот от 0,05 до 65 ГГц (далее – ККПиКК0).

8.2.3 Результаты опробования считать положительными, если

- антенна DRH18-EX устанавливается на треногу;
- антенна DRH18-EX ориентируется по высоте, азимуту и углу места
- выполнено присоединение антенны DRH18-EX к ККПиКК0.

В противном случае результаты опробования считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8.3 Определение КСВН

8.3.1 Определение КСВН проводить по выходу антенны DRH18-EX.

8.3.2 Измерение КСВН проводить с применением ККПиКК0 в соответствии с документом «Порядок содержания и применения ККПиКК0».

8.3.3 Измерения проводить на частотах f_i : 0,8; от 1 до 18 ГГц с шагом 0,5 ГГц.

8.3.4 При измерении КСВН поверяемую антенну DRH18-EX ориентировать в сторону, свободную от отражающих предметов и на удалении от них не менее 3 м.

8.3.5 Подключить поверяемую антенну DRH18-EX к ККПиКК0.

8.3.6 Выполнить измерения КСВН – $K_{cmU}^{f_i}$, где f_i – частота измерений.

Результаты измерений зафиксировать в рабочем журнале.

8.3.7 Результаты поверки считать положительными, если значения $K_{cmU}^{f_i}$:

- не более 2,4 в диапазоне частот от 0,8 до 2 ГГц;
- не более 1,9 в диапазоне частот от 2 до 6 ГГц;
- не более 1,6 в диапазоне частот от 6 до 18 ГГц.

В противном случае результаты поверки считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8.4 Определение коэффициента усиления

8.4.1 Измерения для определения коэффициента усиления проводить в помещении размерами (6×6) м, с высотой потолка не менее 4 м.

В зоне измерений не допускается нахождение предметов, имеющих отражающие металлические поверхности.


8.4.2 Для измерений использовать РЭИА-2. Измерения проводить в соответствии с документом «Правила содержания и применения государственного рабочего эталона единицы коэффициента усиления измерительных антенн РЭИА-2» (далее – ПрС № 0088).

8.4.3 Измерения проводить на частотах f_i : 0,8; 0,9; от 1 до 18 ГГц с шагом 0,5 ГГц.

8.4.4 Для проведения измерений собрать схему измерений, приведенную на рисунке 1.

8.4.5 В качестве излучателя использовать антенны из состава РЭИА-2. Излучатель устанавливать в горизонтальной поляризации и ориентировать таким образом, чтобы направление распространения электромагнитной волны было параллельно оси устройства передвижения антенн из состава РЭИА-2 (далее – УПА) и направлено вдоль УПА.

8.4.6 В качестве измерительной антенны использовать поверяемую антенну DRH18-EX.

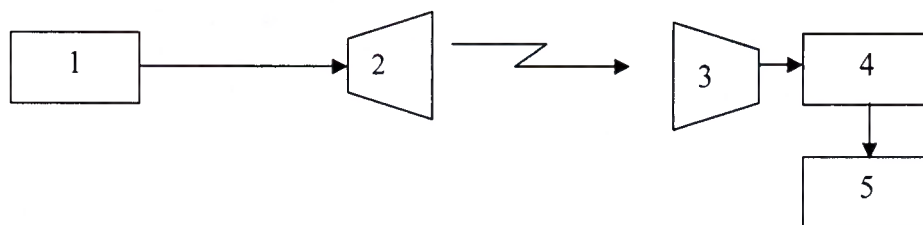

- 1 – генератор сигналов E8257D;
 2 – излучатель из состава РЭИА-2;
 3 – поверяемая антенна DRH18-EX;
 4 – преобразователь измерительный NRP-Z55 из состава РЭИА-2;
 5 – блок измерительный NRP из состава РЭИА-2

Рисунок 1

8.4.7 Приборы и излучающие модули располагаются в безэховой камере БЭК-1 РЭИА-2. Все измерения проводить при одном значении выходной мощности генератора сигналов E8257D – 16 дБ (1 мВт).

8.4.8 Подключить излучатель к выходному разъему генератора сигналов E8257D.

8.4.9 Установить поверяемую антенну DRH18-EX на треногу так, чтобы ее апертура была на расстоянии 350 см от излучателя.

Подключить кабелем из состава РЭИА-2 преобразователь измерительный NRP-Z55 из состава РЭИА-2 к поверяемой антенне DRH18-EX.

8.4.10 Установить на генераторе сигналов E8257D частоту измерений $f_i = 0,8$ ГГц. Подать с генератора сигналов E8257D СВЧ мощность. Добиться с помощью устройства поворотного максимального значения выходного сигнала с эталонной антенны по показаниям дисплея на блоке измерительном NRP.

Произвести отсчет $P_A^{f_i}$, в мВт, на выходе поверяемой антенны DRH18-EX. Зафиксировать результат отсчета в рабочем журнале.

Выключить СВЧ мощность на генераторе сигналов E8257D.

8.4.11 Выполнить пункты п. 8.4.10 для всех частот f_i , приведенных в п. 8.4.3.

8.4.12 Вычислить коэффициент усиления $G_A^{f_i}$, в дБ, поверяемой антенны DRH18-EX по формуле

$$G_A^{f_i} = 10 \cdot \lg\left(\frac{4 \cdot \pi}{\lambda_i^2} \cdot K_n^{f_i} \cdot P_A^{f_i}\right), \quad (1)$$

где $K_n^{f_i}$ – значения коэффициента калибровки, в $\text{см}^2 \cdot \text{мВт}^{-1}$, на частоте f_i , приведенные в документе ПрС № 0088;

λ_i – длина волны, в см, соответствующая установленной частоте f_i на E8257D.

8.4.15 Результаты поверки считать положительными, если значения $G_A^{f_i}$ находятся в пределах от 3 до 15 дБ.

В противном случае результаты поверки считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

При положительных результатах первичной поверки, полученные значения $G_A^{f_i}$, зафиксировать в таблице 6.2 раздела 6 «Поверка» документа DRH18-EX РЭ.

8.5 Определение абсолютной погрешности коэффициента усиления

8.5.1 Выполнить п. 8.4.

8.5.2 Определить абсолютную погрешность коэффициента усиления поверяемой антенны DRH18-EX $\Delta_{G_A}^{f_i}$, в дБ, по формуле

$$\Delta_{G_A}^{f_i} = G_A^{f_i} - G_{\Phi A}^{f_i}, \quad (2)$$

где $G_A^{f_i}$ – коэффициент усиления в дБ поверяемой антенны DRH18-EX, определенный в ходе периодической поверки;

$G_{\Phi A}^{f_i}$ – коэффициент усиления в дБ поверяемой антенны DRH18-EX из таблицы 6.2 раздела 6 «Поверка» документа DRH18-EX РЭ.

8.5.3 Результаты проверки считать положительными, если значения $\Delta_{G_A}^{f_i}$ находятся в пределах ± 2 дБ.

В противном случае результаты поверки считать отрицательными.

9 ФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Антенна DRH18-EX признается годной, если в ходе поверки все результаты положительные.

9.2 На антенну DRH18-EX, которая признана годной, выдается Свидетельство о поверке по установленной форме.


Знак поверки наносить в виде наклейки или оттиска клейма поверителя на свидетельство о поверке.

9.3 Антенна DRH18-EX, имеющая отрицательные результаты поверки в обращение не допускается, и на нее выдается Извещение о непригодности к применению с указанием причин непригодности.

Начальник НИО-2 ФГУП «ВНИИФТРИ»

Начальник лаборатории 202 ФГУП «ВНИИФТРИ»

Научный сотрудник НИО-2 ФГУП «ВНИИФТРИ»

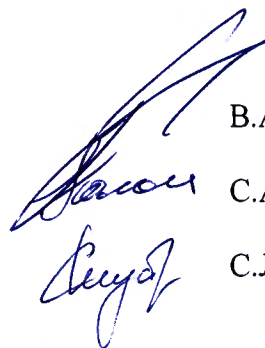

В.А.Тищенко

С.А. Колотыгин

С.Л. Неустроев